


ENREGISTREUR DE
PUISSANCE ET D'ÉNERGIE


PEL102 PEL103

*Le modèle Chauvin Arnoux PEL 102/103
est équivalent à AEMC PEL 102/103*

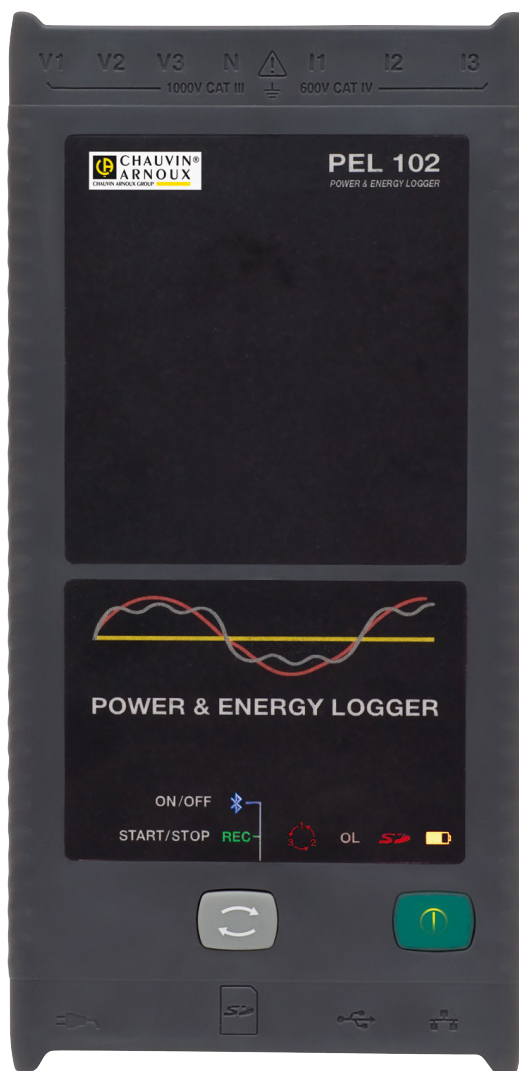

Vous venez d'acquérir un **enregistreur de puissance et d'énergie PEL102 ou PEL103** et nous vous remercions de votre confiance. Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement
- **respectez** les précautions d'emploi.

 **ATTENTION**, risque de DANGER ! L'opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.

 Appareil protégé par une isolation double.

 Prise USB.


 Carte SD.

 Instructions importantes à lire et à comprendre entièrement.


 Prise Ethernet (RJ45).


 Prise secteur.

 Terre.

 Information ou astuce utile à lire.

 Le produit est déclaré recyclable suite à une analyse du cycle de vie conformément à la norme ISO14040.

 Le marquage CE indique la conformité aux directives européennes, notamment DBT et CEM.

 La poubelle barrée signifie que, dans l'Union Européenne, le produit fait l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive DEEE 2002/96/EC : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Définition des catégories de mesure :

- La catégorie de mesure IV correspond aux mesurages réalisés à la source de l'installation basse tension.
Exemple : arrivée d'énergie, compteurs et dispositifs de protection.
- La catégorie de mesure III correspond aux mesurages réalisés dans l'installation du bâtiment.
Exemple : tableau de distribution, disjoncteurs, machines ou appareils industriels fixes.
- La catégorie de mesure II correspond aux mesurages réalisés sur les circuits directement branchés à l'installation basse tension.
Exemple : alimentation d'appareils électrodomestiques et d'outillage portable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cet appareil est conforme à la norme de sécurité IEC 61010-2-030, les cordons sont conformes à l'IEC 61010-031 et les capteurs de courant sont conformes à l'IEC 61010-2-032, pour des tensions jusqu'à 1 000 V en catégorie III ou 600 V en catégorie IV. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d'explosion, de destruction de l'appareil et des installations.

- L'opérateur et/ou l'autorité responsable doit lire attentivement et avoir une bonne compréhension des différentes précautions d'emploi. Une bonne connaissance et une pleine conscience des risques des dangers électriques est indispensable pour toute utilisation de cet appareil.
- Utilisez spécifiquement les cordons et accessoires fournis. L'utilisation de cordons (ou accessoires) de tension ou catégorie inférieures réduit la tension ou catégorie de l'ensemble appareil + cordons (ou accessoires) à celle des cordons (ou accessoires).
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état des isolants des cordons, boîtier et accessoires. Tout élément dont l'isolant est détérioré (même partiellement) doit être consigné pour réparation ou pour mise au rebut.
- N'utilisez pas l'appareil sur des réseaux de tensions ou de catégories supérieures à celles mentionnées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé, incomplet ou mal fermé.
- Utilisez uniquement le bloc alimentation secteur fourni par le constructeur.
- Lors du retrait et de la mise en place de la carte SD, assurez-vous que l'appareil est déconnecté et éteint.
- Utilisez systématiquement des protections individuelles de sécurité.
- Lors de la manipulation des cordons, des pointes de touche, et des pinces crocodile, ne placez pas les doigts au-delà de la garde physique.
- Si l'appareil est mouillé, séchez-le avant de le brancher.
- Toute procédure de dépannage ou de vérification métrologique doit être effectuée par du personnel compétent et agréé.

SOMMAIRE

1. PRISE EN MAIN	4
1.1. Déballage	4
1.2. Charge de la batterie	5
2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	6
2.1. Description	6
2.2. Face avant	7
2.3. Dos	8
2.4. Connexion des cordons	8
2.5. Installation des repères de couleur	9
2.6. Connecteurs	9
2.7. Montage	10
2.8. Fonctions des boutons	10
2.9. Afficheur LCD (PEL 103)	11
2.10. État des voyants	12
2.11. Capacités mémoire	13
3. FONCTIONNEMENT	14
3.1. Mise en marche et arrêt de l'appareil	14
3.2. Lancement/arrêt d'un enregistrement et activation de la liaison Bluetooth	14
3.3. Connexions	15
3.4. Réseaux de distribution et branchements du PEL	17
3.5. Modes d'affichage (PEL 103)	22
4. LOGICIEL PEL TRANSFER	36
4.1. Installation de PEL Transfer	36
4.2. Connexion d'un PEL	39
4.3. Configuration de l'appareil	45
4.4. PEL Transfer	51
4.5. Téléchargement des données enregistrées de l'appareil	53
5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	54
5.1. Conditions de référence	54
5.2. Caractéristiques électriques	54
5.3. Bluetooth	64
5.4. Alimentation	64
5.5. Caractéristiques mécaniques	65
5.6. Caractéristiques d'environnement	65
5.7. Sécurité électrique	65
5.8. Compatibilité électromagnétique	65
6. MAINTENANCE	66
6.1. Batterie	66
6.2. Voyant batterie	66
6.3. Nettoyage	66
6.4. Vérification métrologique	67
6.5. Réparations	67
6.6. Mise à jour du logiciel embarqué	67
7. GARANTIE	68
8. POUR COMMANDER	69
8.1. Enregistreur de puissance et d'énergie PEL102/103	69
8.2. Accessoires	69
8.3. Rechanges	69
9. ANNEXE	70
9.1. Mesures	70
9.2. Formules de mesure	72
9.3. Agrégation	73
9.4. Réseaux électriques admis	74
9.5. Quantités selon les réseaux de distribution	76
9.6. Glossaire	78

1. PRISE EN MAIN

1.1. DÉBALLAGE

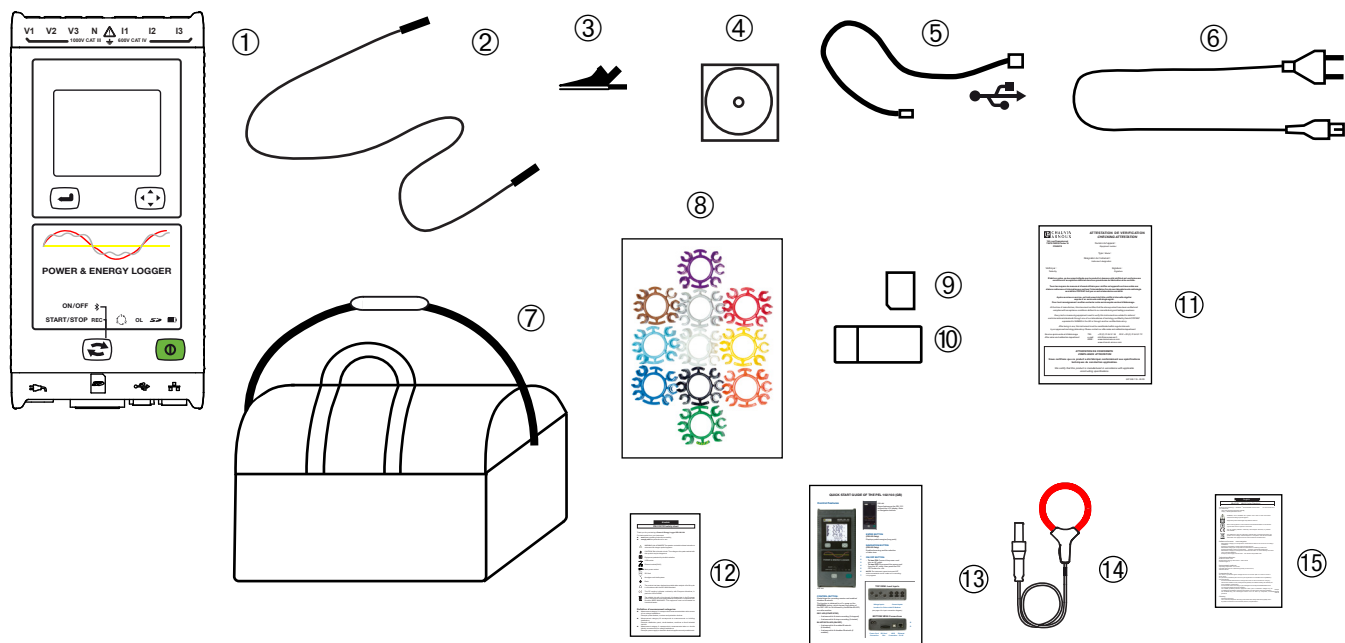



Figure 1

No.	Désignation	Quantité
①	PEL102 ou PEL103 (dépend du modèle).	1
②	Cordons de sécurité noirs, 3 m, banane-banane, droit-droit attachés avec un lien velcro.	4
③	Pincres crocodile noires.	4
④	CD contenant les notices de fonctionnement et le logiciel PEL Transfer.	1
⑤	Cordon USB de type A-B, 1,5 m.	1
⑥	Cordon secteur 1,5 m.	1
⑦	Sacoche de transport.	1
⑧	Jeu de pions et de bagues destinés à identifier les phases sur les cordons de mesure et sur les capteurs de courant.	12
⑨	Carte SD 8 Go (dans l'appareil).	1
⑩	Adaptateur carte SD-USB.	1
⑪	Attestation de vérification.	1
⑫	Fiche de sécurité du PEL.	1
⑬	Guide de démarrage rapide.	15
⑭	Capteurs de courant MA193 MiniFLEX® (dépend du modèle).	3
⑮	Fiche de sécurité du capteur de courant MA193 (dépend du modèle).	1

Tableau 1


1.2. CHARGE DE LA BATTERIE


Avant la première utilisation, commencez par charger complètement la batterie à une température comprise entre 0 et 40°C.

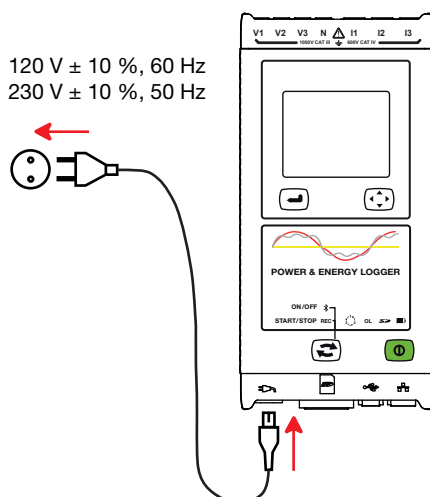

Branchez le cordon d'alimentation sur l'appareil et sur le secteur.


L'appareil s'allume.

Le voyant  s'allume et restera allumé jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

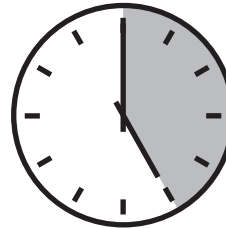

La charge d'une batterie déchargée dure environ 5 heures.



Après un stockage prolongé, la batterie peut être complètement déchargée. Dans ce cas, le voyant  clignote deux fois par seconde. Il faut alors effectuer cinq cycles complets de charge et décharge de l'appareil pour que la batterie retrouve 95% de sa capacité.

2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

2.1. DESCRIPTION

PEL: Power & Energy Logger (enregistreur de puissance et d'énergie)

Les PEL 102/103 sont des enregistreurs de puissance et d'énergie monophasée, biphasée et triphasée (Y et Δ) simples à utiliser.

Le PEL comporte toutes les fonctions d'enregistrement de puissance/énergie nécessaires pour la plupart des réseaux de distribution 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz et DC dans le monde, avec de nombreuses possibilités de branchements selon les installations. Il est conçu pour fonctionner dans des environnements 1 000 V CAT III et 600 V CAT IV.

De taille compacte, il s'intègre dans de nombreux tableaux de distribution.

Il permet d'effectuer les mesures et calculs suivants :

- Mesures directes de tension jusqu'à 1 000 V CAT III et 600 V CAT IV
- Mesures directes de courant de 50 mA à 10 000 A avec des capteurs de courant MA193
- Mesures de puissance active (W), réactives (var) et apparentes (VA)
- Mesures d'énergie active en source et charge (Wh), réactives 4 quadrants (varh) et apparentes (VAh)
- Facteur de puissance (PF), $\cos \varphi$ et $\tan \Phi$
- Facteur de crête
- Taux de distorsion harmonique (THD) des tensions et courants
- Harmoniques en tension et courant jusqu'au 50^{ème} rang à 50/60 Hz
- Mesures de fréquence
- Mesures RMS et DC avec 128 échantillons/cycle – simultanément sur chaque phase
- Triple afficheur LCD blanc brillant sur le PEL103 (affichage simultané de 3 phases)
- Stockage des valeurs mesurées et calculées sur carte SD ou SDHC
- Reconnaissance automatique des différents types de capteurs de courant
- Configuration des rapports de transformation des courants et tensions pour les capteurs de courant
- Prise en charge de 17 types de branchement ou de réseaux de distribution électrique
- Communication USB, LAN (réseau Ethernet) et Bluetooth
- Logiciel PEL Transfer pour la récupération des données, la configuration et la communication en temps réel avec un PC

2.2. FACE AVANT

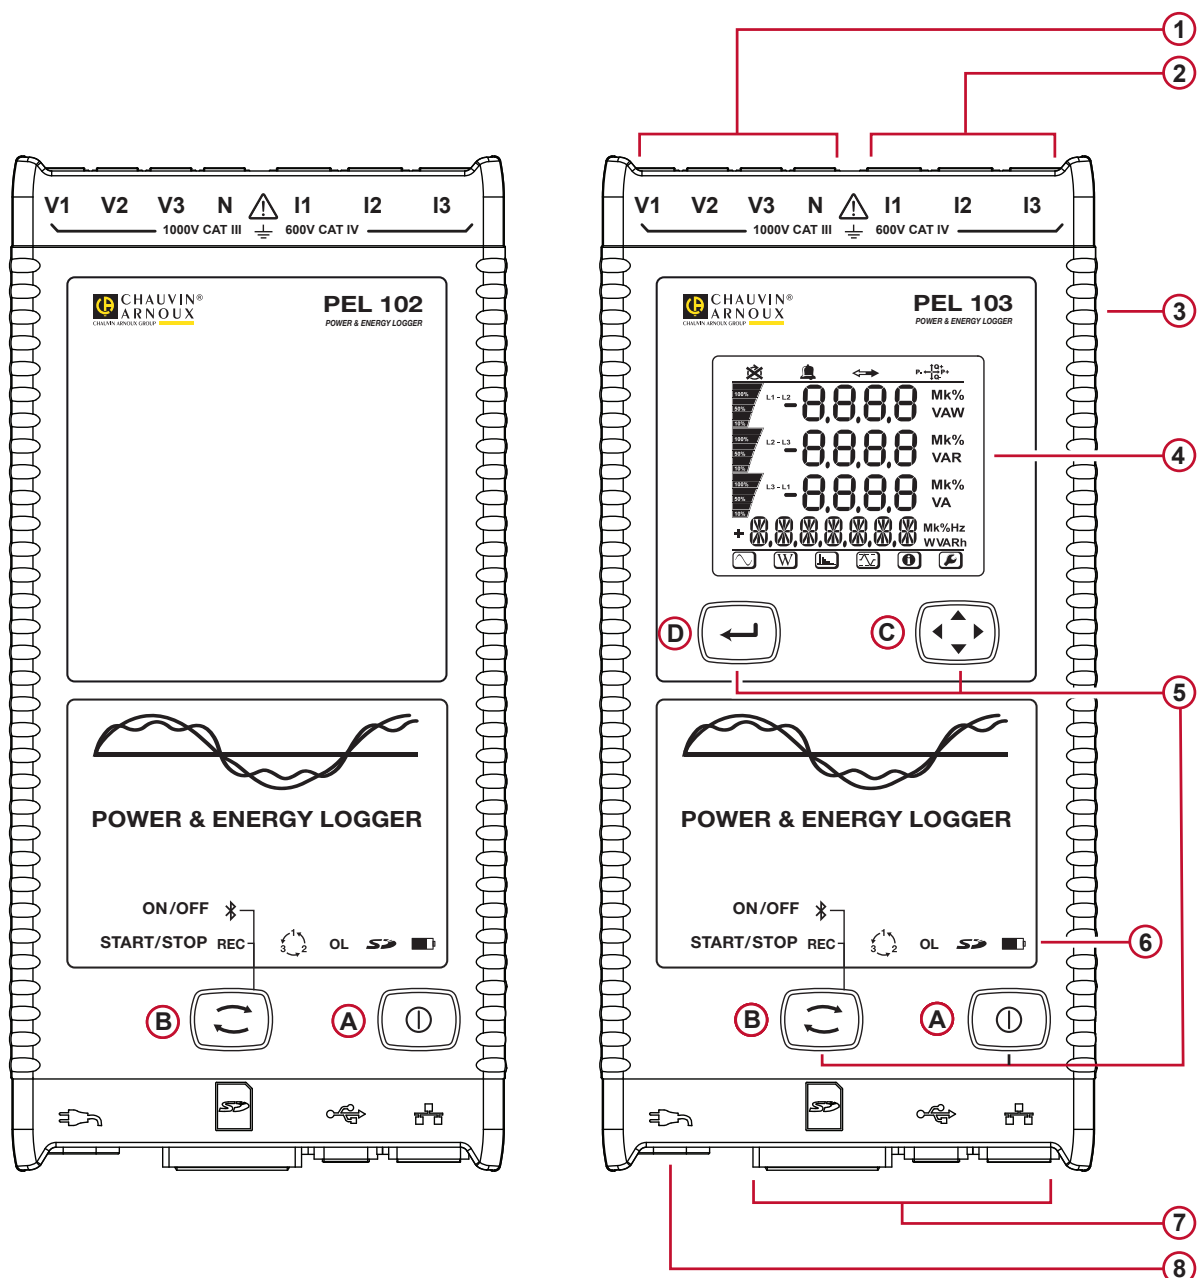


Figure 3

- ① Quatre bornes pour les cordons de tension.
- ② Trois bornes pour les capteurs de courant.
- ③ Boîtier rigide surmoulé en élastomère.
- ④ Afficheur LCD numérique affichant les quantités mesurées, les valeurs calculées et les paramètres de configuration (voir § 2.9).
- ⑤ Deux boutons (PEL102) ou quatre boutons (PEL103) de fonction (voir § 2.8).
 - Ⓐ Bouton **Marche / Arrêt** Ⓑ Bouton **Sélection** Ⓒ Bouton **Navigation** Ⓓ Bouton **Entrée**
- ⑥ Neuf voyants fournissant des informations d'état (voir § 2.10).
- ⑦ Connecteurs USB et Ethernet, logement de carte SD et bouchons de protection des connecteurs.
- ⑧ Prise secteur standard (prise rasoir IEC C7 – non polarisée) pour alimentation 110/230 V_{AC}.

2.3. DOS

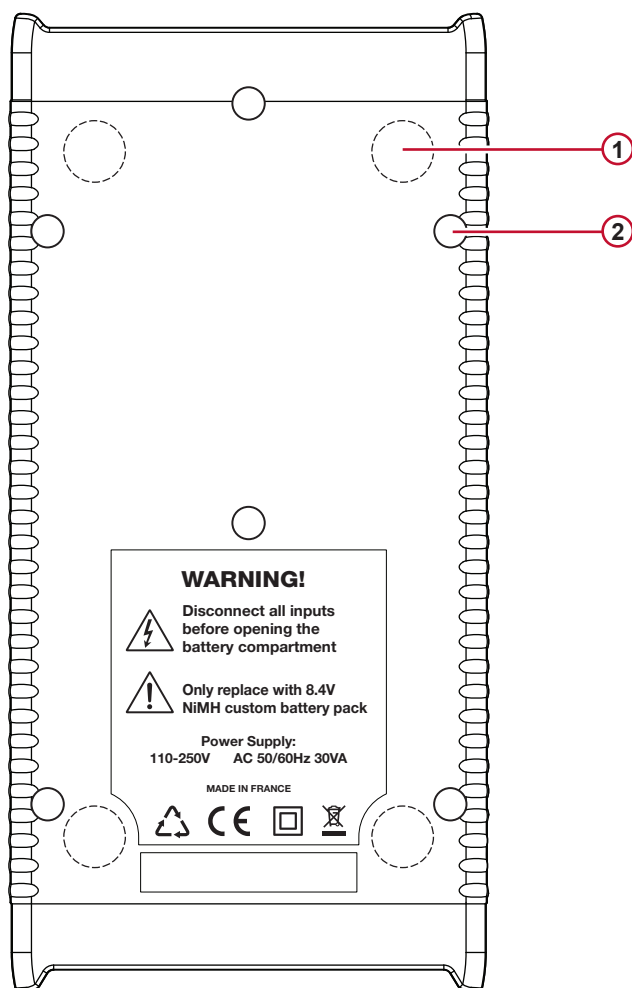


Figure 4

- ① Quatre aimants (moulés dans le boîtier en caoutchouc).
- ② Six vis Torx® (réservées aux réparations en usine)

2.4. CONNEXION DES CORDONS

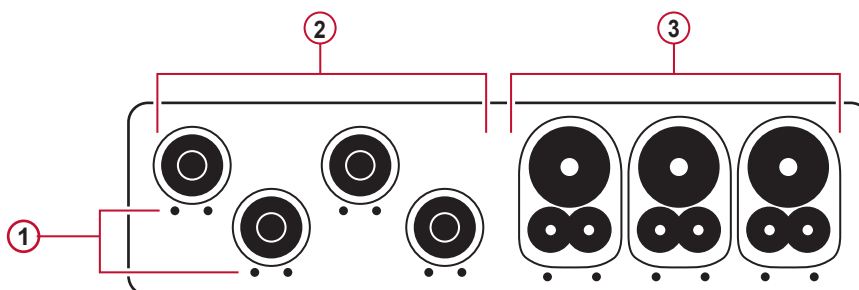


Figure 5

- ① Les petits trous (••) sont les emplacements d'insertion des pions de couleur servant à identifier les entrées de courant ou de tension.
- ② Entrées tension (fiches banane de sécurité).
- ③ Entrées courant (prises spécifiques 4 points).

Pour les mesures polyphasées, commencez par marquer les accessoires et les bornes avec les bagues et pions de couleur fournis avec l'appareil, en attribuant une couleur à chaque borne.

Branchez les cordons sur le PEL de la manière suivante :

- Mesure du courant : bornes 4 points I1, I2, I3
- Mesure de la tension : bornes V1, V2, V3 et N

Les cordons doivent être connectés au circuit à surveiller selon le schéma de branchement sélectionné. N'oubliez pas de définir les rapports de transformation en tension et en courant lorsque c'est nécessaire.

2.5. INSTALLATION DES REPÈRES DE COULEUR



Consultez la fiche de sécurité des capteurs de courant avant de les connecter.

Douze jeux de bagues et de pions de couleur sont fournis avec l'appareil. Utilisez-les pour identifier les capteurs de courant, les cordons et les bornes d'entrée.

- Détachez les pions appropriés et placez-les dans les trous sous les bornes (les grands pour les bornes de courant, les petits pour les bornes de tension).
- Clipsez une bague de la même couleur à chaque extrémité du cordon qui sera branché sur la borne.

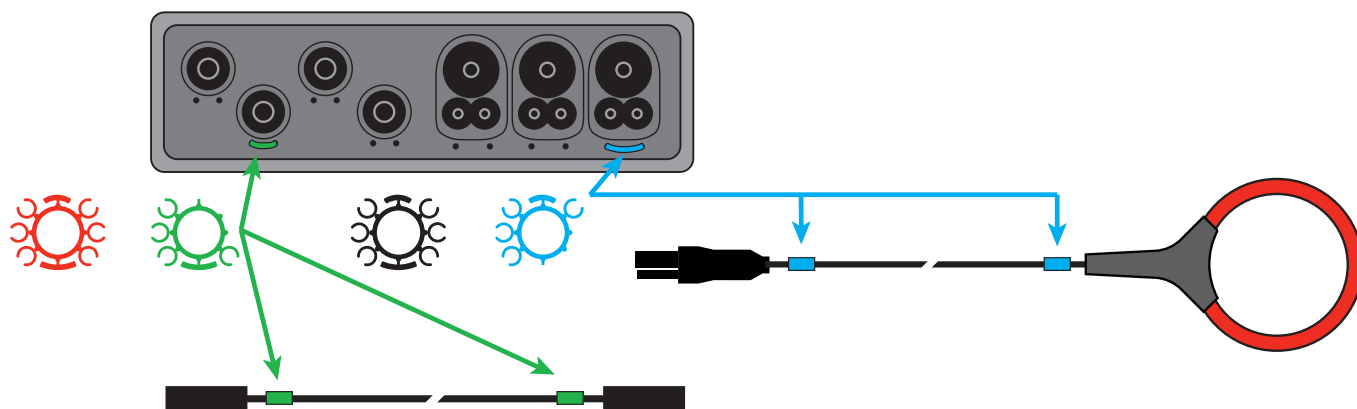


Figure 6

2.6. CONNECTEURS

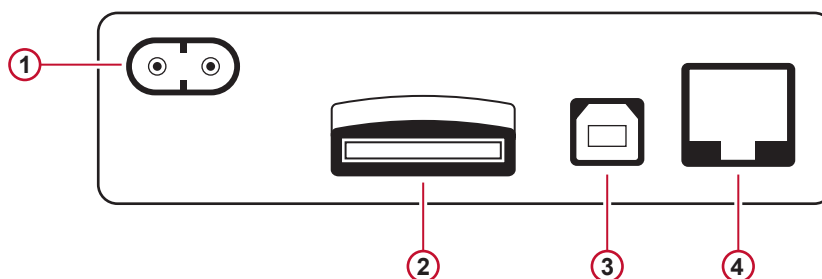


Figure 7

- 1 Connexion du cordon secteur (voir § 3.3.1).
- 2 Logement de carte SD (voir § 3.3.3).
- 3 Connecteur USB (voir § 3.3.4).
- 4 Connecteur Ethernet RJ45 (voir § 3.3.6).

2.7. MONTAGE



Le champ magnétique puissant peut endommager vos disques durs ou vos appareils médicaux.

Le PEL doit être placé dans une pièce bien ventilée dont la température ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées au § 5.6.

Le PEL 102/103 peut être monté sur une surface verticale métallique plane à l'aide des aimants incorporés.

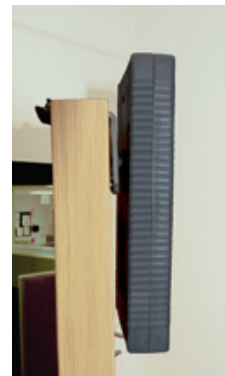


Figure 8

2.8. FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton	Description
	Bouton Marche / Arrêt : Allume ou éteint l'appareil (voir § 3.1). Remarque : L'appareil ne peut être arrêté lorsqu'il est branché sur le secteur ou lorsqu'un enregistrement est en cours.
	Bouton Sélection : Met en marche ou arrête l'enregistrement, et active ou désactive la liaison Bluetooth (voir § 3.2).
	Bouton Entrée (PEL103) : Affiche les valeurs des angles de phase et les énergies partielles (voir § 3.5.1 et § 3.5.2).
	Bouton Navigation (PEL103) : Permet de parcourir et de sélectionner les données affichées sur l'écran LCD (voir § 3.5).

Tableau 2

2.9. AFFICHEUR LCD (PEL 103)

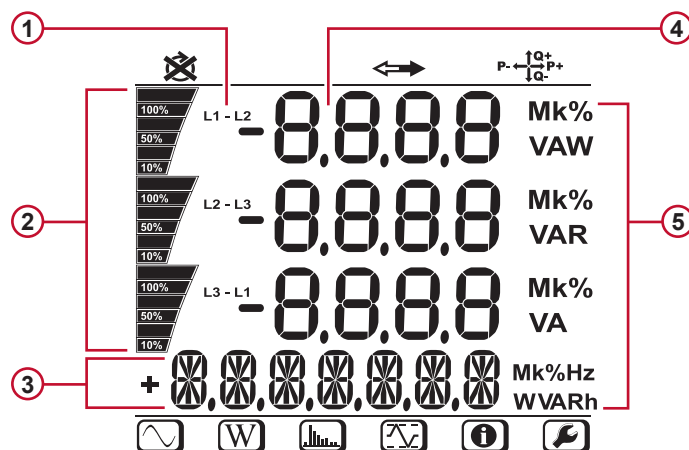


Figure 9

- ① Phase
- ② Indication du pourcentage, de 0 % à 100 %, de la gamme totale ou de la pleine charge programmée dans le PEL par l'utilisateur via PEL Transfer®.
- ③ Mesures ou titres de pages d'affichage
- ④ Valeurs mesurées
- ⑤ Unités de mesure

Les bandeaux inférieur et supérieur fournissent les indications suivantes :

Icône	Description
	Indicateur d'inversion d'ordre des phases ou phase manquante (affiché pour les réseaux de distribution triphasés et seulement en mode mesure, voir l'explication ci-dessous)
	Données disponibles pour enregistrement (une absence d'affichage peut indiquer un problème interne)
	Indication du quadrant de puissance (voir § 9.1)
	Mode de mesure (valeurs instantanées) (voir § 3.5.1)
	Mode puissance et énergie (voir § 3.5.2)
	Mode harmoniques (voir § 3.5.3)
	Mode Max (voir § 3.5.4)
	Mode information (voir § 3.5.5)
	Configuration (voir § 3.5.6)

Tableau 3

Ordre de phase

L'icône d'ordre de phase est affiché uniquement quand le mode de mesure est sélectionné.

L'ordre de phase est déterminé toutes les secondes. S'il n'est pas correct, le symbole est affiché.

- L'ordre de phase pour les entrées tension n'est affiché que quand les tensions sont affichées sur l'écran de mesure.
- L'ordre de phase pour les entrées courant n'est affiché que quand les courants sont affichés sur l'écran de mesure.
- L'ordre de phase pour les entrées tension et courant n'est affiché que quand les autres écrans de mesure sont affichés.
- La source et la charge devront être paramétrées pour définir le sens de l'énergie (importée ou exportée), voir § 4.3.3.

2.10. ÉTAT DES VOYANTS

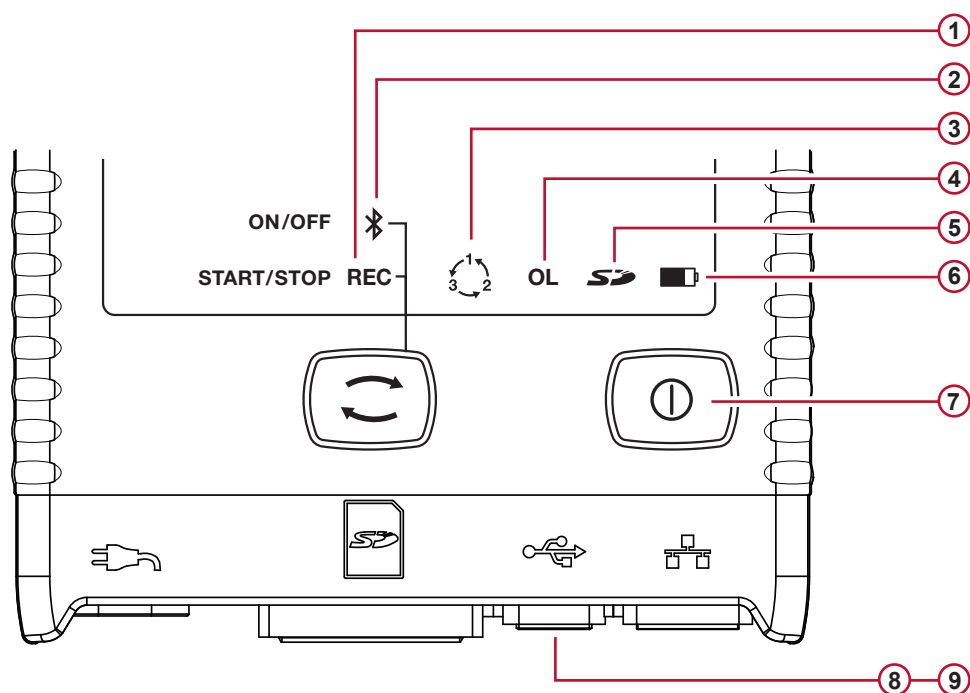


Figure 10

Voyants et couleur	État
①	Voyant vert : État de l'enregistrement Le voyant clignote une fois toutes les 5 s : enregistreur en attente (n'enregistre pas) Le voyant clignote deux fois toutes les 5 s : enregistreur en mode enregistrement
②	Voyant bleu : Bluetooth Voyant éteint : liaison Bluetooth arrêtée (désactivé) Voyant allumé : liaison Bluetooth activée, mais sans transmission Voyant clignotant deux fois par seconde : liaison Bluetooth activée et en cours de transmission
③	Voyant rouge : Ordre des phases Voyant éteint : ordre de rotation des phases correct Voyant clignotant une fois par seconde : ordre de rotation des phases incorrect. C'est à dire que l'on se trouve dans l'un des cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> le déphasage entre les courants de phase est supérieur de 30° par rapport à la normale (120° en triphasé et 180° en diphasé). le déphasage entre les tensions de phase est supérieur de 10° par rapport à la normale. le déphasage entre les courants et les tensions de chaque phase est supérieur de 60° par rapport à 0° (sur une charge) ou 180° (sur une source).
④	Voyant rouge : Surcharge Éteint : aucune surcharge sur les entrées Voyant clignotant une fois par seconde : au moins une entrée est en surcharge Voyant allumé : un cordon est manquant ou branché sur une mauvaise borne
⑤	Voyant rouge/vert : État de la carte SD Voyant vert allumé : la carte SD est OK Voyant rouge clignotant 5 fois toutes les 5 s : La carte SD est pleine Voyant rouge clignotant 4 fois toutes les 5 s : moins d'une semaine de capacité restante Voyant rouge clignotant 3 fois toutes les 5 s : moins de 2 semaines de capacité restante Voyant rouge clignotant 2 fois toutes les 5 s : moins de 3 semaines de capacité restante Voyant rouge clignotant 1 fois toutes les 5 s : moins de 4 semaines de capacité restante Voyant rouge allumé : carte SD absente ou verrouillée

Voyants et couleur	État
⑥	Voyant jaune / rouge : État de la batterie Lorsque le cordon secteur est branché, la batterie se charge jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Voyant éteint : batterie pleine Voyant jaune allumé : batterie en charge Voyant jaune clignotant une fois par seconde : batterie en cours de recharge après une décharge complète Voyant rouge clignotant deux fois par seconde : batterie faible (et absence d'alimentation secteur)
⑦ <i>sous le bouton Marche/Arrêt</i>	Voyant vert : Alimentation Voyant allumé : alimentation externe présente Voyant éteint : alimentation externe absente
⑧ <i>intégré dans le connecteur</i>	Voyant vert : Ethernet Voyant éteint : aucune activité Voyant clignotant : activité
⑨ <i>intégré dans le connecteur</i>	Voyant jaune : Ethernet Voyant éteint : la pile ou le contrôleur Ethernet ne s'est pas initialisé Clignotement lent (un par seconde) : la pile s'est initialisée correctement Clignotement rapide (10 par seconde) : le contrôleur Ethernet s'est initialisé correctement Deux clignotements rapides suivis d'une pause : erreur DHCP Voyant allumé : réseau initialisé et prêt à être utilisé

Tableau 4

2.11. CAPACITÉS MÉMOIRE

Le PEL accepte des cartes SD et SDHC formatées en FAT32 et d'une capacité pouvant atteindre 32 Go. Le transfert d'une telle quantité de données peut utiliser beaucoup de ressources de l'ordinateur et nécessiter de longues durées de téléchargement, selon les performances du PC et le type de connexion utilisé. De plus, certains ordinateurs peuvent éprouver des difficultés à traiter de telles quantités d'informations et les tableurs n'acceptent qu'une quantité limitée de données.

Nous recommandons d'optimiser les données sur la carte SD et de n'enregistrer que les mesures nécessaires. À titre d'information, un enregistrement de 5 jours, avec une agrégation de 15 minutes, un enregistrement des données «1 s» et les harmoniques sur un réseau triphasé à quatre fils occupe environ 530 Mo. Si les harmoniques ne sont pas indispensables et si leur enregistrement est désactivé, la taille est réduite à environ 67 Mo.

Les durées maximales recommandées des enregistrements sont les suivantes :

- sept jours lorsque l'enregistrement comporte les valeurs agrégées, les données «1s» et les harmoniques;
- un mois lorsque l'enregistrement comporte les valeurs agrégées et les données «1s» mais pas les harmoniques;
- un an lorsque l'enregistrement comporte uniquement les valeurs agrégées.

Par ailleurs, il convient de ne pas dépasser 32 sessions enregistrées sur la carte SD.



Remarque : Pour les enregistrements longs (durée supérieure à une semaine) ou comportant des harmoniques, veuillez utiliser des cartes SDHC de classe 4 ou plus.

Nous recommandons de ne pas utiliser la liaison Bluetooth pour télécharger les gros enregistrements, car cela prendrait trop de temps. Si un enregistrement par liaison Bluetooth est nécessaire, envisagez de ne pas télécharger les données «1 s» et les harmoniques. Sans ces dernières, un enregistrement de 30 jours n'occupe plus que 2,5 Mo.


En revanche, un téléchargement par liaison USB ou Ethernet peut être acceptable selon la longueur de la session et le débit du réseau. Pour transférer les données plus rapidement, nous recommandons d'introduire la carte directement dans le PC ou dans l'adaptateur de carte SD/USB.

3. FONCTIONNEMENT



Important : La configuration du PEL peut être effectuée soit sur le PEL soit avec le logiciel PEL Transfer. Reportez-vous au § 4.3 pour des instructions sur la configuration.

Le PEL est facile à utiliser :

- Il doit être programmé avant tout enregistrement. Cette programmation s'effectue avec la configuration (voir § 3.5.6) ou le PEL Transfer (voir § 4.3). Afin d'éviter des modifications intempestives, le PEL ne peut pas être programmé pendant un enregistrement.
- Le PEL s'allume automatiquement (voir § 3.1.1) lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation.
- L'enregistrement commence lorsque le bouton **Sélection**  est enfoncé (voir § 3.2).
- Le PEL s'éteint, après un temps défini, lorsqu'il est débranché de la source d'alimentation (et que la session d'enregistrement est terminée - voir § 3.1.2).

3.1. MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

3.1.1. MISE EN MARCHÉ

- Branchez le PEL sur une prise de courant à l'aide du cordon secteur et il s'allumera automatiquement. Sinon, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant plus de 2 secondes.
- Le voyant vert situé sous le bouton **Marche/Arrêt** s'allume lorsque le PEL est branché sur une source d'alimentation.



Remarque : La batterie commence automatiquement à se recharger lorsque le PEL est branché sur une prise de courant. L'autonomie de la batterie est d'environ une demi-heure lorsqu'elle est complètement chargée. L'appareil peut ainsi continuer à fonctionner pendant de brèves pannes ou coupures de courant.

3.1.2. MISE HORS TENSION DU PEL

Vous ne pouvez pas éteindre le PEL tant qu'il est branché sur une source d'alimentation ou tant qu'un enregistrement est en cours (ou en attente).

Remarque : Ce fonctionnement est une précaution destinée à éviter tout arrêt accidentel ou involontaire d'un enregistrement par l'utilisateur.


Pour éteindre le PEL :

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que tous les voyants s'allument. Relâchez le bouton **Marche/Arrêt**.
- Le PEL s'éteint ; tous ses voyants et l'afficheur s'éteignent.
- Si une source d'alimentation est présente, il ne s'éteint pas.
- Si un enregistrement est en attente ou en cours, il ne s'éteint pas.

3.2. LANCEMENT/ARRÊT D'UN ENREGISTREMENT ET ACTIVATION DE LA LIAISON BLUETOOTH

Les enregistrements ne sont stockés que sur la carte SD.

Pour lancer un enregistrement :

- Introduisez la carte SD dans le PEL.
- Appuyez sur le bouton **Sélection**  pour lancer ou arrêter une session d'enregistrement et pour activer ou désactiver la liaison Bluetooth.
- Appuyez sur le bouton **Sélection** pendant plus de 2 secondes et relâchez-le.
- Le voyants REC vert (n° 1 sur la Figure 10) s'allume 3 s et Bluetooth bleu (n° 2 sur la Figure 10) s'allument successivement pendant 3 secondes chacun. Pendant que chacun de ces boutons est allumé, vous pouvez définir leur fonction de la manière indiquée ci-dessous.

■ Le relâchement du bouton **Sélection** pendant (et uniquement pendant) les 3 s où le voyant est allumé donne le résultat suivant :

■ **VOYANT REC (DÉPART/ARRÊT)**

- Un relâchement pendant que le voyant est allumé lance un enregistrement (si aucun enregistrement n'était en cours)
- Un relâchement pendant que le voyant est allumé arrête un enregistrement (si un enregistrement était en cours)

■ **VOYANT BLUETOOTH (MARCHE/ARRÊT)**

- Un relâchement pendant que le voyant est allumé active la liaison Bluetooth (si la liaison Bluetooth était désactivée)
- Un relâchement pendant que le voyant est allumé désactive la liaison Bluetooth (si la liaison Bluetooth était activée)



Remarque : Si vous souhaitez agir à la fois sur l'enregistrement et sur Bluetooth, vous devez effectuer deux fois cette opération.

3.3. CONNEXIONS

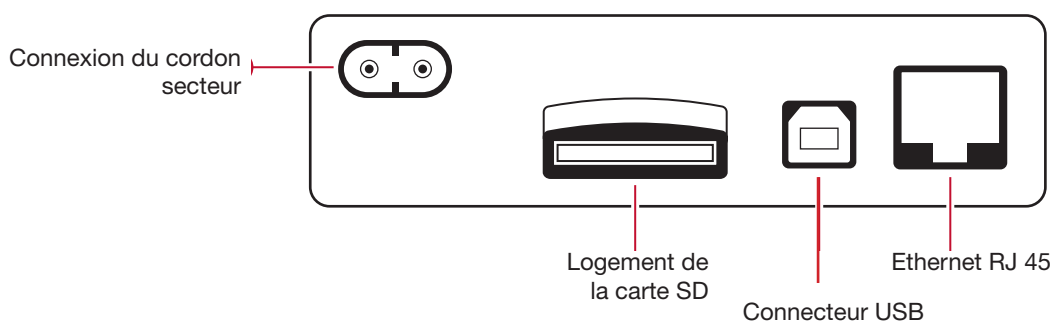


Figure 11


3.3.1. ALIMENTATION

Le PEL est alimenté par un cordon secteur (avec une fiche de type rasoir non polarisée). Ce cordon est disponible dans de nombreux magasins d'informatique (250 V, 2,5 A, 1 m de longueur). En cas de remplacement, veillez à acheter un câble non polarisé. Des cordons de rechange peuvent également être commandés à l'usine.

Le PEL peut être alimenté de 110 V à 230 V ($\pm 10\%$) à 50/60 Hz. Il est compatible avec toutes les tensions d'alimentation dans le monde.



Remarque : Ne jamais utiliser de cordon d'alimentation de tension et courant inférieur.

- Lorsque l'appareil est alimenté par le secteur, il est toujours allumé.
- Un branchement sur le secteur allume le PEL s'il était éteint et commence automatiquement la recharge de la batterie.
- Lorsque l'appareil se trouve brutalement sans alimentation (coupure de courant ou débranchement du cordon secteur), il continue à fonctionner sur la batterie pendant environ 1/2 heure.
- Le PEL comporte une fonction d'arrêt automatique réglable intégrée. Il est réglable de 3 à 15 minutes ou il peut être désactivé.
- Quand la tension de la batterie est trop faible (le voyant rouge  clignote deux fois par seconde), l'appareil peut s'éteindre. Il redémarrera dès qu'il sera à nouveau branché sur le secteur.
- Lorsque l'appareil n'est pas alimenté par le secteur, il peut être allumé avec le bouton **Marche/Arrêt** (voir § 3.1).
- Lorsque l'appareil n'est pas alimenté par le secteur et qu'aucun enregistrement n'est en attente ou en cours, il peut être éteint avec le bouton **Marche/Arrêt** (voir § 3.1).

3.3.2. MODE VEILLE (ET LUMINOSITÉ DE L’AFFICHEUR)

Lorsque l’appareil est allumé et qu’il est inactif pendant une période définie, l’afficheur LCD (PEL 103) passe automatiquement en mode veille.

Les mesures et les enregistrements restent actifs, mais la luminosité du rétroéclairage diminue à un niveau prédéfini. Ce niveau de luminosité du mode Veille est programmé par l’utilisateur via l’utilitaire PEL Transfer (voir § 4.3.1).

Pour rétablir la luminosité normale de l’afficheur, appuyez sur le bouton **Entrée** ou **Navigation**.

Notez que la luminosité générale de l’écran se programme également via PEL Transfer (voir § 4.3.1).

3.3.3. CARTE MÉMOIRE (CARTE SD)

Le PEL 102/103 stocke les données sur une carte SD. Il peut prendre en charge les cartes SD (jusqu’à 32 Go) et SDHC (entre 4 et 32 Go) formatées en FAT32.

Le PEL est livré avec une carte SD formatée. Si vous voulez installer une nouvelle carte SD :

- Tout d’abord, formatez la carte SD.
- Il est recommandé de formater la carte SD via PEL Transfer lorsque l’appareil est connecté et qu’aucun enregistrement n’est en attente ou en cours.
- Et si la carte SD est insérée directement dans le PC, un formatage est possible sans restriction.
- Pour être formatée ou pour enregistrer des données, la carte SD doit être déverrouillée.
- Son extraction à chaud de l’appareil est possible lorsqu’il n’y a pas d’enregistrement en cours.

Les fichiers du PEL utilisent des noms courts (8 caractères), comme Ses00004, par exemple.

3.3.4. CONNEXION DU PEL PAR LIAISON USB

Le PEL 102/103 est conçu pour se connecter à un ordinateur avec une liaison USB (cordon de type A/B) en vue de sa configuration, de la préparation d’une session d’enregistrement (connexion en temps réel) et du téléchargement des sessions enregistrées.



Remarque : Le branchement du câble USB entre l’appareil et l’ordinateur n’allume pas l’appareil et ne recharge pas la batterie.

3.3.5. CONNEXION DU PEL PAR LIAISON BLUETOOTH

Le PEL 102/103 est conçu pour une connexion Bluetooth avec un ordinateur. Cette connexion Bluetooth peut servir à configurer l’appareil, à préparer une session d’enregistrement ou à télécharger des sessions enregistrées.

Utilisez un adaptateur USB-Bluetooth sur votre ordinateur s’il ne gère pas les liaisons Bluetooth par défaut. Le pilote par défaut de Windows doit automatiquement installer le périphérique.

La procédure d’appairage dépend de votre système d’exploitation, de l’équipement Bluetooth et du pilote.

Si nécessaire, le code d’appairage est **0000**. Ce code ne peut pas être modifié dans PEL Transfer.

3.3.6. CONNEXION DU PEL PAR LIAISON LAN ETHERNET

Une liaison LAN peut être utilisée pour afficher les données en temps réel et l’état de l’appareil, configurer le PEL, configurer une session d’enregistrement et télécharger des sessions enregistrées.

Adresse IP :

Le PEL dispose d’une adresse IP. Lorsque vous configurez l’appareil avec PEL Transfer, si la case «Activer DHCP» (Adresse IP dynamique) est cochée, l’appareil envoie une requête au serveur DHCP du réseau pour obtenir automatiquement une adresse IP. Le protocole Internet utilisé est UDP. Le port utilisé par défaut est 3041. Il peut être modifié dans PEL Transfer de façon à autoriser des connexions du PC à plusieurs appareils derrière un routeur.


Un mode d’auto adresse IP est aussi disponible quand le DHCP est sélectionné et que le serveur DHCP n’a pas été détecté dans les 60 secondes. Le PEL utilisera par défaut l’adresse 169.254.0.100. Ce mode d’auto adresse IP est compatible avec APIPA. Un câble croisé peut être nécessaire.



Notez que vous ne pouvez pas modifier les paramètres du réseau pendant que vous êtes connectés par une liaison LAN. Vous devez utiliser une connexion USB pour cela.

3.4. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS DU PEL

Ce paragraphe décrit comment les capteurs de courant et les cordons de mesure de tension doivent être branchés sur votre installation en fonction du réseau de distribution. Le PEL doit également être configuré (voir § 4.3.3) pour le réseau de distribution sélectionné.



3.4.1. MONOPHASÉ 2 FILS

Pour les mesures de monophasé 2 fils :

- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre
- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de la phase L1
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de la phase L1.

Sur le capteur de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

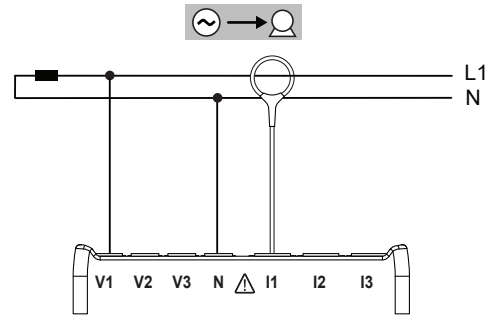


Figure 12

3.4.2. BIPHASÉ 3 FILS (BIPHASÉ À PARTIR D'UN TRANSFORMATEUR À PRISE MÉDIANE)

Pour les mesures de biphasé à 3 fils :

- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre
- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de la phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de la phase L2
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de la phase L1.
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de la phase L2.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

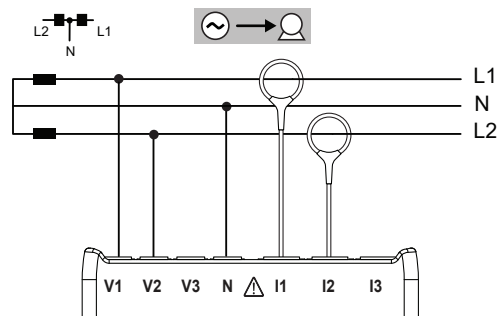


Figure 13

3.4.3. RÉSEAUX D'ALIMENTATION TRIPHASÉS À 3 FILS

3.4.3.1. Triphasé 3 fils Δ (avec 2 capteurs de courant)

Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle avec deux capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

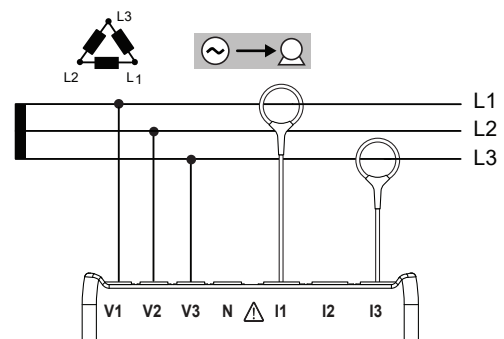


Figure 14

3.4.3.2. Triphasé 3 fils Δ (avec 3 capteurs de courant)

Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle avec trois capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

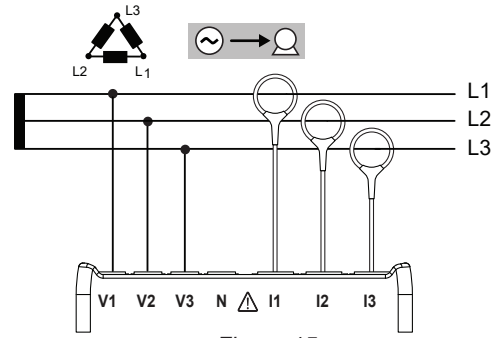


Figure 15

3.4.3.3. Triphasé 3 fils Δ ouvert (avec 2 capteurs de courant)

Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle ouvert avec deux capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

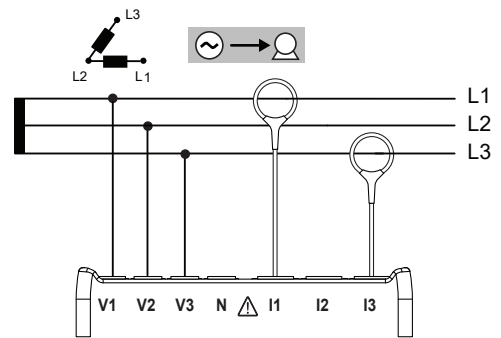


Figure 16

3.4.3.4. Triphasé 3 fils Δ ouvert (avec 3 capteurs de courant)

Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle ouvert avec trois capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

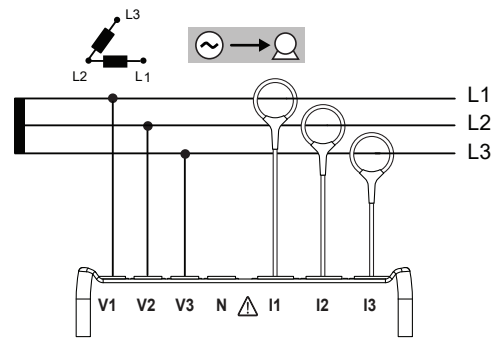


Figure 17

3.4.3.5. Triphasé 3 fils Y (avec 2 capteurs de courant)

Pour les mesures de triphasé à 3 fils en étoile avec deux capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

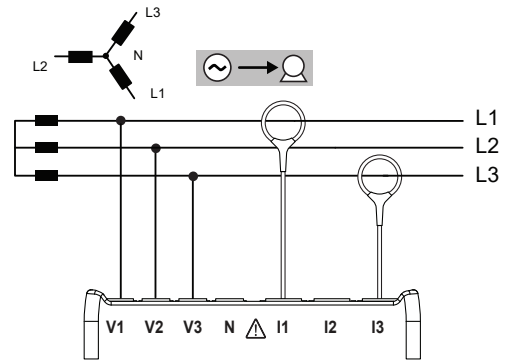


Figure 18

3.4.3.6. Triphasé 3 fils Y (avec 3 capteurs de courant)

Pour les mesures des réseaux triphasés à 3 fils en étoile avec trois capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

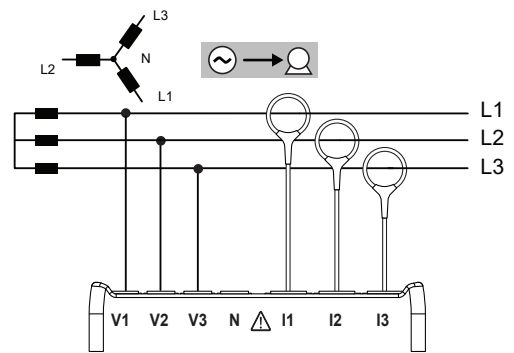


Figure 19

3.4.3.7. Triphasé 3 fils Δ équilibré (avec 1 capteur de courant)

Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle équilibré avec un capteur de courant :

- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur le capteur de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

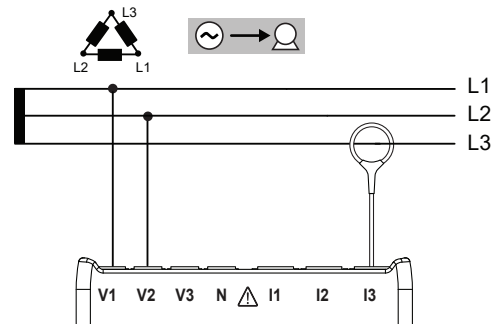


Figure 20

3.4.4. RÉSEAUX D'ALIMENTATION TRIPHASÉS À 4 FILS Y

3.4.4.1. Triphasé 4 fils Y (avec 3 capteurs de courant)

Pour les mesures de triphasé à 4 fils en étoile avec trois capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre
- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

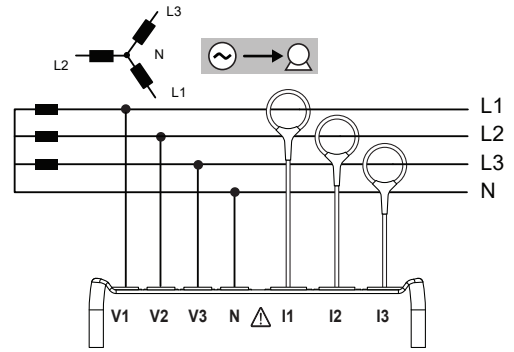


Figure 21

3.4.4.2. Triphasé 4 fils Y équilibré

Pour les mesures de triphasé à 3 fils en étoile équilibré avec un capteur de courant :

- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.

Sur le capteur de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

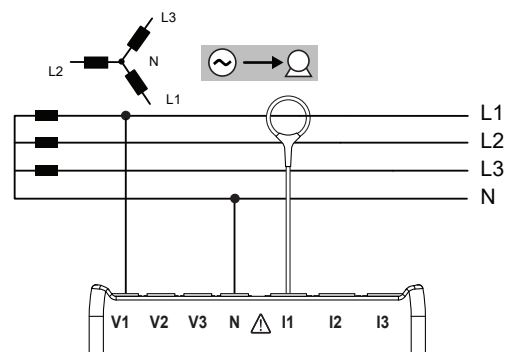


Figure 22

3.4.4.3. Triphasé 4 fils Y sur 2 éléments ½

Pour les mesures de triphasé à 4 fils en étoile sur 2 éléments ½ avec trois capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre
- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

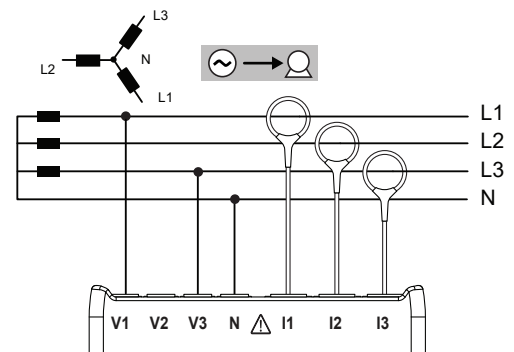


Figure 23

3.4.5. TRIPHASÉ 4 FILS Δ

Configuration triphasée 4 fils Δ (High Leg). Aucun transformateur de tension n'est branché : l'installation mesurée est censée être un réseau de distribution BT (basse tension).

3.4.5.1. Triphasé 4 fils Δ

Pour les mesures de triphasé à 4 fils en triangle avec trois capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre
- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

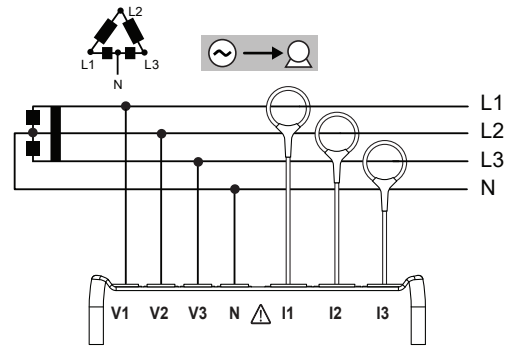


Figure 24

3.4.5.2. Triphasé 4 fils Δ ouvert

Pour les mesures de triphasé à 4 fils en triangle ouvert avec trois capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre
- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

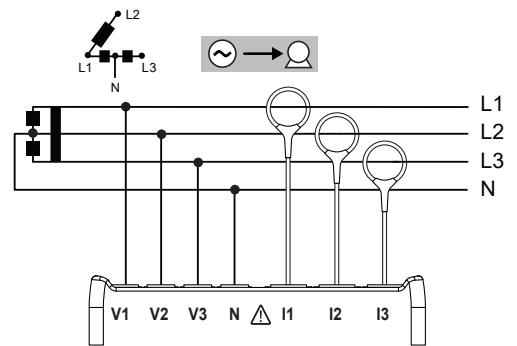


Figure 25

3.4.6. RÉSEAUX D'ALIMENTATION À COURANT CONTINU

3.4.6.1. DC 2 fils

Pour les mesures des réseaux DC à 2 fils :

- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur négatif
- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur positif +1
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur +1

Sur le capteur de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures sensibles à la polarité.

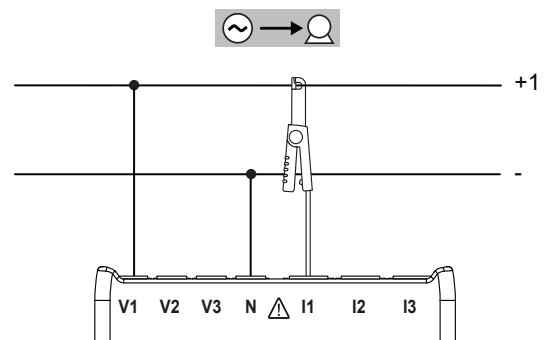


Figure 26

3.4.6.2. DC 3 fils

Pour les mesures des réseaux DC à 3 fils :

- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur négatif
- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur +1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur +2
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur +1
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur +2

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures sensibles à la polarité.

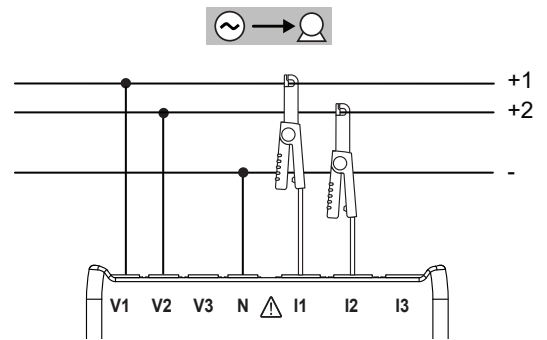


Figure 27

3.4.6.3. DC 4 fils

Pour les mesures des réseaux DC à 4 fils avec trois capteurs de courant :

- Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur négatif
- Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur +1
- Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur +2
- Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur +3
- Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur +1
- Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur +2
- Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur +3

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers la charge. Vous vous assurez ainsi que l'angle de phase est correct pour les mesures de puissance et les autres mesures sensibles à la polarité.

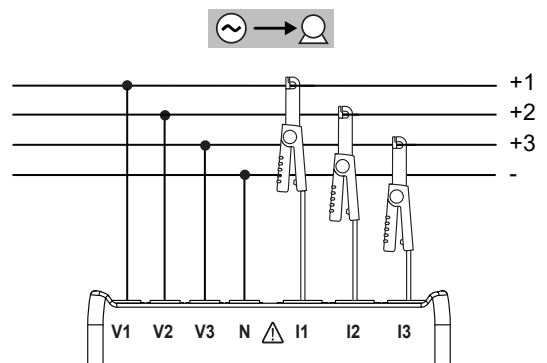














Figure 28

3.5. MODES D'AFFICHAGE (PEL 103)

Ce paragraphe montre des exemples d'écrans pour chaque mode d'affichage. Avec le PEL, l'utilisateur peut regarder les diverses valeurs de mesure avec des paramètres de configuration variés.

Les boutons **Navigation**  et **Entrée**  permettent de faire défiler les modes d'affichage et se déplacer entre eux.

Les six modes d'affichage sont les suivants :

- Valeurs mesurées instantanées : V, A, puissance, fréquence, facteur de puissance, $\tan \Phi$ - 
appuyez sur 
- Valeurs d'énergie : kWh, VAh, Varh - 
appuyez sur 
- Harmoniques (courant et tension) - 
appuyez sur 
- Valeurs agrégées maximales (courant, tension et puissances) - 
appuyez sur 
- Information sur le branchement, les rapports de transformation des tensions et courants, l'adresse IP, la version du logiciel et le numéro de série - 
appuyez sur 
- Configurer l'appareil - 
appuyez sur 




Pour plus d'informations sur la configuration, l'enregistrement et le téléchargement des mesures, reportez-vous au § 4.

3.5.1. MESURES DE BASE - VALEURS AFFICHÉES





Les mesures de base, ou lectures instantanées, s'affichent séquentiellement sur des écrans qui affichent toutes les phases. La séquence d'affichage varie selon le type de réseau de distribution. Le tableau 5 indique les lectures par type de réseau.

- Chaque écran est accessible par la touche **▼**.
- Pour passer d'un mode à l'autre ou pour sortir, utilisez les touches **◀** ou **▶**.

Le tableau 5 représente la séquence des écrans de l'afficheur (PEL103) pour chaque type de branchement. L'exemple ci-dessous montre la séquence d'affichage pour un réseau triphasé à 4 fils.

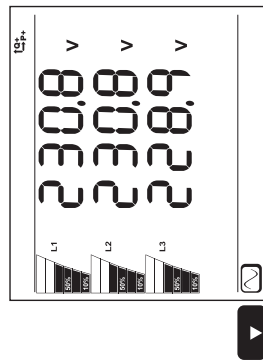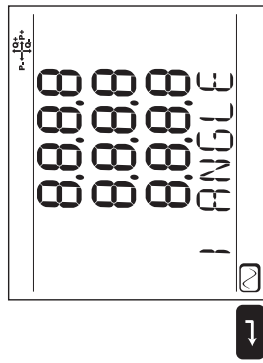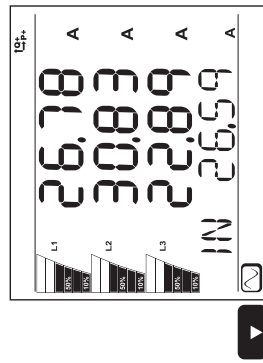

Étape	Monophasé 2 fils	Monophasé 3 fils	Triphasé 3 fils *	Triphasé 3 fils équilibré	Triphasé 4 fils **	3-Phase 4-Wire ***	Triphasé 4 fils équilibré	DC 2 fils	DC 3 fils	DC 4 fils
1	P I V F	I1 I2 I3 F	I1 I2 I3	I3 I3 I3	I1 I2 I3 "IN"	I1 I2 I3 "IN"	I1 I1 I1	P I V	I1 I2	I1 I2 I3
2	ϕ (I1, V1) "V-I ANGLE"	ϕ (I2, I1) ϕ (I3, I2) ϕ (I1, I3) "I ANGLE"	ϕ (I2, I1) ϕ (I3, I2) ϕ (I1, I3) "I ANGLE"		ϕ (I2, I1) ϕ (I3, I2) ϕ (I1, I3) "I ANGLE"	ϕ (I2, I1) ϕ (I3, I2) ϕ (I1, I3) "I ANGLE"				
3	P Q S "PF"	V1 V2 U12	U12 U23 U31 F	U12 U23 U31 F	V1 V2 V3	V1 - V3	V1 V1 V1		V1 V2	V1 V2 V3

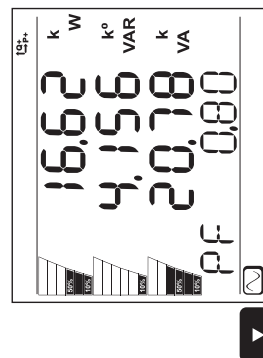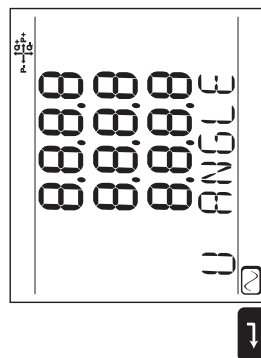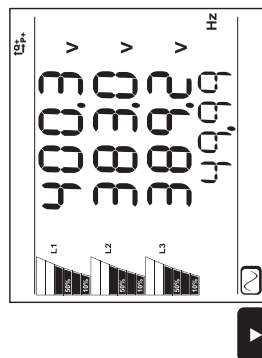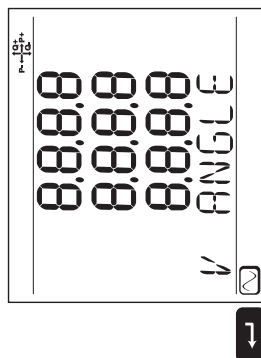

Étape	Monophasé 2 fils	Monophasé 3 fils	Triphasé 3 fils *	Triphasé 3 fils équilibré	Triphasé 4 fils **	3-Phase 4-Wire ***	Triphasé 4 fils équilibré	DC 2 fils	DC 3 fils	DC 4 fils
4		ϕ (V2, V1) "V ANGLE"	ϕ (U31, U23) ϕ (U12, U31) ϕ (U23, U12) "U ANGLE"		ϕ (V2, V1) ϕ (V3, V2) ϕ (V1, V3) "V ANGLE"	ϕ (V1, V3) "V ANGLE"				
5	P Q S "TAN"	P Q S "PF"	P Q S "PF"	P Q S "PF"	U12 U23 U31 F	U12 U23 U31 F	U12 U23 U31 F		P	P
6		ϕ (I1, V1) ϕ (I2, V2) "V-I ANGLE"	ϕ (I1, U12) ϕ (I2, U23) ϕ (I3, U31) "U-I ANGLE"	ϕ (I1, U12) "U-I ANGLE"	ϕ (U31, U23) ϕ (U12, U31) ϕ (U23, U12) "U ANGLE"	ϕ (U31, U23) ϕ (U12, U31) ϕ (U23, U12) "U ANGLE"				
7		P Q S "TAN"	P Q S "TAN"	P Q S "TAN"	P Q S "PF"	P Q S "PF"	P Q S "PF"			

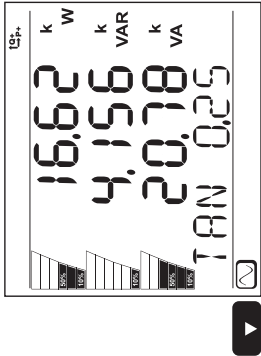
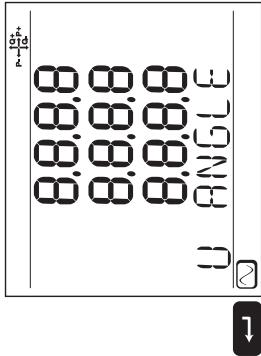


Figure 29

Étape	Monophasé 2 fils	Monophasé 3 fils	Triphasé 3 fils *	Triphasé 3 fils équilibré	Triphasé 4 fils **	3-Phase 4-Wire ***	Triphasé 4 fils équilibré	DC 2 fils	DC 3 fils	DC 4 fils
8					ϕ (I1, V1) ϕ (I2, V2) ϕ (I3, V3) "V-I ANGLE"	ϕ (I1, V1) ϕ (I3, V3) "V-I ANGLE"	ϕ (I1, V1) "V-I ANGLE"			
9					P Q S "TAN"	P Q S "TAN"	P Q S "TAN"			

Tableau 5

«---» = texte affiché.

- * : Le triphasé à 3 fils comprend :
- Triphasé 3 fils Δ (avec 2 capteurs de courant)
 - Triphasé 3 fils Δ (avec 3 capteurs de courant)
 - Triphasé 3 fils Δ ouvert (avec 2 capteurs de courant)
 - Triphasé 3 fils Δ ouvert (avec 3 capteurs de courant)
 - Triphasé 3 fils Y (avec 2 capteurs de courant)
 - Triphasé 3 fils Y (avec 3 capteurs de courant)

- ** : Le triphasé à 4 fils comprend :
- Triphasé 4 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
 - Triphasé 4 fils Y (2 éléments $1/2$)

- *** : Le triphasé à 4 fils comprend :
- Triphasé 4 fils Δ
 - Triphasé 4 fils Δ ouvert

3.5.2. ÉNERGIE - VALEURS AFFICHÉES



Le PEL mesure les lectures typiques d'énergie utilisées. Il permet également des mesures avancées à l'intention des spécialistes ou de personnes procédant à des analyses approfondies.

Les puissances par quadrants (IEC 62053-23) sont accessibles par un simple défilement entre chaque écran. Les valeurs de chaque quadrant sont souvent utilisées par les ingénieurs résolvant des problèmes de puissance.

Définitions:

- **Ep+** : Énergie active totale consommée (par la charge) en kWh
- **Ep-** : Énergie active totale fournie (par la source) en kWh
- **Eq1** : Énergie active consommée (par la charge) dans le quadrant inductif (quadrant 1) en kvarh.
- **Eq2** : Énergie active fournie (par la source) dans le quadrant capacitif (quadrant 2) en kvarh.
- **Eq3** : Énergie active fournie (par la source) dans le quadrant inductif (quadrant 3) en kvarh.
- **Eq4** : Énergie active consommée (par la charge) dans le quadrant capacitif (quadrant 4) en kvarh.
- **Es+** : Énergie apparente totale consommée (par la charge) en kVAh
- **Es-** : Énergie apparente totale fournie (par la source) en kVAh

Les utilisateurs industriels s'intéresseront généralement aux valeurs suivantes. Les autres valeurs sont utilisées pour l'analyse de la charge et par les opérateurs des réseaux de distribution d'énergie.

- **kWh** : Ep+, qui est l'énergie active de la charge
- **kvarh** : Eq1, qui est l'énergie réactive de la charge
- **kVAh** : Es+, qui est l'énergie apparente de la charge

Les mesures d'énergie, dans lesquelles le temps intervient (généralement des périodes d'intégration ou d'agrégation de 10 à 15 minutes) s'affichent séquentiellement dans des écrans qui indiquent toutes les phases. Le Tableau 6 répertorie les lectures par type de réseau.

La touche ▼ fait défiler l'écran vers le bas, et ▲ le fait défiler vers le haut.

L'exemple qui suit montre la séquence d'affichage pour un réseau triphasé à 4 fils.

Chaque écran est accessible par la touche ▼.

Les énergies sont mesurées à partir du début de la session d'enregistrement. Les énergies partielles sont les énergies mesurées pour une période définie (voir § 4.3.5).

L'énergie partielle est accessible par un appui long sur le bouton

Pour revenir au paramétrage des énergies, appuyez simplement sur la touche ▼.

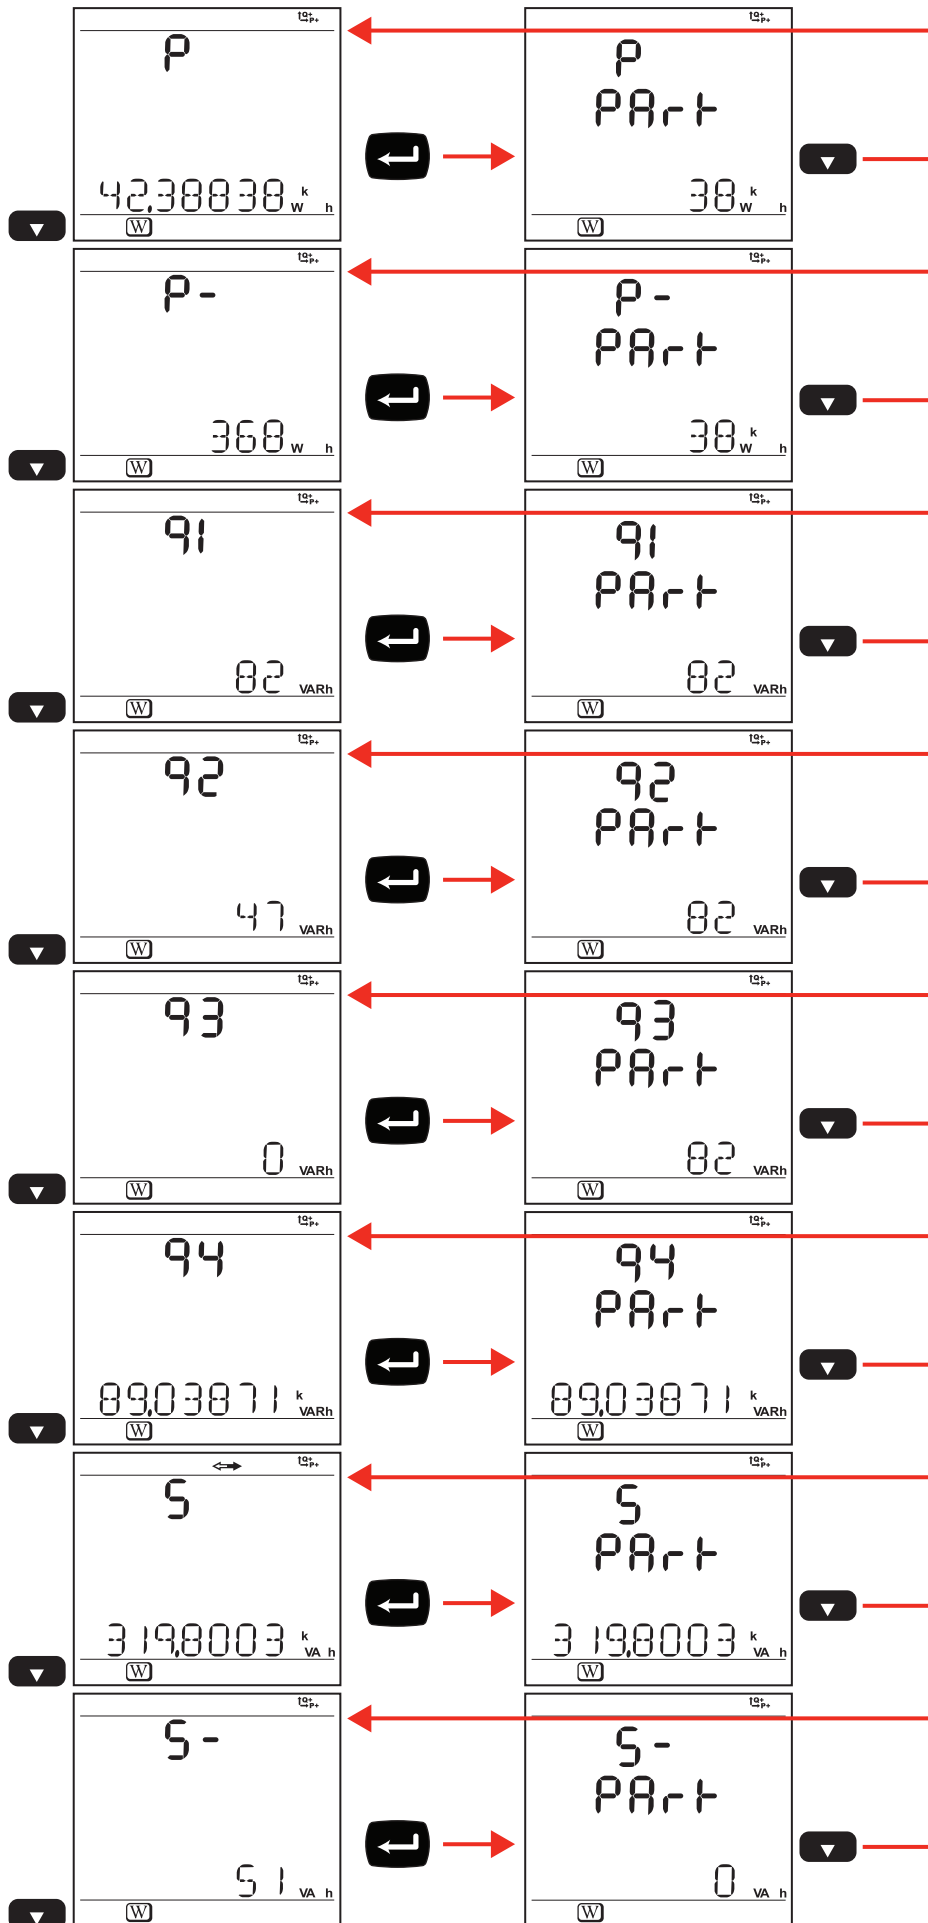


Figure 30

Le Tableau 6 représente la séquence des écrans de l'afficheur (PEL 103) pour chaque type de branchement. Les affichages de la page précédente montrent un exemple des valeurs de l'énergie pour un réseau triphasé à 4 fils.

Un appui sur le bouton **Entrée** permet d'afficher les énergies partielles.

















Étape	Monophasé 2 fils Monophasé 3 fils Triphasé 3 fils * Triphasé 4 fils **	DC 2 fils DC 3 fils DC 4 fils	Étape	Monophasé 2 fils Monophasé 3 fils Triphasé 3 fils * Triphasé 4 fils **	DC 2 fils DC 3 fils DC 4 fils
1 	"P" Ep+	"P" Ep+	9 	"q3" Eq3	
2 	"P" PAr Ep+	"P" PAr Ep+	10 	"q3" PAr Eq3	
3 	"P" Ep-	"P" Ep-	11 	"q4" Eq4	
4 	"P" PAr Ep-	"P" PAr Ep-	12 	"q4" PAr Eq4	
5 	"q1" Eq1		13 	"S" Es+	
6 	"q1" PAr Eq1		14 	"S" PAr Es+	
7 	"q2" Eq2		15 	"S" Es-	
8 	"q2" PAr Eq2		16 	"S" PAr Es-	

Tableau 6

* : Le triphasé à 3 fils comprend :

- Triphasé 3 fils Δ (avec 2 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Δ (avec 3 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Δ ouvert (avec 2 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Δ ouvert (avec 3 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Y (avec 2 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Δ équilibré (avec 1 capteur de courant)


** : Le triphasé à 4 fils comprend :

- Triphasé 4 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
- Triphasé 4 fils Y équilibré
- Triphasé 4 fils Y (2 éléments $\frac{1}{2}$)
- Triphasé 4 fils Δ
- Triphasé 4 fils Δ ouvert

3.5.4. AFFICHAGE MAX

Le Tableau 8 représente la séquence des écrans de l'afficheur (PEL 103) pour chaque type de branchement. Les affichages montrent un exemple des valeurs agrégées maximales pour un réseau triphasé à 4 fils.

Selon l'option sélectionnée dans le PEL Transfer, il peut s'agir des valeurs agrégées maximales pour l'enregistrement en cours ou du dernier enregistrement, ou valeurs agrégées maximales depuis la dernière remise à zéro.
L'affichage du Max n'est pas disponible pour les réseaux continus. Dans ce cas, l'afficheur indique «No Max in DC Mode».

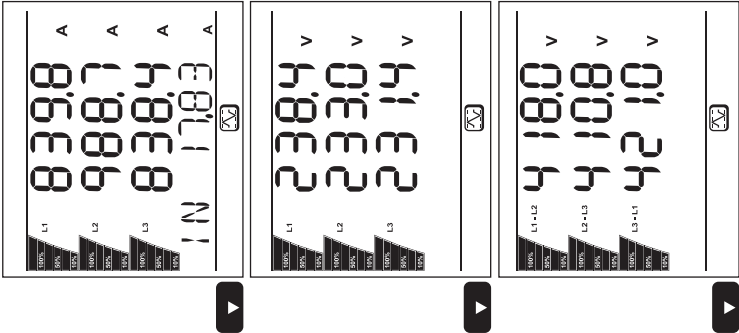

Étape	Monophasé 2 fils	Monophasé 3 fils	Triphasé 3 fils *	Triphasé 3 fils équilibré	Triphasé 4 fils **	Triphasé 4 fils équilibré	DC 2 fils	DC 3 fils	DC 4 fils
1	I V	I1 I2 I3	I1 I2 I3	I1 I2 I3	I1 I2 I3 "IN"	I1 I2 I3			
2	P Q S "LOAD"	V1 V2 U12	U12 U23 U31	U12 U23 U31	V1 V2 V3	V1 V2 V3			
3	P Q S "SOURCE"	P Q S "LOAD"	P Q S "LOAD"	P Q S "LOAD"	U12 U23 U31	U12 U23 U31			

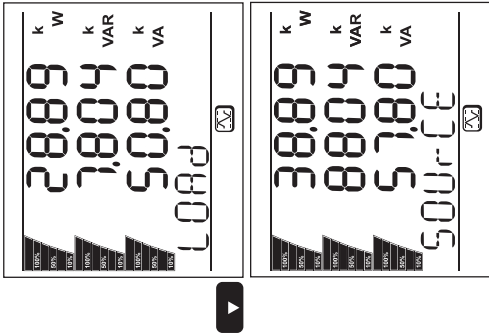


Figure 32

Étape	Monophasé 2 fils	Monophasé 3 fils	Triphasé 3 fils *	Triphasé 3 fils équilibré	Triphasé 4 fils **	Triphasé 4 fils équilibré	DC 2 fils	DC 3 fils	DC 4 fils
4		P Q S “SOURCE”	P Q S “SOURCE”	P Q S “SOURCE”	P Q S “LOAD”	P Q S “LOAD”			
5					P Q S “SOURCE”	P Q S “SOURCE”			

Tableau 8





* : Le triphasé à 3 fils comprend :

- Triphasé 3 fils Δ (avec 2 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Δ (avec 3 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Δ ouvert (avec 2 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Δ ouvert (avec 3 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Y (avec 2 capteurs de courant)
- Triphasé 3 fils Y (avec 3 capteurs de courant)

** : Le triphasé à 4 fils comprend :

- Triphasé 4 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
- Triphasé 4 fils Y (2 éléments 1/2)
- Triphasé 4 fils Δ
- Triphasé 4 fils Δ ouvert

3.5.5. AFFICHAGE DES INFORMATIONS

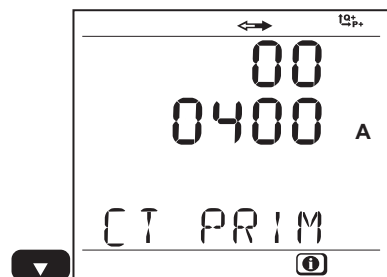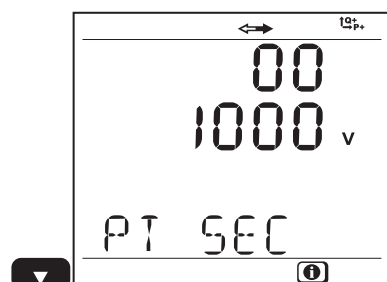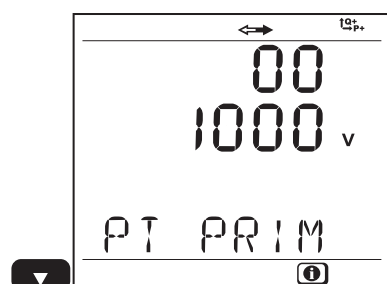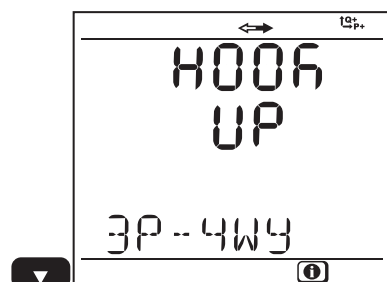

Étape	Valeur	Unités
1	Type de réseau	1P-2W = monophasé 2 fils 1P-3W = monophasé 3 fils 3P-3WΔ3 = triphasé 3 fils Δ (3 capteurs de courant) 3P-3WΔ2 = triphasé 3 fils Δ (2 capteurs de courant) 3P-3W02 = triphasé 3 fils Δ ouvert (2 capteurs de courant) 3P-3W03 = triphasé 3 fils Δ ouvert (3 capteurs de courant) 3P-3WΔB = triphasé 3 fils Δ équilibré 3P-3WY = triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant) 3P-3WY2 = triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant) 3P-4WY = triphasé 4 fils Y 3P-4WYB = triphasé 4 fils Y équilibré (mesure de la tension, fixe) 3P-4WY2 = triphasé 4 fils Y 2½ 3P-4WΔ = triphasé 4 fils Δ 3P-4W0Δ = triphasé 4 fils Δ ouvert DC-2W = DC 2 fils DC-3W = DC 3 fils DC-4W = DC 4 fils
2	VT primaire "PT PRIM"	V
3	VT secondaire "PT SEC"	V
4	CT primaire "CT PRIM"	A
5	Période d'agrégation "AGG.PERIOD"	min





	Étape	Valeur	Unités
	6	Année Mois Jour Heure	
	7	Adresse IP	Adresse IP défilante
	8	Version du logiciel N° de série	1 ^{er} nombre = version du logiciel du DSP 2 ^e nombre = version du logiciel du microprocesseur Numéro de série défilant (également sur une étiquette collée sur la carte principale à l'intérieur du PEL)

Figure 33

Tableau 9

Au bout de 3 minutes sans action sur le bouton **Entrée** ou **Navigation**, l'affichage revient à l'écran de mesure ).



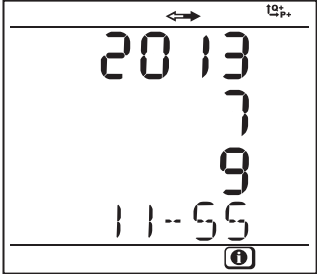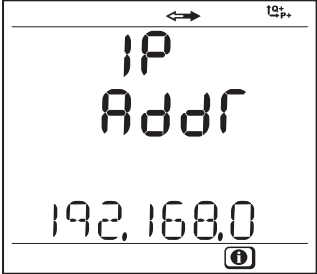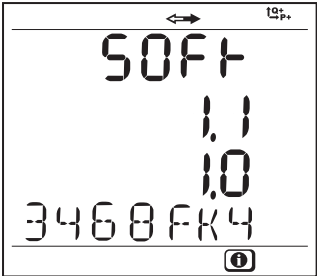


3.5.6. AFFICHAGE ET RÉGLAGES DANS LA FONCTION CONFIGURATION

Le menu configuration n'est pas accessible lorsque :

- Le PEL est en enregistrement (en cours ou en attente),
- Le PEL est en cours de configuration via le PEL Transfer ou l'application Android,
- La configuration est bloquée par l'utilisateur (bouton **Sélection** verrouillé via le PEL Transfer).


Quand l'écran de configuration est sélectionné, il est impossible :

- d'effectuer des réglages avec le logiciel PEL Transfer,
- de démarrer un enregistrement avec le bouton **Sélection**.

Étape	Valeur	Unité / Valeur	Commentaires
1 	Type de réseau	1P-2W 1P-3W 3P-3WΔ3 3P-3WΔ2 3P-3W02 3P-3W03 3P-3WΔB 3P-3WY 3P-3WY2 3P-4WY 3P-4WYB 3P-4WY2 3P-4WΔ 3P-4W0Δ DC-2W DC-3W DC-4W	Monophasé 2 fils Monophasé 3 fils Triphasé 3 fils Δ (3 capteurs de courant) Triphasé 3 fils Δ (2 capteurs de courant) Triphasé 3 fils Δ ouvert (2 capteurs de courant) Triphasé 3 fils Δ ouvert (3 capteurs de courant) Triphasé 3 fils Δ équilibré Triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant) Triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant) Triphasé 4 fils Y Triphasé 4 fils Y équilibré (mesure de la tension, fixe) Triphasé 4 fils Y 2½ Triphasé 4 fils Δ Triphasé 4 fils Δ ouvert DC 2 fils DC 3 fils DC 4 fils
2 	VT primaire "PT PRIM"	V / kV	Tension primaire nominale : 50 V à 650 000 V
3 	VT secondaire "PT SEC"	V	Tension primaire secondaire : 50 V à 1 000 V
4 	CT primaire "CT PRIM"	A / kA	Courant de phase primaire nominal pour le capteur de courant branché <ul style="list-style-type: none"> ■ pour les AmpFLEX® : 100 A, 400 A, 2000 A, 10 000A ■ pour les MN93A calibre 5A : 5 A à 25 000 A ■ pour les pinces E3N : 1 A à 25 000 A
5 	Période d'agrégation "AGG.PERIOD"	min	Choisir la période d'agrégation en minutes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

Pour modifier la configuration :

- Appuyez sur le bouton **Entrée** pour entrer dans le mode de modification.
- Appuyez sur les flèches haute et basse pour choisir la nouvelle valeur.
- Appuyez sur le bouton **Entrée** pour sortir du mode de modification.

Au bout de 3 minutes sans action sur les boutons **Entrée** ou **Navigation**, l'écran de configuration est remplacé par l'écran de mesure .

4. LOGICIEL PEL TRANSFER



Pour des informations contextuelles sur l'utilisation de PEL Transfer, reportez-vous au menu Aide du logiciel.

4.1. INSTALLATION DE PEL TRANSFER



Ne connectez pas l'appareil au PC avant d'avoir installé les logiciels et les pilotes.

Configuration minimale requise de l'ordinateur :

- Windows XP / Windows Vista ou Windows 7 (32/64 bits)
- 2 Go à 4 Go de RAM
- 10 Go d'espace disque
- Lecteur de CD-ROM

Windows® est une marque déposée de Microsoft®.

1. Introduisez le CD (n° 4 dans le Tableau 1) dans votre lecteur de CD-ROM.
Si l'exécution automatique est activée, le programme démarre automatiquement.
Dans le cas contraire, sélectionnez **Start.html** dans **D:\SETUP** (si votre lecteur de CD-ROM est le lecteur D ; sinon, remplacez D par la lettre de lecteur appropriée).
Sous Windows Vista, la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Cliquez sur **Autoriser** pour continuer.

- Sélectionnez votre langue et cliquez sur **DÉMARREZ** dans votre navigateur. Autorisez votre navigateur à ouvrir le fichier.



Figure 34

- Sélectionnez la colonne Logiciels.



Figure 35

- Sélectionnez PEL Transfer.



Figure 36

- Sélectionnez **Téléchargez**.
- Téléchargez le fichier, exécutez-le puis suivez les instructions.

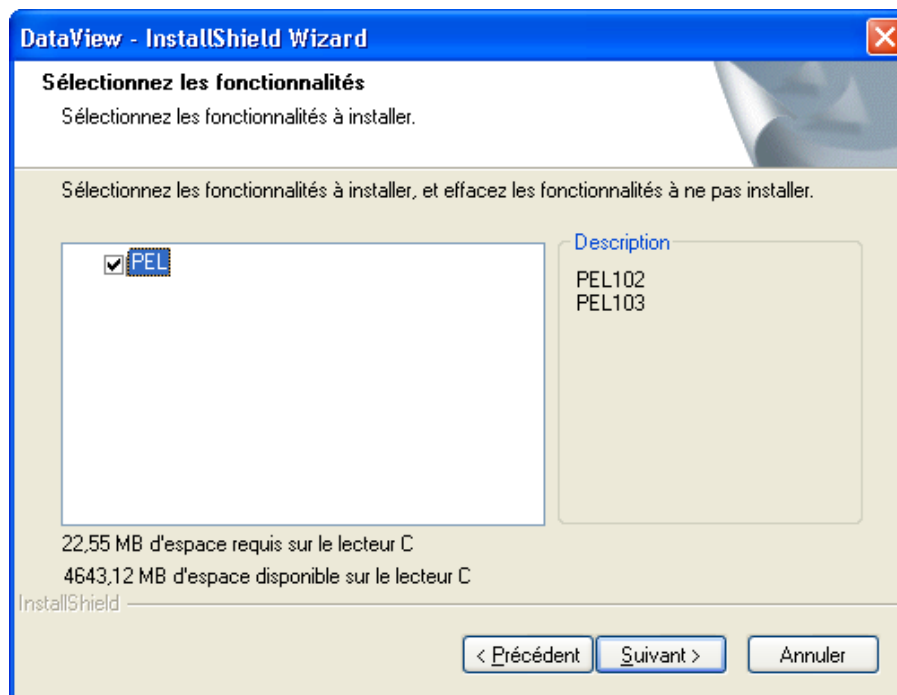


Figure 37

7. Dans la fenêtre **Prêt à lancer l'installation**, cliquez sur **Installer**.
8. Si l'appareil sélectionné pour l'installation nécessite l'utilisation d'un port USB, un message d'avertissement similaire à celui ci-dessous apparaît. Cliquez sur **OK**.

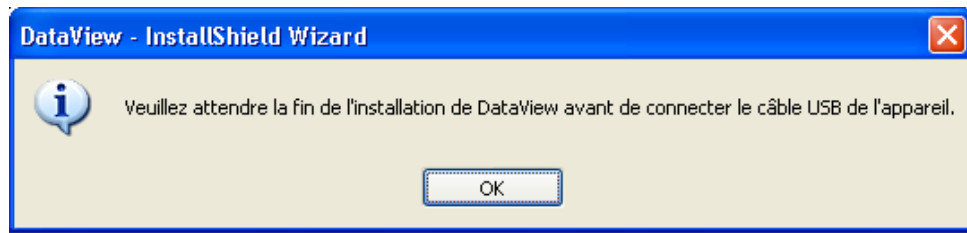


Figure 38



L'installation des pilotes peut prendre un peu de temps. Windows peut même indiquer que le programme ne répond plus, alors qu'il fonctionne tout de même. Attendez que ce soit terminé.

9. Lorsque l'installation des pilotes est terminée, la boîte de dialogue **Installation réussie** s'affiche. Cliquez sur **OK**.
10. La fenêtre **InstallShield Wizard terminé** s'affiche ensuite. Cliquez sur **Terminer**.
11. Une boîte de dialogue **Question** s'ouvre. Cliquez sur **Oui** pour lire la procédure de branchement de l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.



La fenêtre de configuration reste ouverte. Vous pouvez sélectionner une autre option à télécharger (par exemple Adobe® Reader) ou fermer la fenêtre.


12. Si nécessaire, redémarrez l'ordinateur.

Un raccourci a été ajouté à votre bureau.

Vous pouvez maintenant ouvrir PEL Transfer et connecter votre PEL à l'ordinateur.

4.2. CONNEXION D'UN PEL

Pour connecter un PEL, procédez comme suit :

1. Branchez le cordon secteur sur une prise de courant. L'appareil s'allume.
2. Branchez le câble USB fourni entre le PEL et votre PC.
3. Ouvrez PEL Transfer en double-cliquant sur l'**icône du PEL**  qui a été créée sur le bureau pendant l'installation.

L'utilitaire PEL Transfer s'affiche :

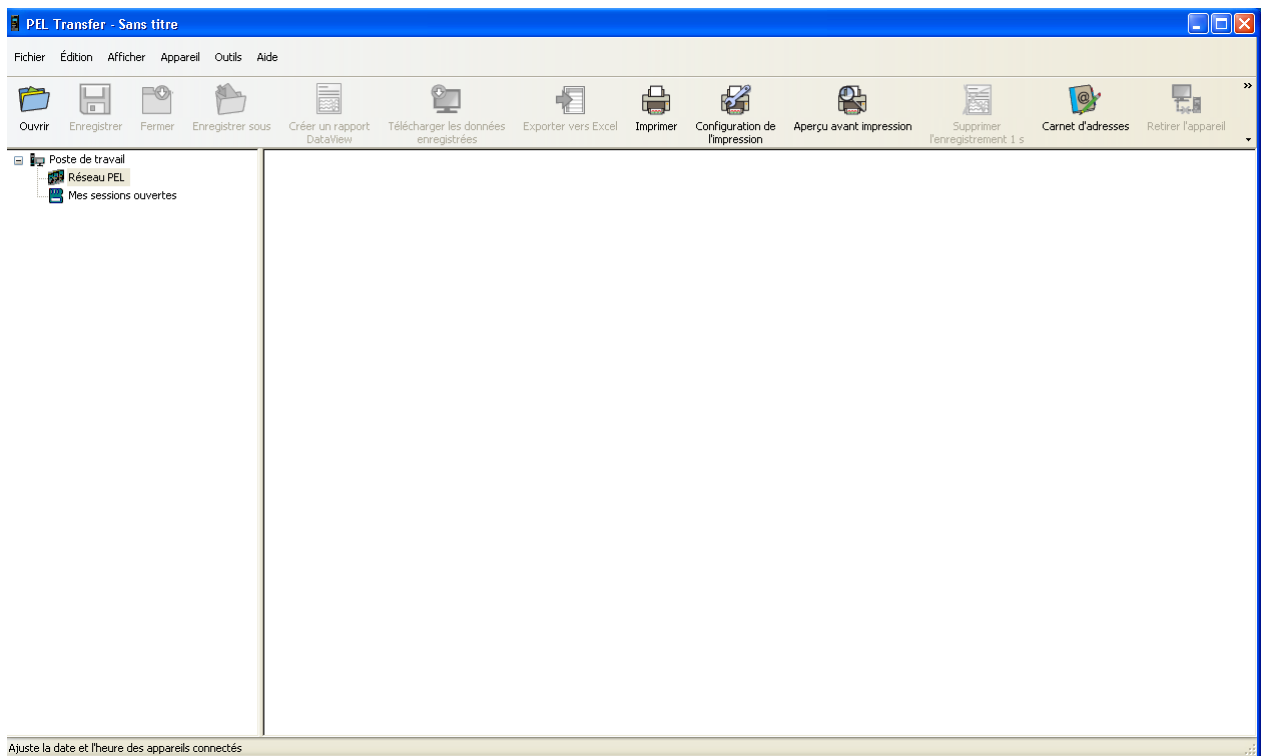


Figure 39

4. Pour connecter un appareil, procédez de l'une des manières suivantes :

Dans le menu **Appareil**, sélectionnez **Ajouter un appareil**.

ou

Dans la **barre d'outils**, cliquez sur l'icône **Ajouter un appareil**.

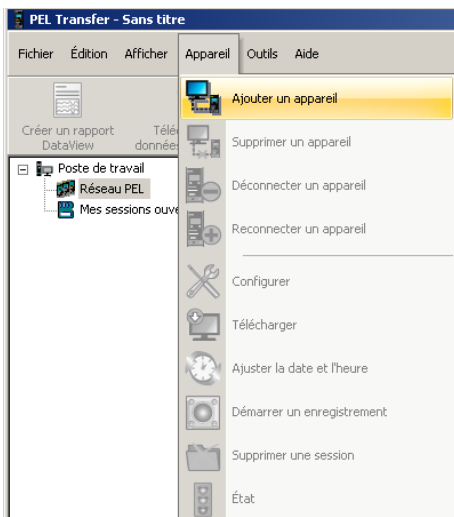


Figure 40



Figure 41

La première boîte de dialogue de l'**Assistant Ajout d'appareil** s'ouvre.

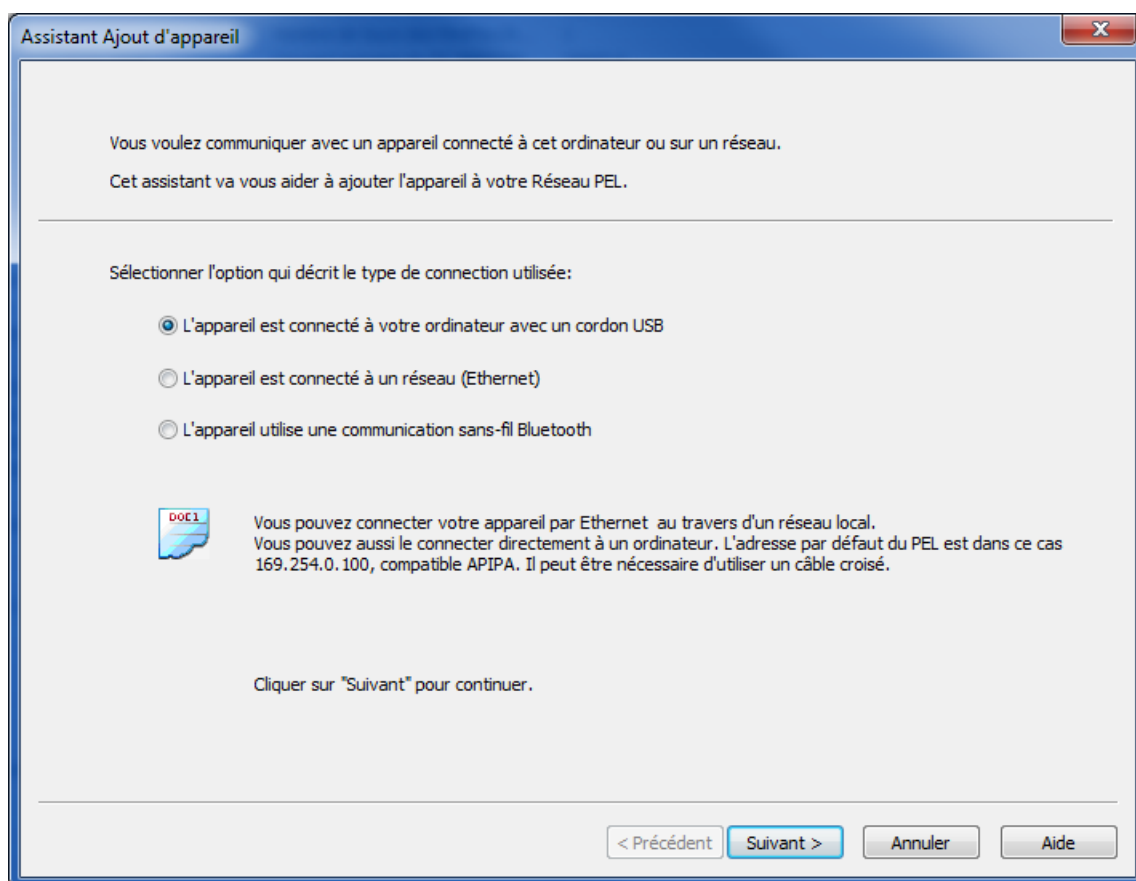


Figure 42

5. Sélectionnez le type de connexion souhaité.



Remarque : Les boîtes de dialogue représentées dans ce chapitre correspondent au type de connexion choisi dans cette première boîte de dialogue.

4.2.1. CONNEXION USB



La connexion USB est la plus simple et la plus rapide à établir. Elle est recommandée pour une première utilisation du PEL et de PEL Transfer.

La boîte de dialogue répertorie tous les appareils connectés par liaison USB à l'ordinateur.

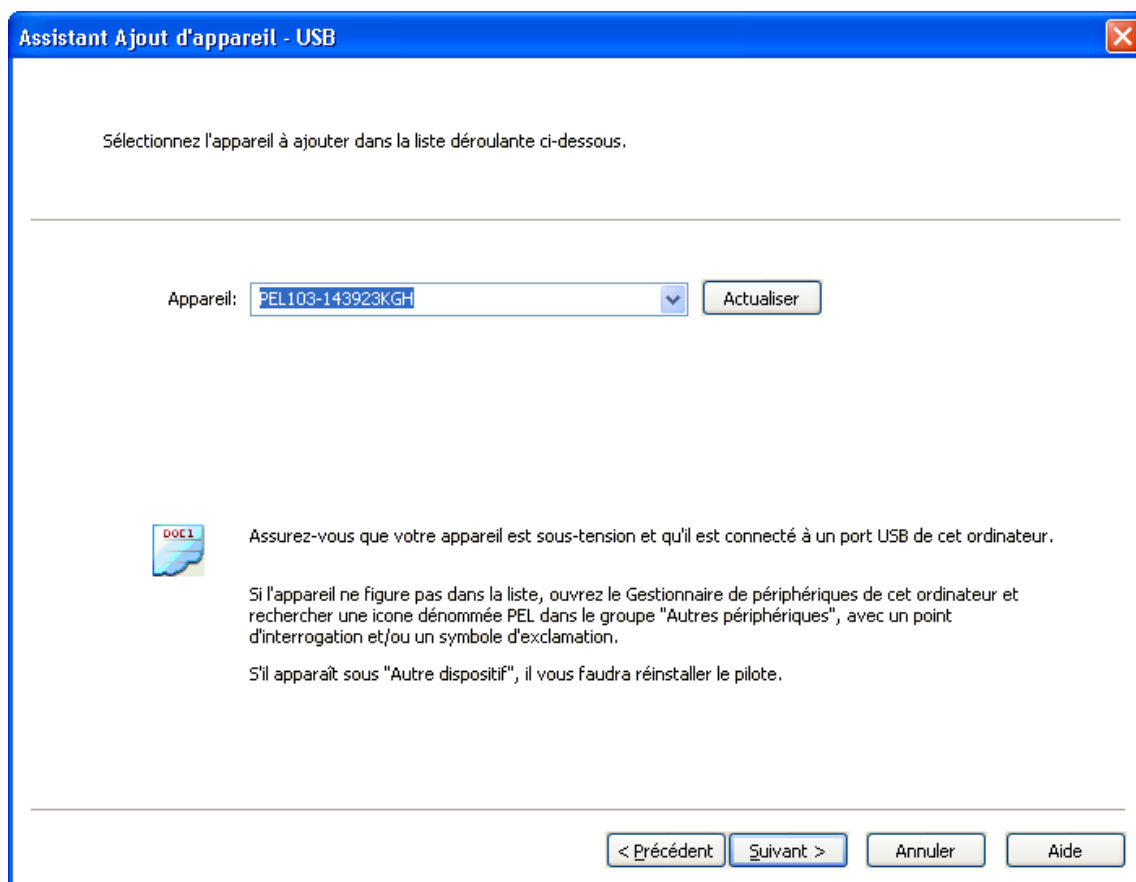


Figure 43

- Dans le menu déroulant **Appareil**, sélectionnez le PEL approprié, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- Si une connexion correcte est établie, le bouton Terminer est activé. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'Assistant.

L'appareil est alors ajouté à la liste **Réseau PEL**.

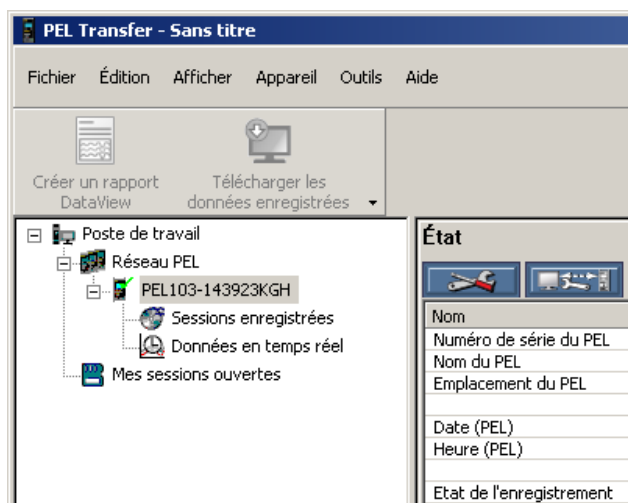


Figure 44

Il y restera jusqu'à ce que vous l'en retiriez.

- Pour retirer un appareil de la liste, cliquez sur l'icône **Supprimer un appareil** dans la barre d'outils.




Figure 45

4.2.2. CONNEXION PAR RÉSEAU ETHERNET

Figure 46

- Dans le champ **Adresse**, saisissez l'adresse IP attribuée au PEL.
 - Pour un PEL103, sélectionnez le menu information de l'appareil et faites-le défiler jusqu'à **IP Addr** (voir § 3.5.5).
 - Pour un PEL102, une connexion USB ou Bluetooth sera nécessaire pour connaître l'adresse IP attribuée à l'appareil (voir § 4.3.2).
- Par défaut, le PEL utilise le port 3041 (UDP), mais il peut être configuré pour en utiliser un autre. Le seul moyen d'identifier ce port est d'utiliser une connexion USB ou Bluetooth (voir § 4.3.2).



Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP et si le PEL se trouve sur le même sous-réseau que l'ordinateur, entrez l'adresse IP du sous-réseau (par exemple 192.168.0.1) et utilisez le bouton **Rechercher** (situé à droite du champ Adresse). Si elle aboutit, l'opération de recherche identifie l'adresse IP pour le port spécifié par chaque PEL connecté au sous-réseau.

- Après avoir spécifié l'adresse IP et le port, cliquez sur le bouton **Suivant**.
- Si une connexion correcte est établie, le bouton Terminer est activé. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'Assistant.
- L'appareil est alors ajouté à la liste **Réseau PEL** jusqu'à ce que vous l'en retiriez (voir § 4.2.1).

4.2.3. CONNEXION BLUETOOTH



Remarque : Les modules Bluetooth du PC et du PEL doivent être activés et en fonctionnement pour qu'une connexion Bluetooth puisse être activée.

Dans la boîte de dialogue de la connexion Bluetooth, le PEL figure dans la liste soit sous son nom, soit sous le numéro de son port de communication.

Si le PEL Transfer peut identifier le PEL par son nom, il le répertorie ainsi dans le menu déroulant.

Dans le cas contraire, vous devrez sélectionner le port de communication auquel la connexion Bluetooth du PEL est associée. Vous pouvez identifier ce port en ouvrant la boîte de dialogue Périphérique Bluetooth, en double-cliquant sur l'entrée PEL (ce qui ouvre la boîte de dialogue des propriétés du PEL), puis en sélectionnant l'onglet Services. C'est là que vous trouverez le numéro de port associé à la connexion Bluetooth du PEL.

Lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth, veillez à ce que le bouton d'option Bluetooth de l'ordinateur soit activé et que le PEL ait été appairé à l'ordinateur. Pour appairer le PEL à l'ordinateur, cliquez sur **Ajouter un périphérique** dans la boîte de dialogue Périphériques Bluetooth. Cette boîte de dialogue s'affiche par un double clic sur l'icône Bluetooth située dans la barre des tâches à côté de l'horloge.

Si le PEL ne figure pas dans la liste déroulante des appareils sous son nom ou sous son numéro de port, vérifiez qu'il est allumé, que le Bluetooth est activée et qu'il est répertorié dans la boîte de dialogue Périphériques Bluetooth. Vérifiez également que le Bluetooth a été activé dans le PEL. L'affichage et d'autres options de Bluetooth peuvent être déterminés et configurés pour la première fois à l'aide d'une connexion USB.

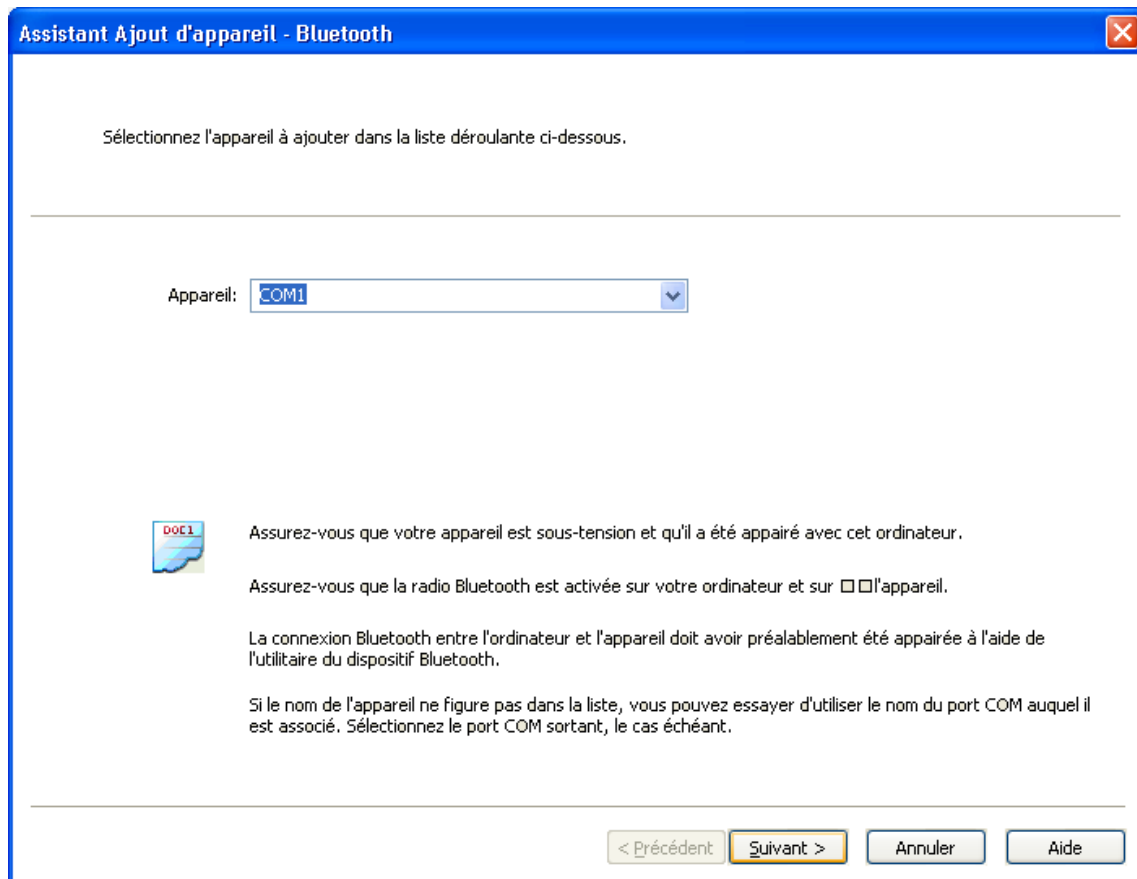


Figure 47

- Dans la liste déroulante **Appareil**, sélectionnez le PEL approprié, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- Si une connexion correcte est établie, le bouton Terminer est activé. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'Assistant.
- L'appareil est alors ajouté à la liste **Réseau PEL** jusqu'à ce que vous l'en retiriez (voir § 4.2.1).

4.3. CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Pour configurer le PEL, procédez comme suit :

1. Ouvrez **PEL Transfer** et connectez un appareil (voir § 4.4 et 4.2).
2. Sélectionnez ensuite **Configurer** dans le menu **Appareil** (se reporter à § 4.3).

La boîte de dialogue **Configurer l'appareil** comporte cinq onglets. Chacun d'eux contient des options spécifiques associées à l'appareil à configurer.



La configuration d'un appareil ne peut pas être modifiée pendant un enregistrement. Vous devez cliquer sur **Arrêter l'enregistrement** avant de continuer.

4.3.1. OPTIONS DE L'ONGLET GÉNÉRAL

Configurer l'appareil

Général Communication Mesure Enregistrement Compteurs

Identification de l'appareil

Modèle: PEL 103 CA

Numéro de série: 143894KgH

Nom: PEL 103-143894KgH (32 caractères max)

Emplacement: Paris (32 caractères max)

Arrêt automatique

☐ 3 min

☐ 10 min

☒ 15 min

☐ Désactivé

Afficheur LCD

Contraste: [slider]

Luminosité: [slider]

☐ Verrouiller le bouton "Sélection" de la face avant de l'appareil.

Vous ne pourrez plus démarrer et arrêter un enregistrement, activer et désactiver Bluetooth depuis l'appareil.

Mode capture des valeurs agrégées MAX

☒ Les valeurs MAX agrégées ne sont actualisées que pendant l'enregistrement et sont figées après

☐ Les valeurs MAX agrégées sont actualisées en permanence

Mettre à zéro les MAX

Ajuster la date et l'heure

L'horloge de l'appareil ne peut pas être ajustée lorsqu'un enregistrement est en attente ou en cours.

Formater la carte SD

OK Annuler Aide

Figure 48

- **Nom** : nom que vous souhaitez attribuer au PEL. Par défaut, il s'agit du modèle d'appareil suivi de son numéro de série.
- **Emplacement** : emplacement du PEL.
- **Arrêt automatique** : options d'activation/désactivation de la fonction d'extinction automatique.
- **Contraste de l'afficheur LCD** : niveau de contraste de l'afficheur LCD de l'appareil.
- **Luminosité de l'afficheur LCD** : niveau de luminosité de l'afficheur après activation des boutons **Entrée** et **Navigation**.
- **Verrouiller le bouton "Sélection" de la face avant de l'appareil** : verrouille/déverrouille le bouton **Sélection**. Le bouton **Entrée** et le bouton de **Navigation** (PEL 103) ne sont pas verrouillés.

- Le Max des valeurs agrégées est remis à zéro quand l'enregistrement commence.
- Le Max des valeurs agrégées est déterminé en permanence qu'il y ait un enregistrement ou non. La remise à zéro se fait lorsque les paramètres sont modifiés ou manuellement (sauf si un enregistrement est en cours)
- **Ajuster la date et l'heure** : ouvre la boîte de dialogue Date/heure, dans laquelle vous pouvez régler la date et l'heure de l'appareil.
- **Formater la carte SD** : permet de formater la carte SD installée dans l'appareil.

4.3.2. OPTIONS DE L'ONGLET COMMUNICATION

Figure 49

L'onglet **Communication** comporte les options suivantes :

- **Activer Bluetooth** : case à cocher d'activant/désactivant le module Bluetooth de l'appareil.
- **Code d'appairage** : affiche le code d'appairage qui doit être utilisé pour appairer le PEL à un ordinateur. Ce code ne peut pas être modifié.
- **Nom** : permet d'indiquer le nom à afficher lors de l'appairage du PEL. Il ne peut comporter que des caractères ASCII.
- **Visibilité** : permet de masquer la présence de l'appareil aux options de recherche des ordinateurs.
- **Nom (USB)** : indique le nom du PEL tel qu'il s'affiche dans la liste des appareils (non modifiable).
- **Adresse MAC** : indique l'adresse MAC du PEL.
- **Activer DHCP (Adresse IP dynamique)** : case à cocher activant/désactivant l'utilisation de DHCP par le PEL.
- **Adresse IP** : lorsque DHCP est désactivé, vous pouvez attribuer une adresse IP à l'appareil.
- **Numéro de port UDP** : permet d'indiquer le numéro de port à utiliser par l'appareil.
- **Activer la protection par mot de passe** : permet d'activer la vérification par mot de passe lors de la configuration du PEL.
- **Mot de passe** : lorsque la protection par mot de passe est activée, vous pouvez spécifier le mot de passe à utiliser.

4.3.3. OPTIONS DE L'ONGLET MESURE

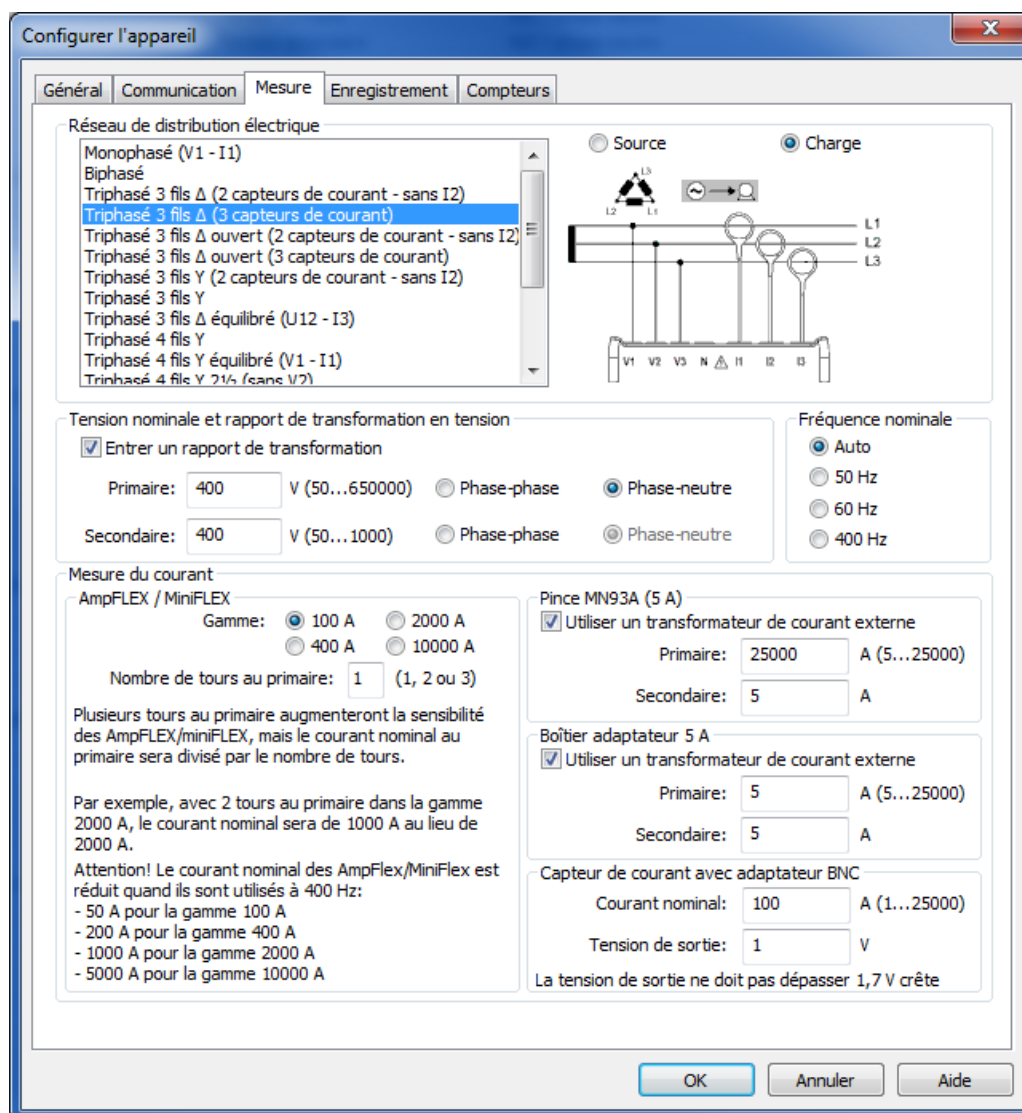


Figure 50

L'onglet **Mesure** comporte les options suivantes :

- **Réseau de distribution électrique** : permet de spécifier le type de réseau de distribution auquel le PEL sera branché. Pour les réseaux pris en charge par le PEL, voir § 3.4. La sélection de DC 2, 3 ou 4 fils ne permet que des mesures en DC. La sélection d'autres réseaux de distribution ne permet que des mesures en AC.
- **Charge/Source**: permet de vérifier le déphasage du réseau. Sélectionnez "Charge" quand l'énergie est importée ou "Source" quand l'énergie est exportée.
- **Entrer un rapport de transformation** : permet d'activer un rapport de tensions pour le PEL.
 - **Primaire** : permet de spécifier la tension primaire du rapport de transformation et s'il s'agit d'une tension entre phases ou entre phase et neutre.
 - **Secondaire** : permet de spécifier la tension secondaire du rapport de transformation et s'il s'agit d'une tension entre phases ou entre phase et neutre.

Remarque : L'afficheur du PEL103 affiche une tension phase-phase pour le secondaire si la tension du primaire est phase-phase et une tension phase-neutre si celle du primaire est phase-neutre.

Rapports de transformation

Paramètre	Gamme	Incréments
Tension au primaire	50 V à 650 000 V	1 V
Tension au secondaire	50 V à 1 000 V	1 V

■ **Fréquence nominale** : permet de spécifier la fréquence par défaut du réseau de distribution.

- **Auto** : Le PEL détecte la fréquence du courant sur le réseau de distribution.
- **50 Hz, 60 Hz et 400 Hz** : Le PEL utilisera cette fréquence pour ses mesures.

Remarque : Le mode Auto peut entraîner des incohérences sur un réseau de distribution instable si la fréquence varie.

4.3.4. CAPTEURS DE COURANT ET RAPPORTS DE TRANSFORMATION

Les rapports (et le type) des capteurs de courant sont automatiquement définis par l'identification du capteur de courant détecté sur la voie 1, ou sur la voie 2 si le capteur de courant de la voie 1 est absent, ou sur la voie 3 si les capteurs de courant des voies 1 et 2 sont absents.



Remarque : Les capteurs de courant doivent tous être du même type. Sinon, seul le type du capteur branché sur I1 est utilisé pour la sélection des capteurs de courant.

Pour les spécifications détaillées des capteurs de courant, voir § 5.2.4.

■ **MiniFLEX/AmpFLEX** : permet de sélectionner la gamme de courant des capteurs de courants AmpFLEX®/MiniFLEX®.

- **Nombre de tours des MiniFLEX/AmpFLEX autour des phases/du neutre** : permet d'indiquer le nombre d'enroulements du capteur de courant AmpFLEX®/MiniFLEX® autour du conducteur.

Remarque : Le courant maximal du capteur de courant AmpFLEX®/MiniFLEX® (valeur maximale de la gamme) est divisé par le nombre de tours.

■ **Pince MN93A (5 A)** : permet de spécifier le courant primaire nominal d'un transformateur externe utilisé avec la pince ampèremétrique MN93A dans la gamme 5 A.

■ **Boîtier adaptateur 5 A** : permet de spécifier le courant primaire nominal d'un transformateur externe utilisé avec le boîtier adaptateur 5 A.

■ **Capteur de courant avec adaptateur BNC** : permet de spécifier le courant primaire nominal d'un capteur de courant utilisé avec l'adaptateur BNC. Le courant primaire nominal produit une tension de 1 V en sortie du capteur de courant. La tension de crête en sortie ne dépassera pas 1,7 V.



Avertissement : Le potentiel des conducteurs internes de l'adaptateur BNC et des conducteurs du capteur de courant connecté à l'adaptateur BNC est celui de la borne du neutre sur le PEL. Si la borne du neutre est accidentellement connectée à une tension de phase, le capteur de courant relié au PEL par l'adaptateur BNC peut être à la phase. Pour éviter les chocs électriques et les risques de courts-circuits, utilisez toujours des capteurs de courant conformes à la norme IEC 61010-2-032.



Remarque : Le courant nominal I ou le courant primaire est indiqué sur l'afficheur du PEL 103. Aucun courant secondaire n'est affiché.

Rapports de transformation du courant

Paramètre	Gamme	Incréments
Courant primaire	5 A à 25 000 A	1 A
Courant secondaire	5 A	-

Tableau 10



Remarque : Les conditions suivantes doivent être remplies, sinon la configuration est rejetée par PEL Transfer.

- tension primaire nominale du TT > tension secondaire nominale du TT
- tension primaire nominale du TT × courant primaire nominal du TC < 650 MVA

4.3.5. OPTIONS DE L'ONGLET ENREGISTREMENT

Configurer l'appareil

Général Communication Mesure **Enregistrement** Compteurs

Session

Nom: Exemple (40 caractères max)

Durée de l'enregistrement

☐ Démarrer un enregistrement immédiat Durée: 8 heures

☒ Planifier un enregistrement

Date de départ: 25/09/2012 Heure de départ: 14:43:30

Date de fin: 25/09/2012 Heure de fin: 22:43:30

Initialiser la date/heure de départ

Période d'agrégation des courbes de tendances

Période d'agrégation: 10 min L'agrégation se fait aux heures rondes

Options de l'enregistrement

☒ Enregistrer aussi les valeurs '1 s'

☐ Y compris les harmoniques en courant et tension '1 s'

La durée maximale recommandée d'un enregistrement est la suivante:

- une semaine avec les valeurs agrégées, les valeurs '1 s' et les harmoniques de courant et de tension '1 s',
- un mois avec les valeurs agrégées et les valeurs '1 s',
- un an avec les valeurs agrégées seules.

Il convient de ne pas dépasser 32 sessions enregistrées sur la carte SD.

État de la carte SD

13,91% de la mémoire de la carte SD a été utilisé.
1643 Mo sont disponibles sur la carte SD.
La capacité totale de la carte SD est de 1909 Mo.

OK Annuler Aide

Figure 51

L'onglet **Enregistrement** comporte les options suivantes :

- **Nom de la session** : permet d'attribuer un nom à la session d'enregistrement.



Remarque : En ajoutant %d dans le nom de la session, celui-ci sera incrémenté automatiquement à chaque nouvelle session.

- **Démarrer un enregistrement immédiat** : si elle est cochée, cette case lance l'enregistrement lorsque la configuration est écrite.
- **Planifier un enregistrement** : case à cocher permettant de spécifier une date et une heure de lancement d'un enregistrement.
- **Durée** : menu déroulant comportant des durées prédéfinies d'enregistrement.
- **Période d'agrégation des courbes de tendance** : permet de spécifier la période d'agrégation des mesures moyennées.
- **Enregistrer aussi les valeurs «1s»** : permet d'indiquer si les données «1s» doivent être enregistrées.
- **Y compris les rangs d'harmoniques en courant et tension «1»** : permet d'indiquer si les données d'harmoniques doivent être enregistrées.

4.3.6. OPTIONS DE L'ONGLET COMPTEURS

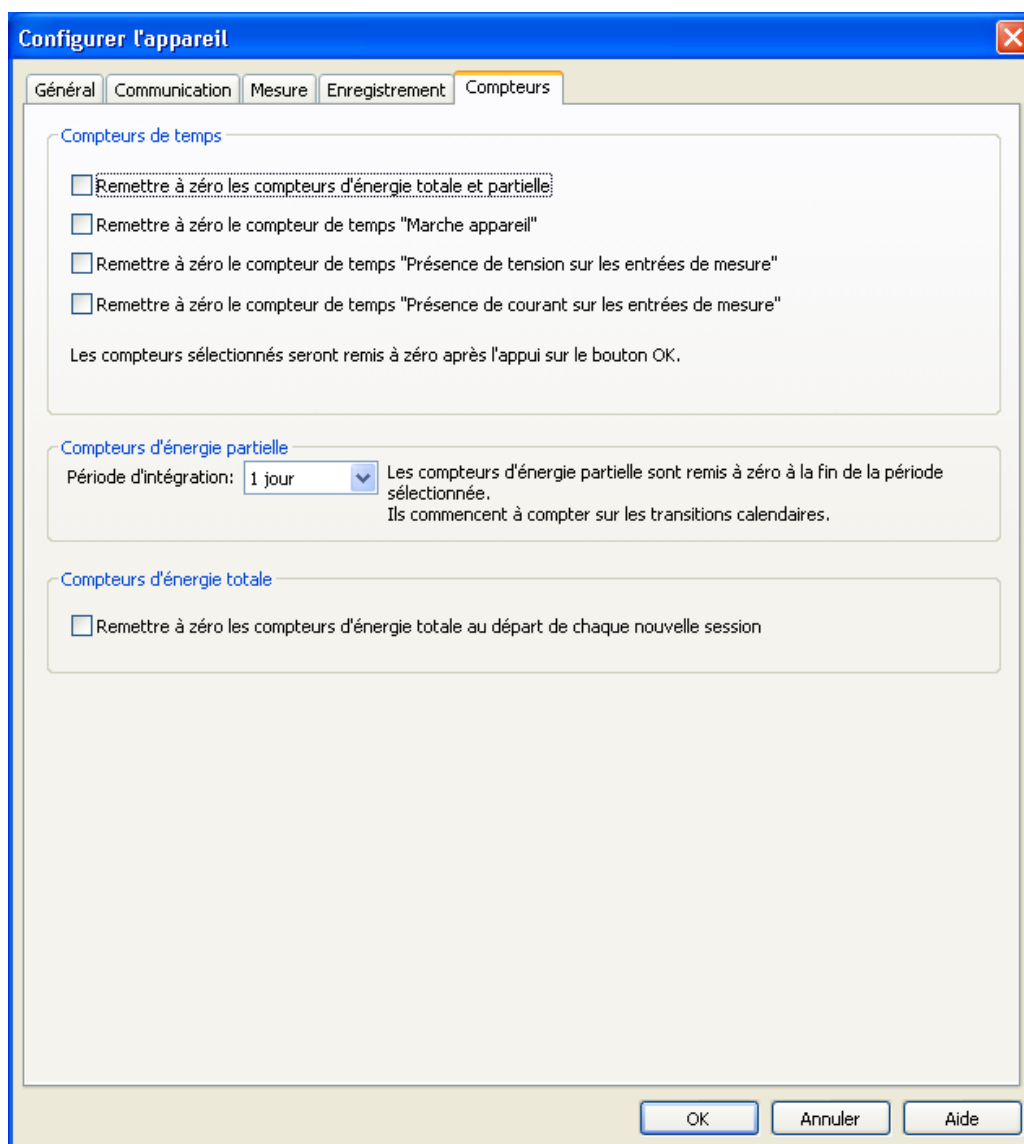


Figure 52

L'onglet **Compteurs** comporte les options suivantes :

- **Remettre à zéro les compteurs d'énergie totale et partielle** : case à cocher permettant de réinitialiser les compteurs d'énergie de l'appareil.



Remarque : Les compteurs d'énergie totale et partielle sont remis à zéro automatiquement à chaque démarrage d'enregistrement.

- **Remettre à zéro le compteur de temps "Marche appareil"** : case à cocher permettant de réinitialiser le compteur de durée de mise sous tension de l'appareil.
- **Remettre à zéro le compteur de temps "Présence de tension sur les entrées de mesure"** : case à cocher qui réinitialise le compteur de présence des tensions.
- **Remettre à zéro le compteur de temps "Présence de courant sur les entrées de mesure"** : case à cocher qui réinitialise le compteur de présence de courant.
- **Période d'intégration** : permet d'assigner une période aux compteurs d'énergie partielle de l'appareil.
- **Remettre à zéro les compteurs d'énergie totale au départ de chaque nouvelle session.**

4.4. PEL TRANSFER

Le menu principal en haut de l'écran comporte les commandes suivantes :

Fichier



Ouvrir - charge une session existante.



Fermer - ferme la session ouverte.



Enregistrer - enregistre la session ouverte.



Enregistrer sous - enregistre la session ouverte sous un nom différent.



Créer un rapport – génère un rapport pour la session sélectionnée.



Exporter vers un tableur – enregistre les mesures de la session ouverte dans un fichier de tableur.



Imprimer - imprime le contenu de la zone de données.



Aperçu avant impression – affiche le contenu de la zone de données tel qu'il apparaîtrait imprimé.



Configuration de l'impression - permet de définir diverses options d'impression.

Quitter - ferme le PEL Transfer.

Édition



Éditer le carnet d'adresses – permet de spécifier des informations d'adresse au sujet de la session sélectionnée.



Afficher les propriétés de la session – vous permet de modifier divers paramètres associés à la session sélectionnée.



Supprimer l'enregistrement «1s» – permet de retirer de la session sélectionnée les enregistrements des valeurs enregistrées toutes les secondes.

Afficher



Personnaliser la barre d'outils – permet d'ajouter des éléments à la barre d'outils et d'en retirer.



Outil Zoom – change le curseur en un outil de zoom pour agrandir la vue sur un graphique.



Zoom précédent – restaure le facteur de zoom d'un graphique à son état précédent.



Zoom avant – augmente le facteur de zoom du graphique affiché.



Zoom arrière – réduit le facteur de zoom du graphique affiché.



Zoom tout – ajuste l'agrandissement du graphique pour que tous les échantillons soient affichés.



Définir la fenêtre d'affichage – permet d'indiquer la période correspondant à la partie du graphique à afficher.



Précédent – revient à l'affichage précédent.



Suivant – revient à l'affichage suivant après un retour en arrière.

Appareil



Ajouter un appareil - ajoute l'appareil sélectionné au réseau PEL.



Supprimer un appareil - supprime l'appareil sélectionné du réseau PEL.



Déconnecter un appareil – coupe la connexion avec l'appareil sélectionné.



Reconnecter un appareil – établit une connexion avec l'appareil sélectionné.



Configurer – ouvre la boîte de configuration de l'appareil sélectionné.



Télécharger – télécharge la session sélectionnée à partir de l'appareil associé.



Ajuster la date et l'heure - affiche la boîte de dialogue Date/Heure pour vous permettre de modifier la date et l'heure de tous les appareils connectés.



Démarrer un enregistrement/Arrêter l'enregistrement - si l'appareil n'est pas en train d'enregistrer, cette option est libellée Démarrer un enregistrement ; lorsqu'elle est sélectionnée, elle ouvre la boîte de dialogue Enregistrement, qui vous permet de lancer un enregistrement. Si l'appareil est en train d'enregistrer, le libellé de l'option est Arrêter l'enregistrement et sa sélection met fin à l'enregistrement.



Supprimer une session – supprime la session sélectionnée de l'appareil.



État – affiche des informations sur l'état de l'appareil sélectionné dans la zone de données.

Outils



Couleurs - permet de définir les couleurs par défaut à attribuer aux tracés du graphique selon les mesures.



Cache – ouvre une boîte de dialogue permettant de spécifier des options de cache pour les données téléchargées.



Sélectionner un rapport – Ouvre la boîte de dialogue Modèles pour vous permettre de sélectionner le modèle par défaut qui sera utilisé pour créer un rapport.



Options – permet de définir diverses options relatives au programme.

Aide



Sommaire - affiche le sommaire de l'aide de PEL Transfer.



Notice de fonctionnement du PEL - affiche la notice de fonctionnement de l'appareil.



Mise à jour - se connecte au site Web de Chauvin Arnoux pour déterminer la dernière version du logiciel et du firmware de l'appareil.



À propos - affiche la boîte de dialogue du même nom.

4.5. TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES ENREGISTRÉES DE L'APPAREIL

Les enregistrements stockés dans l'appareil sont transférés dans une base de données sur le PC grâce à la commande **Téléchargement**.

Pour télécharger un enregistrement :

1. Sélectionnez une session enregistrée dans la branche **Sessions enregistrées** du PEL.
2. Sélectionnez **Téléchargement données enregistrées** dans le menu **Appareil** ou cliquez sur le bouton **Téléchargement** de la barre d'outils. Le transfert des données enregistrées vers l'ordinateur commence alors.

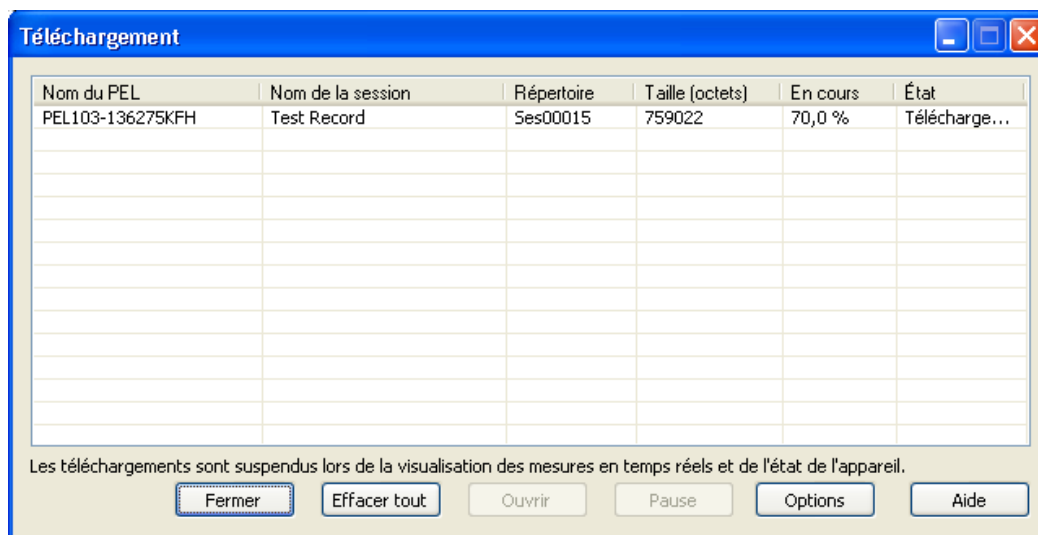


Figure 53

3. Lorsque le transfert est terminé, sélectionnez la session et cliquez sur **Ouvrir**. La session est ajoutée à l'arborescence de navigation **Mes sessions ouvertes**.
4. En sélectionnant différents éléments sous le nom de la session dans **Mes sessions ouvertes**, vous affichez les données associées dans la zone de données.



Les valeurs de données «1s» et d'harmoniques et ne peuvent pas être téléchargées à partir d'un enregistrement en cours.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

Paramètre	Conditions de référence
Température ambiante	23 ± 2 °C
Humidité relative	[45% HR; 75% HR]
Tension	Pas de composante DC dans l'AC, pas de composante AC dans le DC (< 0.1 %)
Courant	Pas de composante DC dans l'AC, pas de composante AC dans le DC (< 0.1 %)
Tension de phase	[100 V _{RMS} ; 1000 V _{RMS}] sans DC (< 0.5%)
Tension d'entrée des entrées de courant (sauf AmpFLEX® / MiniFLEX®)	[50 mV; 1,2 V] sans DC (< 0.5%) pour les mesures AC, sans AC (< 0.5%) pour les mesures DC
Fréquence réseau	50 Hz ± 0,1 Hz et 60 Hz ± 0,1 Hz
Harmoniques	< 0.1%
Déséquilibre de tension	0%
Préchauffage	L'appareil doit être sous tension depuis au moins une heure.
Mode commun	L'entrée neutre et le boîtier sont à la terre
	L'appareil est alimenté par la batterie, l'USB est déconnectée.
Champ magnétique	0 A/m AC
Champ électrique	0 V/m AC

Tableau 11

5.2. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

5.2.1. ENTRÉES DE TENSION

Plage de fonctionnement : jusqu'à 1 000 V_{RMS} pour les tensions phase-neutre
jusqu'à 1 700 V_{RMS} pour les tensions entre phases



Remarque: Les tensions phase-neutre inférieures à 2 V et les tensions de phase inférieures $2\sqrt{3}$ sont mises à zéro.

Impédance d'entrée : 1908 kΩ (phase-neutre)

Surcharge maximale : 1 100 V_{RMS} (phase-neutre)

5.2.2. ENTRÉES DE COURANT



Remarque : Les sorties provenant des capteurs de courant sont des tensions.

Plage de fonctionnement : 0,5 mV à 1,2 V (1V = I_{nom}) avec facteur de crête = $\sqrt{2}$

Impédance d'entrée : 1 MΩ (sauf capteurs de courant AmpFLEX® / MiniFLEX®) :
12,4 kΩ (capteurs de courant AmpFLEX® / MiniFLEX®)

Surcharge maximale : 1,7 V

5.2.3. INCERTITUDE INTRINSÈQUE (HORS CAPTEURS DE COURANT)

5.2.3.1. Spécifications à 50/60 Hz

Quantités	Gamme de mesure	Incertitude intrinsèque
Fréquence (f)	[42,5 Hz ; 69 Hz]	$\pm 0,1$ Hz
Tension phase-neutre (V)	[10 V ; 1000 V]	$\pm 0.2\% \pm 0.2$ V
Tension phase-phase (U)	[17 V ; 1700 V]	$\pm 0.2\% \pm 0.4$ V
Courant (I) hors capteur de courant *	[0,2% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0.2\% \pm 0.02\%$ Inom
Puissance active (P)	PF = 1 V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,5\% \pm 0,005\%$ Pnom
	PF = [0,5 inductif ; 0,8 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,7\% \pm 0,007\%$ Pnom
Puissance réactive (Q)	Sin φ = 1 V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 1\% \pm 0,01\%$ Qnom
	Sin φ = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 1\% \pm 0,015\%$ Qnom
	Sin φ = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 1,5\% \pm 0,015\%$ Qnom
	Sin φ = [0,25 inductif ; 0,25 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 3,5\% \pm 0,003\%$ Qnom
Puissance apparente (S)	V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,5\% \pm 0,005\%$ Snom
Facteur de puissance (PF)	PF = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,05$
	PF = [0,2 inductif ; 0,2 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,1$
Tan Φ	Tan Φ = [$\sqrt{3}$ inductif ; $\sqrt{3}$ capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,02$
	Tan Φ = [3,2 inductif ; 3,2 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,05$
Énergie active (Ep)	PF = 1 V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,5\%$
	PF = [0,5 inductif ; 0,8 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,6 \%$
Énergie réactive (Eq)	Sin φ = 1 V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 2\%$
	Sin φ = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 2\%$
	Sin φ = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 2,5\%$
	Sin φ = [0,25 inductif ; 0,25 capacitif] V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 2,5\%$
Énergie apparente (Es)	V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	$\pm 0,5\%$

Quantités	Gamme de mesure	Incertitude intrinsèque
Rang d'harmonique (1 à 25)	PF = 1 V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	± 1%
THD	PF = 1 V = [100 V ; 1000 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	± 1%

Tableau 12

■ Inom est la valeur du courant mesuré pour une sortie du capteur de courant de 1 V. Voir Tableau 26 et Tableau 27 pour les valeurs nominales de courant.

■ Pnom et Snom sont les puissances active et apparente pour V = 1 000 V, I = Inom et PF = 1.

■ Qnom est la puissance réactive pour V = 1 000 V, I = Inom et sin φ = 1.

■ *: L'incertitude intrinsèque pour les entrées de courant (I) est spécifiée pour une entrée en tension isolée de 1 V nominal, correspondant à Inom. Il faut lui rajouter l'incertitude intrinsèque du capteur de courant utilisé pour connaître l'incertitude totale de la chaîne de mesure. Pour les capteurs de courant AmpFLEX® et MiniFLEX®, il faut utiliser l'incertitude intrinsèque donnée dans le Tableau 27.

L'incertitude intrinsèque pour le courant de neutre est l'incertitude intrinsèque maximale sur I1, I2 et I3.

5.2.3.2. Spécifications à 400 Hz

Quantités	Gamme de mesure	Incertitude intrinsèque
Fréquence (f)	[340 Hz ; 460 Hz]	± 0,1 Hz
Tension phase-neutre (V)	[10 V ; 600 V]	± 0.5% ± 0.5 V
Tension phase-phase (U)	[17 V ; 1000 V]	± 0.5% ± 0.5 V
Courant (I) hors capteur de courant *	[0,2% Inom ; 120% Inom] ***	± 0.5% ± 0.05 % Inom
Puissance active (P)	PF = 1 V = [100 V ; 600 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	±2% ± 0,02% Pnom **
	PF = [0,5 inductif ; 0,8 capacitif] V = [100 V ; 600 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	±3% ± 0,03% Pnom **
Énergie active (Ep)	PF = 1 V = [100 V ; 600 V] I = [5% Inom ; 120% Inom]	± 2% **

Tableau 13

■ Inom est la valeur du courant mesuré pour une sortie du capteur de courant à 50/60 Hz. Voir Tableau 26 pour les valeurs nominales de courant.

■ Pnom est la puissance active pour V = 600 V, I = Inom et PF = 1.

■ *: L'incertitude intrinsèque pour les entrées de courant (I) est spécifiée pour une entrée en tension isolée de 1 V nominal, correspondant à Inom. Il faut lui rajouter l'incertitude intrinsèque du capteur de courant utilisé pour connaître l'incertitude totale de la chaîne de mesure. Pour les capteurs de courant AmpFLEX® et MiniFLEX®, il faut utiliser l'incertitude intrinsèque donnée dans le Tableau 27.

L'incertitude intrinsèque pour le courant de neutre est l'incertitude intrinsèque maximale sur I1, I2 et I3.

■ **: Valeur indicative du maximum de l'incertitude intrinsèque. Elle peut être plus élevée en particulier avec des influences de CEM.

■ *** : Pour les capteurs de courant AmpFLEX® et MiniFLEX®, le courant maximal est limité à 60% Inom à 50/60 Hz à cause de leur grande sensibilité.

5.2.3.3. Spécifications en DC

Quantités	Gamme de mesure	Incertitude intrinsèque typique
Tension (V)	$V = [100 \text{ V} ; 1000 \text{ V}]$	$\pm 1\% \pm 3 \text{ V}$
Courant (I) hors capteur de courant *	$I = [5\% I_{\text{nom}} ; 120\% I_{\text{nom}}]$	$\pm 1\% \pm 0,3\% I_{\text{nom}}$
Puissance (P)	$V = [100 \text{ V} ; 1000 \text{ V}]$ $I = [5\% I_{\text{nom}} ; 120\% I_{\text{nom}}]$	$\pm 1\% \pm 0,3\% P_{\text{nom}}$
Énergie (Ep)	$V = [100 \text{ V} ; 1000 \text{ V}]$ $I = [5\% I_{\text{nom}} ; 120\% I_{\text{nom}}]$	$\pm 1,5\%$

Tableau 14

- I_{nom} est la valeur du courant mesuré pour une sortie du capteur de courant de 1 V. Voir Tableau 26 pour les valeurs nominales de courant
- P_{nom} est la puissance pour $V = 1\,000 \text{ V}$, $I = I_{\text{nom}}$
- *: L'incertitude intrinsèque pour les entrées de courant (I) est spécifiée pour une entrée en tension isolée de 1 V nominal, correspondant à I_{nom} . Il faut lui rajouter l'incertitude intrinsèque du capteur de courant utilisé pour connaître l'incertitude totale de la chaîne de mesure. Pour les capteurs de courant AmpFLEX® et MiniFLEX®, il faut utiliser l'incertitude intrinsèque donnée dans le Tableau 27.
- L'incertitude intrinsèque pour le courant de neutre est l'incertitude intrinsèque maximale sur I1, I2 et I3.
- **: Valeur indicative du maximum de l'incertitude intrinsèque. Elle peut être plus élevée en particulier avec des influences de CEM.

5.2.3.4. Ordre de phase

Pour déterminer un ordre de phase correct, il faut avoir un ordre de phase des courants correct, un ordre de phase des tensions correct et un déphasage tension courant correct.

Conditions pour déterminer un ordre de phase en courant correct

Type de réseau	Abréviation	Ordre de phase des tensions	Commentaires
Monophasé 2 fils	1P-2W	Non	
Monophasé 3 fils	1P-3W	Oui	$\varphi (I_2, I_1) = 180^\circ \pm 30^\circ$
Triphasé 3 fils Δ (2 capteurs de courant)	3P-3W Δ 2	Oui	$\varphi (I_1, I_3) = 120^\circ \pm 30^\circ$ Pas de capteur de courant sur I2
Triphasé 3 fils Δ ouvert (2 capteurs de courant)	3P-3W02		
Triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant)	3P-3WY2		
Triphasé 3 fils Δ (3 capteurs de courant)	3P-3W Δ 3	Oui	$[\varphi (I_1, I_3), \varphi (I_3, I_2), \varphi (I_2, I_1)] = 120^\circ \pm 30^\circ$
Triphasé 3 fils Δ ouvert (3 capteurs de courant)	3P-3W03		
Triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant)	3P-3WY3		
Triphasé 3 fils Δ équilibré	3P-3W Δ B	Non	
Triphasé 4 fils Y	3P-4WY	Oui	$[\varphi (I_1, I_3), \varphi (I_3, I_2), \varphi (I_2, I_1)] = 120^\circ \pm 30^\circ$
Triphasé 4 fils Y équilibré	3P-4WYB	Non	
Triphasé 4 fils Y 2½	3P-4WY2	Oui	$[\varphi (I_1, I_3), \varphi (I_3, I_2), \varphi (I_2, I_1)] = 120^\circ \pm 30^\circ$
Triphasé 4 fils Δ	3P-4W Δ	Oui	$[\varphi (I_1, I_3), \varphi (I_3, I_2), \varphi (I_2, I_1)] = 120^\circ \pm 30^\circ$
Triphasé 4 fils Δ ouvert	3P-4W0 Δ		
DC 2 fils	DC-2W	Non	
DC 3 fils	DC-3W	Non	
DC 4 fils	DC-4W	Non	

Tableau 15

Conditions pour déterminer un ordre de phase en tension correct

Type de réseau	Abréviation	Ordre de phase des tensions	Commentaires
Monophasé 2 fils	1P-2W	Non	
Monophasé 3 fils	1P-3W	Oui	$\varphi (V2, V1) = 180^\circ \pm 10^\circ$
Triphasé 3 fils Δ (2 capteurs de courant)	3P-3W Δ 2	Oui (sur U)	$[\varphi (U12, U31), \varphi (U31, U23), \varphi (U23, U12)] = 120^\circ \pm 10^\circ$
Triphasé 3 fils Δ ouvert (2 capteurs de courant)	3P-3W02		
Triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant)	3P-3WY2		
Triphasé 3 fils Δ (3 capteurs de courant)	3P-3W Δ 3	Oui (sur U)	$[\varphi (U12, U31), \varphi (U31, U23), \varphi (U23, U12)] = 120^\circ \pm 10^\circ$
Triphasé 3 fils Δ ouvert (3 capteurs de courant)	3P-3W03		
Triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant)	3P-3WY3		
Triphasé 3 fils Δ équilibré	3P-3W Δ B	Non	
Triphasé 4 fils Y	3P-4WY	Oui (sur V)	$[\varphi (V1, V3), \varphi (V3, V2), \varphi (V2, V1)] = 120^\circ \pm 10^\circ$
Triphasé 4 fils Y équilibré	3P-4WYB	Non	
Triphasé 4 fils Y 2½	3P-4WY2	Oui (sur V)	$\varphi (V1, V3) = 120^\circ \pm 10^\circ$ No V2
Triphasé 4 fils Δ	3P-4W Δ	Oui (sur U)	$\varphi (V1, V3) = 180^\circ \pm 10^\circ$ $[\varphi (U12, U31), \varphi (U31, U23), \varphi (U23, U12)] = 120^\circ \pm 10^\circ$
Triphasé 4 fils Δ ouvert	3P-4W0 Δ		
DC 2 fils	DC-2W	Non	
DC 3 fils	DC-3W	Non	
DC 4 fils	DC-4W	Non	

Tableau 16

Conditions pour déterminer un déphasage tension courant correct

Type de réseau	Abréviation	Ordre de phase des tensions	Commentaires
Monophasé 2 fils	1P-2W	Oui	$\varphi (I1, V1) = 0^\circ \pm 60^\circ$ pour une charge $\varphi (I1, V1) = 180^\circ \pm 60^\circ$ pour une source
Monophasé 3 fils	1P-3W	Oui	$[\varphi (I1, V1), \varphi (I2, V2)] = 0^\circ \pm 60^\circ$ pour une charge $[\varphi (I1, V1), \varphi (I2, V2)] = 180^\circ \pm 60^\circ$ pour une source
Triphasé 3 fils Δ (2 capteurs de courant)	3P-3W Δ 2	Oui	$[\varphi (I1, U12), \varphi (I3, U31)] = 30^\circ \pm 60^\circ$ pour une charge $[\varphi (I1, U12), \varphi (I3, U31)] = 210^\circ \pm 60^\circ$ pour une source, pas de capteur de courant sur I2
Triphasé 3 fils Δ ouvert (2 capteurs de courant)	3P-3W02		
Triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant)	3P-3WY2		
Triphasé 3 fils Δ (3 capteurs de courant)	3P-3W Δ 3	Oui	$[\varphi (I1, U12), \varphi (I2, U23), \varphi (I3, U31)] = 30^\circ \pm 60^\circ$ pour une charge $[\varphi (I1, U12), \varphi (I2, U23), \varphi (I3, U31)] = 210^\circ \pm 60^\circ$ pour une source
Triphasé 3 fils Δ ouvert (3 capteurs de courant)	3P-3W03		
Triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant)	3P-3WY3		
Triphasé 3 fils Δ équilibré	3P-3W Δ B	Oui	$\varphi (I3, U12) = 90^\circ \pm 60^\circ$ pour une charge $\varphi (I3, U12) = 270^\circ \pm 60^\circ$ pour une source
Triphasé 4 fils Y	3P-4WY	Oui	$[\varphi (I1, V1), \varphi (I2, V2), \varphi (I3, V3)] = 0^\circ \pm 60^\circ$ pour une charge $[\varphi (I1, V1), \varphi (I2, V2), \varphi (I3, V3)] = 180^\circ \pm 60^\circ$ pour une source
Triphasé 4 fils Y équilibré	3P-4WYB	Oui	$\varphi (I1, V1) = 0^\circ \pm 60^\circ$ pour une charge $\varphi (I1, V1) = 180^\circ \pm 60^\circ$ pour une source
Triphasé 4 fils Y 2½	3P-4WY2	Oui	$[\varphi (I1, V1), \varphi (I3, V3)] = 0^\circ \pm 60^\circ$ pour une charge $[\varphi (I1, V1), \varphi (I3, V3)] = 180^\circ \pm 60^\circ$ pour une source, pas de V2
Triphasé 4 fils Δ	3P-4W Δ	Oui	$[\varphi (I1, U12), \varphi (I2, U23), \varphi (I3, U31)] = 30^\circ \pm 60^\circ$ pour une charge $[\varphi (I1, U12), \varphi (I2, U23), \varphi (I3, U31)] = 210^\circ \pm 60^\circ$ pour une source
Triphasé 4 fils Δ ouvert	3P-4W0 Δ		
DC 2 fils	DC-2W	Non	
DC 3 fils	DC-3W	Non	
DC 4 fils	DC-4W	Non	

Tableau 17

Le choix «charge» ou «source» se fait dans la configuration.

5.2.3.5. Température

Pour V, U, I, P, Q, S, PF et E:

- 30 ppm/°C, avec $5\% < I < 120\%$ et PF = 1
- 500 ppm/°C, avec $10\% < I < 120\%$ et PF = 0,5 inductif
- Offset en DC
V : 10 mV/°C typique
I : 30 ppm x Inom /°C typique

5.2.3.6. Réjection du mode commun

La réjection du mode commun sur le neutre est de 140 dB typique.

Par exemple, une tension de 230 V appliquée sur le neutre ajoutera 23 µV sur la sortie des capteurs de courant *AmpFLEX*® et *MiniFLEX*®, ce qui fait une erreur de 230 mA à 50 Hz. Sur les autres capteurs de courant, cela fera une erreur supplémentaire de 0,02% Inom.

5.2.3.7. Influence du champ magnétique

Pour entrées courant où sont branchés des capteurs de courant flexible *MiniFLEX*® ou *AmpFLEX*® : 10 mA/A/m typique à 50/60 Hz.

5.2.4. CAPTEURS DE COURANT

5.2.4.1. Précautions d'utilisation



Remarque : Reportez-vous à la fiche de sécurité ou à la notice de fonctionnement fourni avec vos capteurs de courant.

Les pinces ampèremétriques et les capteurs de courant flexibles servent à mesurer le courant circulant dans un câble sans ouvrir le circuit. Ils isolent également l'utilisateur des tensions dangereuses présentes sur le circuit.

Le choix du capteur de courant à utiliser dépend du courant à mesurer et du diamètre des câbles.

Lorsque vous installez des capteurs de courant, dirigez la flèche qui se trouve sur le capteur vers la charge.


5.2.4.2. Caractéristiques

Les gammes de mesure sont celles des capteurs de courant. Parfois, elles peuvent différer des plages mesurables par le PEL. Consultez la notice de fonctionnement fournie avec le capteur de courant.

a) *MiniFLEX*® MA193

Le capteur de courant flexible *MiniFLEX*® MA193 peut être utilisé pour mesurer le courant dans un câble sans ouvrir le circuit. Il sert également à isoler des tensions dangereuses présentes sur le circuit. Ce capteur ne peut être utilisé que comme un accessoire d'un appareil. Si vous avez plusieurs capteurs, vous pouvez les marquer chacun avec une des bagues de couleur fournies avec l'instrument pour identifier la phase. Branchez ensuite le capteur sur l'appareil.

- Appuyez sur le dispositif d'ouverture jaune pour ouvrir le capteur. Placez ensuite le capteur de courant autour du conducteur où passe le courant à mesurer (un seul conducteur par capteur de courant).

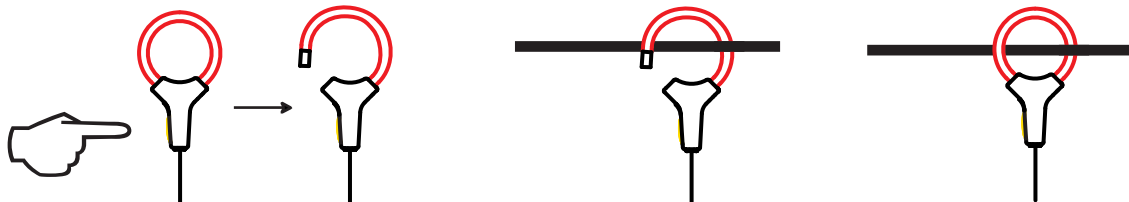

- Fermez la boucle. Pour optimiser la qualité de la mesure, il est préférable de centrer le conducteur au milieu du capteur de courant et de rendre celui-ci aussi circulaire que possible.
- Pour débrancher le capteur de courant, ouvrez-la et retirez-le du conducteur. Débranchez ensuite le capteur de courant de l'appareil.

MiniFLEX® MA193	
Gamme nominale	100/400/2 000 A _{AC}
Gamme de mesure	50 mA à 2 400 A _{AC}
Diamètre maximal d'enserrage	Longueur = 250 mm; Ø = 70 mm Longueur = 350 mm; Ø = 100 mm
Influence de la position du conducteur dans le capteur	≤ 2,5 %
Influence d'un conducteur adjacent parcouru par un courant AC	≤ 1 % pour un conducteur au contact du capteur et ≤ 2 % près de l'encliquetage
Sécurité	IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

Tableau 18

Remarque : Les courants < 0,05 % de la gamme nominale seront mis à zéro.
 Les gammes nominales sont réduites à 50/200/1 000/5 000 A_{AC} à 400 Hz.
 Le calibre 10 000 A fonctionne sous réserve d'arriver à enserrer le conducteur dans le capteur MiniFLEX®.

b) Pince PAC93

Remarque : Les calculs de puissance sont mis à zéro lors du réglage du zéro du courant.

Pince PAC93	
Gamme nominale	1000 A _{AC} , 1400 A _{DC} max
Gamme de mesure	1 à 1000 A _{AC} , 1 à 1300 A _{PEAK AC+DC}
Diamètre maximal d'enserrage	Un conducteur de 42 mm ou deux de 25,4 mm, ou deux barres de bus 50 x 5 mm
Influence de la position du conducteur dans la pince	< 0,5%, de DC à 440 Hz
Influence d'un conducteur adjacent parcouru par un courant AC	< 10 mA/A, à 50/60 Hz
Sécurité	IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III

Tableau 19

Remarque : Les courants < 1 A_{AC/DC} seront mis à zéro dans les réseaux alternatifs.

c) Pince C193

Pince C193	
Gamme nominale	1000 A _{AC} pour f ≤ 1 kHz
Gamme de mesure	0,5 A à 1200 A _{AC} max (I > 1000 A pendant 5 minutes au maximum)
Diamètre maximal d'enserrage	52 mm
Influence de la position du conducteur dans la pince	< 0,1%, de DC à 440 Hz
Influence d'un conducteur adjacent parcouru par un courant AC	< 0,5 mA/A, à 50/60 Hz
Sécurité	IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

Tableau 20

Remarque : Les courants < 0,5 A seront mis à zéro.

d) AmpFLEX® A193

AmpFLEX® A193	
Gamme nominale	100/400/2 000/10 000 A _{AC}
Gamme de mesure	0,05 à 12 000 A _{AC}
Diamètre maximal d'enserrage (suivant modèle)	Longueur = 450 mm; Ø = 120 mm Longueur = 800 mm; Ø = 235 mm
Influence de la position du conducteur dans le capteur	≤ 2 % partout et ≤ 4 % près de l'encliquetage
Influence d'un conducteur adjacent parcouru par un courant AC	≤ 1 % partout et ≤ 2 % près de l'encliquetage
Sécurité	IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

Tableau 21

Remarque : Les courants < 0,05 % de la gamme nominale seront mis à zéro.
Les gammes nominales sont réduites à 50/200/1 000/5 000 A_{AC} à 400 Hz.

e) Pince MN93

Pince MN93	
Gamme nominale	200 A _{AC} pour f ≤ 1 kHz
Gamme de mesure	0,5 à 240 A _{AC} max (I > 200 A non permanent)
Diamètre maximal d'enserrage	20 mm
Influence de la position du conducteur dans la pince	< 0,5%, à 50/60 Hz
Influence d'un conducteur adjacent parcouru par un courant AC	≤ 15 mA/A
Sécurité	IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III

Tableau 22

Remarque : Les courants < 100 mA seront mis à zéro.

f) Pince MN93A

Pince MN93A	
Gamme nominale	5 A et 100 A _{AC}
Gamme de mesure	5 A: 0,01 à 6 A _{AC} max; 100 A: 0,2 à 120 A _{AC} max
Diamètre maximal d'enserrage	20 mm
Influence de la position du conducteur dans la pince	< 0,5%, à 50/60 Hz
Influence d'un conducteur adjacent parcouru par un courant AC	≤ 15 mA/A, à 50/60 Hz
Sécurité	IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III

Tableau 23

La gamme 5 A des pinces MN93A est adaptée pour les mesures de courants secondaires de transformateurs de courant.

Remarque : Les courants < 2,5 mA × rapport sur la gamme 5 A et < 50 mA sur la gamme 100 A seront mis à zéro.

g) Pince E3N

Pince E3N	
Gamme nominale	10 A _{AC/DC} , 100 A _{AC/DC}
Gamme de mesure	0,01 à 100 A _{AC/DC}
Diamètre maximal d'enserrage	11,8 mm
Influence de la position du conducteur dans la pince	< 0,5%
Influence d'un conducteur adjacent parcouru par un courant AC	-33 dB typique, du DC à 1 kHz
Sécurité	IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III

Tableau 24

Remarque : Les courants < 50 mA seront mis à zéro dans les réseaux alternatifs.

h) Pinces J93 et J193

Pinces J93 et J193	
Gamme nominale	3500 A _{AC} , 5000 A _{DC}
Gamme de mesure	50 - 3 500 A _{AC} ; 50 - 5 000 A _{DC}
Diamètre maximal d'enserrage	72 mm
Influence de la position du conducteur dans la pince	< ± 2%
Influence d'un conducteur adjacent parcouru par un courant AC	> 35 dB typique, DC à 2 kHz
Sécurité	IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

Tableau 25

Remarque : Les courants < 5 A seront mis à zéro dans les réseaux alternatifs.

5.2.4.3. Incertitude intrinsèque

Les incertitudes intrinsèques des mesures du courant et de la phase doivent être ajoutées aux incertitudes intrinsèques de l'appareil pour la grandeur concernée : puissance, énergies, facteurs de puissance, $\tan \Phi$, etc.

Les caractéristiques suivantes sont données pour les conditions de référence des capteurs de courant.

Caractéristiques des capteurs de courant avec qui ont une sortie de 1 V à I_{nom}

Capteur de courant	I nominal	Courant (RMS ou DC)	Incertitude intrinsèque à 50/60 Hz	Incertitude intrinsèque sur φ à 50/60 Hz	Incertitude typique sur φ à 50/60 Hz	Incertitude typique sur φ à 400 Hz
Pince PAC193	1000 A _{DC}	[1 A; 50 A[$\pm 1,5\% \pm 1 \text{ A}$	-	-	
		[50 A; 100 A[$\pm 1,5\% \pm 1 \text{ A}$	$\pm 2,5^\circ$	-0,9°	- 4,5°@ 100 A
		[100 A; 800 A[$\pm 2,5\%$	$\pm 2^\circ$	- 0,8°	
		[800 A; 1000 A[$\pm 4\%$		- 0,65°	
Pince C193	1000 A _{AC}	[1 A; 50 A[$\pm 1\%$	-	-	
		[50 A; 100 A[$\pm 0,5\%$	$\pm 1^\circ$	+ 0,25°	+ 0,1°@ 1000 A
		[100 A; 1200 A[$\pm 0,3\%$	$\pm 0,7^\circ$	+ 0,2°	
Pince MN93	200 A _{AC}	[0,5 A; 5 A[$\pm 3\% \pm 1 \text{ A}$	-	-	-
		[5 A; 40 A[$\pm 2,5\% \pm 1 \text{ A}$	$\pm 5^\circ$	+ 2°	- 1,5°@ 40 A
		[40 A; 100 A[$\pm 2\% \pm 1 \text{ A}$	$\pm 3^\circ$	+ 1,2°	- 0,8°@ 100 A
		[100 A; 240 A[$\pm 1\% \pm 1 \text{ A}$	$\pm 2,5^\circ$	$\pm 0,8^\circ$	- 1°@ 200 A
Pince MN93	100 A _{AC}	[200 mA; 5 A[$\pm 1\% \pm 2 \text{ mA}$	$\pm 4^\circ$	-	-
		[5 A; 120 A[$\pm 1\%$	$\pm 2,5^\circ$	+ 0,75°	- 0,5°@100 A
	5 A _{AC}	[5 mA; 250 mA[$\pm 1,5\% \pm 0,1 \text{ mA}$	-	-	-
		[255 mA; 6 A[$\pm 1\%$	$\pm 5^\circ$	+ 1,7°	- 0,5°@ 5 A
Pince E3N	100 A _{AC/DC}	[5 A; 40 A[$\pm 4\% \pm 50 \text{ mA}$	$\pm 1^\circ$	-	-
		[40 A; 100 A[$\pm 15\%$	$\pm 1^\circ$	-	-
	10 A _{AC/DC}	[50 mA; 10 A[$\pm 3\% \pm 50 \text{ mA}$	$\pm 1,5^\circ$	-	-
Pinces J93 J193	3500 A _{AC} 5000 A _{DC}	[50 A; 100 A[$\pm 2\% \pm 2,5 \text{ A}$	$\pm 4^\circ$	-	-
		[100 A; 500 A[$\pm 1,5\% \pm 2,5 \text{ A}$	$\pm 2^\circ$	-	-
		[500 A; 3500 A[$\pm 1\%$	$\pm 1,5^\circ$	-	-
]3500 A _{DC} ; 5000 A _{DC} [$\pm 1\%$	-	-	-

Tableau 26

Caractéristiques des AmpFLEX® et des MiniFLEX®

Capteur de courant	I nominal	Courant (RMS ou DC)	Incertitude intrinsèque à 50/60 Hz	Incertitude intrinsèque à 400 Hz	Incertitude intrinsèque sur ϕ à 50/60 Hz	Incertitude typique sur ϕ à 400 Hz
AmpFLEX® A193 *	100 A _{AC}	[200 mA; 5 A]	$\pm 1,2 \% \pm 50 \text{ mA}$	$\pm 2 \% \pm 0,1 \text{ A}$	-	-
		[5 A; 120 A] *	$\pm 1,2 \% \pm 50 \text{ mA}$	$\pm 2 \% \pm 0,1 \text{ A}$	$\pm 0,5^\circ$	- 0,5°
	400 A _{AC}	[0 8 A; 20 A]	$\pm 1,2 \% \pm 0,2 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 0,4 \text{ A}$	-	-
		[20 A; 500 A] *	$\pm 1,2 \% \pm 0,2 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 0,4 \text{ A}$	$\pm 0,5^\circ$	- 0,5°
	2000 A _{AC}	[4 A; 100 A]	$\pm 1,2 \% \pm 1 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 2 \text{ A}$	-	-
		[100 A; 2 400 A] *	$\pm 1,2 \% \pm 1 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 2 \text{ A}$	$\pm 0,5^\circ$	- 0,5°
	10,000 A _{AC}	[20 A; 500 A]	$\pm 1,2 \% \pm 5 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 10 \text{ A}$	-	-
		[500 A; 12 000 A] *	$\pm 1,2 \% \pm 5 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 10 \text{ A}$	$\pm 0,5^\circ$	- 0,5°
MiniFLEX® MA193 *	100 A _{AC}	[200 mA; 5 A]	$\pm 1 \% \pm 50 \text{ mA}$	$\pm 2 \% \pm 0,1 \text{ A}$	-	-
		[5 A; 120 A] *	$\pm 1 \% \pm 50 \text{ mA}$	$\pm 2 \% \pm 0,1 \text{ A}$	$\pm 0,5^\circ$	- 0,5°
	400 A _{AC}	[0 8 A; 20 A]	$\pm 1 \% \pm 0,2 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 0,4 \text{ A}$	-	-
		[20 A; 500 A] *	$\pm 1 \% \pm 0,2 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 0,4 \text{ A}$	$\pm 0,5^\circ$	- 0,5°
	2000 A _{AC}	[4 A; 100 A]	$\pm 1 \% \pm 1 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 2 \text{ A}$	-	-
		[100 A; 2 400 A] *	$\pm 1 \% \pm 1 \text{ A}$	$\pm 2 \% \pm 2 \text{ A}$	$\pm 0,5^\circ$	- 0,5°

Tableau 27

* : Les gammes nominales sont réduites à 50/200/1 000/5 000 A_{AC} à 400 Hz.

Limitation des AmpFlex® et des MiniFlex

Comme pour tous les capteurs de Rogowski, la tension de sortie des AmpFlex® et des MiniFlex est proportionnelle à la fréquence.

Un courant élevé à fréquence élevée peut saturer l'entrée courant des appareils.

5.3. BLUETOOTH

Bluetooth 2.1

Classe 1 (calibre : 100 m)

Puissance nominale de sortie : +15 dBm

Sensibilité nominale : -82 dBm

Taux : 115,2 kbits/s

5.4. ALIMENTATION

Alimentation secteur

■ **Plage de fonctionnement** : 110 V - 250 V à 50/60 Hz

■ **Puissance maximale** : 30 VA

Puissance de la batterie

■ **Type** : Batterie NiMH rechargeable

■ **Temps de charge** : 5 h environ

■ **Température de recharge** : 10 à 40 °C



Remarque : Lorsque l'appareil est hors tension, l'horloge en temps réel est conservée pendant plus de 2 semaines.

Autonomie

■ 30 minutes minimum

■ 60 minutes typiques


5.5. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Dimensions** : 256 × 125 × 37 mm
- **Poids** : < 1 kg
- **Chute** : 1 m dans la pire des positions sans dégât mécanique permanent ni détérioration fonctionnelle
- **Degrés de protection** : fournis par l'enveloppe (code IP) selon IEC 60529, IP 54 hors fonctionnement / bornes non incluses
IP 54 lorsque l'appareil n'est pas branché
IP20 lorsque l'appareil est branché

5.6. CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

- **Altitude** :
 - Fonctionnement : 0 à 2 000 m ;
 - Hors fonctionnement : 0 à 10 000 m

- **Température et humidité relative** :

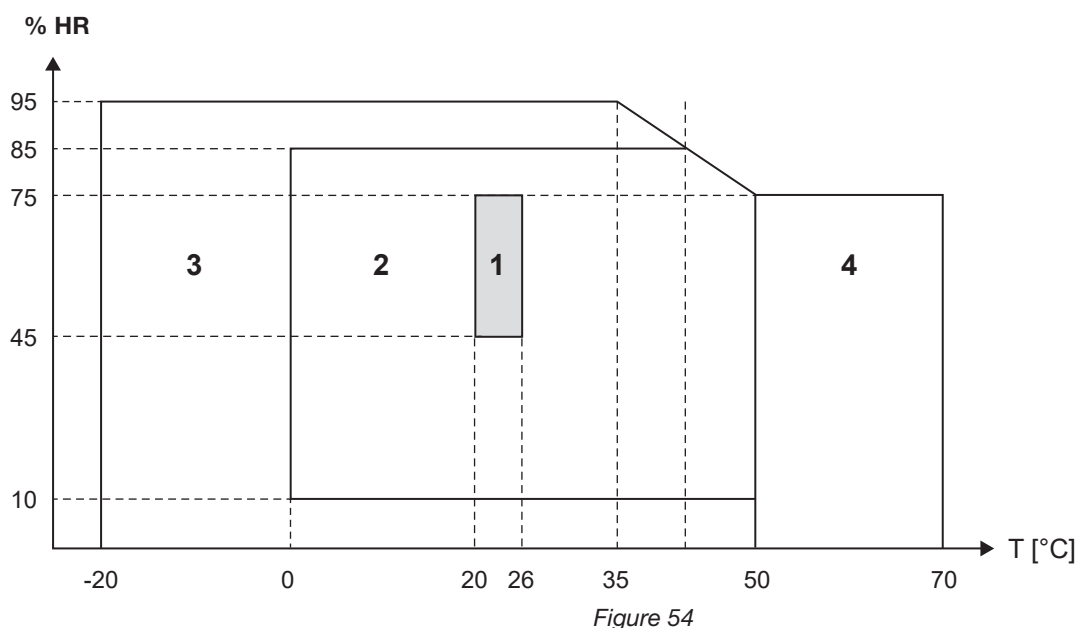

1 = Plage de référence

1 + 2 = Plage de fonctionnement

1 + 2 + 3 = Plage de stockage avec batterie

1 + 2 + 3 + 4 = Plage de stockage sans batterie

5.7. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Les appareils sont conformes aux normes IEC 61010-1 et IEC 61010-2-030 :

- Entrées de mesure et enveloppe : 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III, degré de pollution 2
- Alimentation : 300 V catégorie de surtension II, degré de pollution 2



Conforms to UL Std. UL 61010-1
Conforms to UL Std. UL 61010-2-030
Cert. to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1-12
Cert. to CSA Std. C22.2#61010-2-030

Pour les capteurs de courant, voir § 5.2.4.

Les capteurs de courant sont conformes à la norme IEC 61010-2-032.

Les cordons de mesure et les pinces crocodiles sont conformes à la norme IEC 61010-031

5.8. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Émissions et immunité en environnement industriel compatibles IEC 61326-1.

L'influence typique sur la mesure est de 0,5% de la fin d'échelle avec un maximum de 5 A.

6. MAINTENANCE



L'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risque de compromettre gravement la sécurité.

6.1. BATTERIE

L'appareil est équipé d'une batterie NiMH. Cette technologie présente plusieurs avantages :

- Longue autonomie pour un volume et un poids limités ;
- Effet mémoire sensiblement réduit : vous pouvez recharger votre batterie même si elle n'est pas complètement déchargée ;
- Respect de l'environnement : aucun matériau polluant tel que du plomb ou du cadmium, conformément aux réglementations applicables.

La batterie peut être complètement déchargée après un stockage prolongé. Dans ce cas, elle doit être rechargée complètement. Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas pendant une partie de la recharge. La recharge d'une batterie complètement déchargée peut prendre plusieurs heures.



Dans ce cas, au moins 5 cycles de charge/décharge seront nécessaires pour que la batterie retrouve 95 % de sa capacité.

Pour optimiser l'utilisation de votre batterie et prolonger sa durée de vie efficace :

- Ne chargez l'appareil qu'à des températures comprises entre 10 °C et 40 °C.
- Respectez les conditions d'utilisation.
- Respectez les conditions de stockage.

6.2. VOYANT BATTERIE

Le voyant jaune/rouge (n° 6 dans le Tableau 4) sert à indiquer l'état de la batterie.

Lorsque l'appareil est branché sur le secteur, la batterie se charge jusqu'à ce qu'elle soit pleine.

- Voyant éteint : batterie pleine (avec ou sans alimentation secteur)
- Voyant jaune allumé/sans clignotement : batterie en charge
- Voyant jaune clignotant une fois par seconde : batterie en cours de recharge après une décharge complète
- Voyant rouge clignotant deux fois par seconde : batterie faible (et aucune alimentation secteur)

6.3. NETTOYAGE



Déconnectez tout branchement de l'appareil.

Utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide et séchez rapidement avec un chiffon sec ou de l'air pulsé. N'utilisez pas d'alcool, de solvant ou d'hydrocarbure.

N'utilisez pas l'appareil si les bornes ou le clavier sont mouillés. Séchez-le d'abord.

Pour les capteurs de courant :

- Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne vienne entraver le fonctionnement du dispositif d'encliquetage du capteur de courant.
- Maintenez les entrefers de la pince en parfait état de propreté. Ne projetez pas d'eau directement sur la pince.

6.4. VÉRIFICATION MÉTROLOGIQUE



Comme tous les appareils de mesure ou d'essais, une vérification périodique est nécessaire.

Nous vous conseillons une vérification annuelle de cet appareil. Pour les vérifications et étalonnages, adressez-vous à nos laboratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux centres techniques MANUMESURE.

Renseignements et coordonnées sur demande :

Tél. : 02 31 64 51 55 - Fax : 02 31 64 51 72

6.5. RÉPARATIONS

Pour les réparations sous garantie et hors garantie, contactez votre agence commerciale Chauvin Arnoux la plus proche ou votre centre technique régional Manumasure qui établira un dossier de retour et vous communiquera la procédure à suivre.

Coordonnées disponibles sur notre site :

<http://www.chauvin-arnoux.com>

ou par téléphone aux numéros suivants :

02 31 64 51 55 (centre technique Manumasure)

01 44 85 44 85 (Chauvin Arnoux).

Pour les réparations hors de France métropolitaine, sous garantie et hors garantie, retournez l'appareil à votre agence Chauvin Arnoux locale ou à votre distributeur.

6.6. MISE À JOUR DU LOGICIEL EMBARQUÉ

Dans un souci constant de fournir le meilleur service possible en termes de performances et d'évolutions techniques, Chauvin-Arnoux vous offre la possibilité de mettre à jour le logiciel intégré à cet appareil en téléchargeant gratuitement la nouvelle version disponible sur notre site internet.

Rendez-vous sur notre site :

<http://www.chauvin-arnoux.com>

Inscrivez-vous et créez votre compte.

Puis allez dans la rubrique «Espace support logiciel» puis «Télécharger des mises à jour pour vos logiciels» puis "PEL102/103" .

Connectez l'appareil à votre PC à l'aide du cordon USB fourni.

Attention : la mise à jour du logiciel embarqué peut entraîner une remise à zéro de la configuration et la perte des données enregistrées. Par précaution, sauvegardez les données en mémoire sur un PC avant de procéder à la mise à jour du logiciel embarqué.

7. GARANTIE

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant **deux ans** après la date de mise à disposition du matériel. L'extrait de nos Conditions Générales de Vente sera communiqué sur demande.

La garantie ne s'applique pas suite à :

- Une utilisation inappropriée de l'appareil ou à une utilisation avec un matériel incompatible ;
- Des modifications apportées à l'appareil sans l'autorisation explicite du service technique du fabricant ;
- Des travaux effectués sur l'appareil par une personne non agréée par le fabricant ;
- Une adaptation à une application particulière, non prévue par la définition l'appareil ou non indiquée dans la notice de fonctionnement ;
- Des dommages dus à des chocs, chutes ou inondations.

8. POUR COMMANDER

8.1. ENREGISTREUR DE PUISSANCE ET D'ÉNERGIE PEL102/103

Enregistreur de puissance et d'énergie PEL102	P01157152
Enregistreur de puissance et d'énergie PEL103	P01157153
Enregistreur de puissance et d'énergie PEL102 avec MiniFLEX®	P01157150
Enregistreur de puissance et d'énergie PEL103 avec MiniFLEX®	P01157151

L'appareil est fourni avec :

- 1 sacoche de transport n° 23.
- 4 câbles de sécurité noirs, banane-banane droit-droit, de 3 m de long, attachés avec un lien velcro.
- 4 pinces crocodiles noires.
- 1 jeu de 12 pions et bagues destinés à identifier les phases, les cordons de tension et les capteurs de courant.
- 1 cordon USB type A-B, 1,5 m.
- 1 cordon secteur 1,5 m.
- 1 carte SD 8 Go (dans l'appareil).
- 1 adaptateur carte SD-USB.
- 1 système de montage universel Multifix.
- 1 CD comportant les notices de fonctionnement et le logiciel PEL Transfer.
- 1 attestation de vérification.
- 1 guide de démarrage rapide.
- 1 fiche de sécurité.

et, lorsque les capteurs de courant MiniFLEX® sont inclus :

- 3 capteurs de courant MiniFLEX® MA193
- 1 fiche de sécurité MiniFLEX®.

8.2. ACCESSOIRES

MiniFLEX® MA193 250 mm	P01120580
MiniFLEX® MA193 350 mm	P01120567
Pince MN93	P01120425B
Pince MN93A	P01120434B
Pince C193	P01120323B
AmpFLEX® A193 450 mm	P01120526B
AmpFLEX® A193 800 mm	P01120531B
Pince PAC93	P01120079B
Pince E3N	P01120043A
Adaptateur BNC pour pince E3N	P01102081
Pince J93	P01120110
Pince J193	P01120111
Adaptateur 5 A (triphasé)	P01101959
Boîtier secteur + pince E3N	P01120047
Logiciel Dataview	P01102095
Adaptateur secteur pour PEL	P01102134

8.3. RECHANGES

Cordon USB-A - USB-B	P01295293
Cordon secteur 1,5 m	P01295174
Sacoche de transport N° 23	P01298078
Jeu de 4 câbles de sécurité noirs banane-banane droit-droit, de 4 pinces crocodiles et de 12 pions et bagues d'identification des phases, des cordons de tension et des capteurs de courant	P01295476
Multifix (système de montage universel)	P01021002

9. ANNEXE

9.1. MESURES

9.1.1. DÉFINITION

Les calculs sont effectués conformément aux normes IEC 61557-12 et IEC 61000-4-30.

Représentation géométrique des puissances active et réactive :

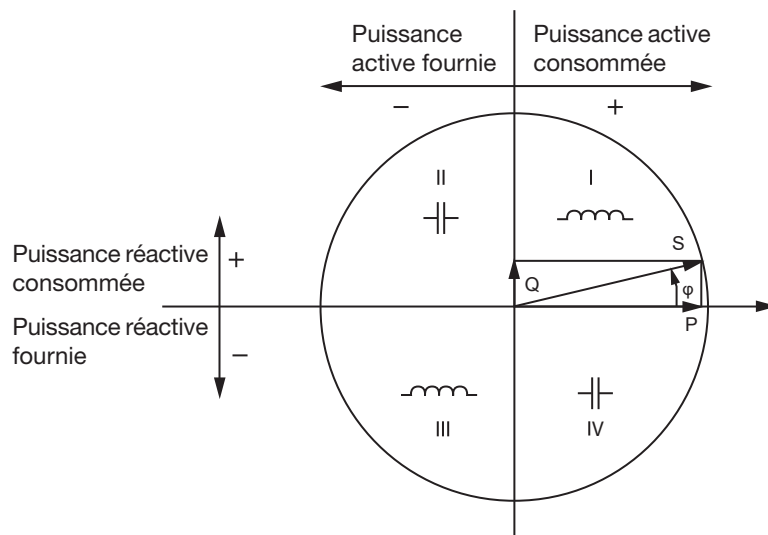


Figure 55

Schéma conforme aux articles 12 et 14 de l'IEC 60375.

La référence de ce schéma est le vecteur de courant (fixé sur la partie droite de l'axe).

Le vecteur de tension V varie dans sa direction en fonction de l'angle de phase φ .

L'angle de phase φ , entre la tension V et le courant I , est considéré positif dans le sens mathématique du terme (sens antihoraire).

9.1.2. ÉCHANTILLONNAGE

9.1.2.1. Période d'échantillonnage

Elle dépend de la fréquence du réseau : 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz.

La période d'échantillonnage est calculée toutes les secondes.

- Fréquence du réseau $f = 50$ Hz
 - Entre 42,5 et 57,5 Hz ($50 \text{ Hz} \pm 15 \%$), la période d'échantillonnage est verrouillée à la fréquence du réseau. 128 échantillons sont disponibles pour chaque cycle du réseau.
 - En dehors de la plage 42,5–57,5 Hz, la période d'échantillonnage est de 128×50 Hz.
- Fréquence du réseau $f = 60$ Hz
 - Entre 51 et 69 Hz ($60 \text{ Hz} \pm 15 \%$), la période d'échantillonnage est verrouillée à la fréquence du réseau. 128 échantillons sont disponibles pour chaque cycle du réseau.
 - En dehors de la plage 51–69 Hz, la période d'échantillonnage est de 128×60 Hz.
- Fréquence du réseau $f = 400$ Hz
 - Entre 340 et 460 Hz ($400 \text{ Hz} \pm 15 \%$), la période d'échantillonnage est verrouillée à la fréquence du réseau. 16 échantillons sont disponibles pour chaque cycle du réseau.
 - En dehors de la plage 340–460 Hz, la période d'échantillonnage est de 16×400 Hz.

Un signal continu est considéré hors des gammes de fréquence. La fréquence d'échantillonnage est alors, selon la fréquence du réseau présélectionnée, 6,4 kHz (50/400 Hz) ou 7,68 kHz (60 Hz).

9.1.2.2. Verrouillage de la fréquence d'échantillonnage

- Par défaut, la fréquence d'échantillonnage est verrouillée sur V1.
- Si V1 est absent, elle tente de se verrouiller sur V2, puis sur V3, I1, I2 et I3.

9.1.2.3. AC/DC

Le PEL effectue des mesures AC ou DC pour les réseaux de distribution à courant alternatif ou à courant continu. La sélection AC ou DC est effectuée par l'utilisateur.

Les valeurs AC + DC ne sont pas disponibles avec le PEL.

9.1.2.4. Mesure de courant du neutre

Selon le réseau de distribution, le courant du neutre est calculé sur les PEL 102 et 103.

9.1.2.5. Quantités « 1 s » (une seconde)

L'appareil calcule les quantités suivantes toutes les secondes sur la base des mesures sur un cycle, selon § 9.2.

Les quantités « 1 s » sont utilisées pour :

- les valeurs en temps réel
- les tendances sur 1 seconde
- l'agrégation des valeurs pour les tendances "agrégées" (voir § 9.1.2.6)
- la détermination des valeurs minimale et maximale pour les valeurs des tendances "agrégées"

Toutes les quantités « 1 s » peuvent être enregistrées sur la carte SD pendant la session d'enregistrement.

9.1.2.6. Agrégation

Une quantité agrégée est une valeur calculée sur une période définie selon les formules indiquées au Tableau 29.

La période d'agrégation commence toujours au début d'une heure ou d'une minute. La période d'agrégation est la même pour toutes les quantités. Les périodes possibles sont les suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60 min.

Toutes les quantités agrégées sont enregistrées sur la carte SD pendant la session d'enregistrement. Elles peuvent être affichées dans PEL Transfer (voir § 4.4).

9.1.2.7. Min et Max

Min et Max sont les valeurs minimale et maximale des quantités « 1 s » de la période d'agrégation considérée. Elles sont enregistrées avec leurs dates et heures (voir Tableau 29). Les Max de certaines valeurs agrégées sont affichées directement sur l'appareil.

9.1.2.8. Calcul des énergies

Les énergies sont calculées toutes les secondes.

L'énergie totale représente la demande pendant la session d'enregistrement.

L'énergie partielle peut être définie sur une période d'intégration avec les valeurs suivantes : 1 h, 1 jour, 1 semaine ou 1 mois. L'index de l'énergie partielle est disponible uniquement en temps réel. Il n'est pas enregistré.

En revanche, les énergies totales sont disponibles avec les données de la session enregistrée.

9.2. FORMULES DE MESURE

Le PEL mesure 128 échantillons par cycle (16 en 400 Hz) et calcule les quantités de tension, de courant et de puissance active sur un cycle.

Le PEL calcule ensuite une valeur agrégée sur 50 cycles (50 Hz), 60 cycles (60 Hz) ou 400 cycles (400 Hz), (quantités « 1 s »).

Quantités	Formules	Commentaires
Tension AC RMS phase-neutre (V_L)	$V_L[1s] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_1^N v_L^2}$	$v_L = v_1, v_2$ ou v_3 échantillon élémentaire $N =$ nombre d'échantillons
Tension DC (V_L)	$V_L[1s] = \frac{1}{N} \times \sum_1^N v_L$	$v_L = v_1, v_2$ ou v_3 échantillon élémentaire $N =$ nombre d'échantillons
Tension AC RMS phase-phase (U_L)	$U_{ab}[1s] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_1^N u_{ab}^2}$	$ab = u_{12}, u_{23}$ ou u_{31} échantillon élémentaire $N =$ nombre d'échantillons
Courant AC RMS (I_L)	$I_L[1s] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_1^N i_L^2}$	$i_L = i_1, i_2$ ou i_3 échantillon élémentaire $N =$ nombre d'échantillons
Courant DC (I_L)	$I_L[1s] = \frac{1}{N} \times \sum_1^N i_L$	$i_L = i_1, i_2$ ou i_3 échantillon élémentaire $N =$ nombre d'échantillons
Facteur de crête de la tension (V-CF)	$V-CF[1s] = \frac{1}{5} \times \sum_1^5 CF_{VL}$	CF_{VL} est le rapport des valeurs de crête moyennes sur la valeur RMS de 10/12 périodes
Facteur de crête du courant (I-CF)	$I-CF[1s] = \frac{1}{5} \times \sum_1^5 CF_{IL}$	CF_{IL} est le rapport des valeurs de crête moyennes sur la valeur RMS de 10/12 périodes
Déséquilibre (u_2) Temps réel uniquement	$u_2[1s] = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}}}$	avec $\beta = \frac{U_{1fund}^4 + U_{2fund}^4 + U_{3fund}^4}{(U_{1fund}^2 + U_{2fund}^2 + U_{3fund}^2)^2}$
Puissance active (P_L)	$P_L[1s] = \frac{1}{N} \times \sum_1^N (v_L \times i_L)$	$L = 1, 2$ ou 3 échantillon élémentaire $N =$ nombre d'échantillons $P_L[1s] = P_1[1s] + P_2[1s] + P_3[1s]$
Puissance réactive (Q_L)	$Q_L[1s] = sign[1s] \times \sqrt{S_L^2[1s] - P_L^2[1s]}$	La puissance réactive inclut les harmoniques. "sign[1s]" est le signe de la puissance réactive
	$Q_T[1s] = Q_1[1s] + Q_2[1s] + Q_3[1s]$	La puissance réactive totale calculée $Q_L[1s]$ est un vecteur
Puissance apparente (S_L)	$S_L[1s] = V_L[1s] \times I_L[1s]$	
	$S_T[1s] = S_1[1s] + S_2[1s] + S_3[1s]$	La puissance apparente totale $S_T[1s]$ est une valeur arithmétique
Facteur de puissance (PF_L)	$PF_L[1s] = \frac{P_L[1s]}{S_L[1s]}$	
Cos φ_L	$\cos(\varphi_L)[1s] = \frac{1}{5} \times \sum_1^5 \cos(\varphi_L)[10/12]$	Cos φ_L [10/12] est le cosinus de la différence entre la phase de l'onde fondamentale du courant I et la phase de l'onde fondamentale de la tension phase-neutre V pour 10/12 valeurs de cycle
Tan Φ	$tg(\varphi)[1s] = \frac{1}{5} \times \sum_1^5 \frac{Q[10/12]}{P[10/12]}$	$Q[10/12]$ et $P[10/12]$ sont les valeurs des 10/12 périodes de Q et P .
Taux de distorsion harmonique de la tension phase-neutre THD_VL (%)	$THD_V = 100 \times \sqrt{\frac{V_{eff}^2 - V_{H1}^2}{V_{H1}^2}}$	Le THD est calculé en % de la composante fondamentale. V_{H1} est la valeur de la composante fondamentale
Taux de distorsion harmonique de la tension phase-phase THD_Uab (%)	$THD_U = 100 \times \sqrt{\frac{U_{eff}^2 - U_{H1}^2}{U_{H1}^2}}$	Le THD est calculé en % de la composante fondamentale. U_{H1} est la valeur de la composante fondamentale
Taux de distorsion harmonique du courant THD_IL (%)	$THD_I = 100 \times \sqrt{\frac{I_{eff}^2 - I_{H1}^2}{I_{H1}^2}}$	Le THD est calculé en % de la composante fondamentale. I_{H1} est la valeur de la composante fondamentale

Tableau 28

9.3. AGRÉGATION

Les quantités agrégées sont calculées pour une période définie selon les formules suivantes basées sur les valeurs « 1 s ». L'agrégation peut être calculée par moyenne arithmétique, par moyenne quadratique ou par d'autres méthodes.

Quantités	Formule
Tension phase-neutre (V_L) (RMS)	$V_L[agg] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} V_{Lx}^2[1s]}$
Tension phase-neutre (V_L) (DC)	$V_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} V_{Lx}[200ms]$
Tension phase-phase (U_{ab}) (RMS)	$U_{ab}[agg] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} U_{abx}^2[1s]}$ $ab = 12, 23 \text{ ou } 31$
Courant (I_L) (RMS)	$I_L[agg] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} I_{Lx}^2[1s]}$
Courant (I_L) (DC)	$I_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} I_{Lx}[200ms]$
Facteur de crête en tension ($V_c F_L$)	$CF_{VL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} CF_{VLx}[1s]$
Facteur de crête en courant ($I_c F_L$)	$CF_{IL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} CF_{ILx}[1s]$
Déséquilibre (u_2)	$u_2[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} u_{2x}[1s]$
Fréquence (F)	$F[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} F_x[1s]$
Puissance active fournie (P_{SL})	$P_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} P_{SLx}[1s]$
Puissance active consommée (P_{LL})	$P_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} P_{SLx}[1s]$
Puissance réactive fournie (Q_{SL})	$Q_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} Q_{SLx}[1s]$
Puissance réactive consommée (Q_{LL})	$Q_{RL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} Q_{RLx}[1s]$
Puissance apparente (S_L)	$S_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} S_{Lx}[1s]$
Facteur de puissance de la source avec le quadrant associé (PF_{SL})	$PF_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} PF_{SLx}[1s]$
Puissance active consommée (P_{LL})	$P_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} P_{SLx}[1s]$
Puissance réactive fournie (Q_{SL})	$Q_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} Q_{SLx}[1s]$
Puissance réactive consommée (Q_{LL})	$Q_{RL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} Q_{RLx}[1s]$
Puissance apparente (S_L)	$S_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} S_{Lx}[1s]$

Quantités	Formule
Facteur de puissance de la source avec le quadrant associé (PF_{SL})	$PF_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} PF_{SLx}[1s]$
Facteur de puissance de la source avec le quadrant associé (PF_{LL})	$PF_{RL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} PF_{RLx}[1s]$
Cos $(\varphi_L)_S$ de la source avec le quadrant associé	$Cos(\varphi_L)_S[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} Cos(\varphi_L)_{Sx}[1s]$
Cos $(\varphi_L)_L$ de la source avec le quadrant associé	$Cos(\varphi_L)_R[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} Cos(\varphi_L)_{Rx}[1s]$
Tan Φ_S sur la source	$Tan(\varphi)_S[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} Tan(\varphi)_{Sx}[1s]$
Tan Φ_L sur la charge	$Tan(\varphi)_R[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} Tan(\varphi)_{Rx}[1s]$
Taux de distorsion harmonique de la tension phase-neutre THD_V _L (%)	$THD_V_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} THD_V_{Lx}[1s]$
Taux de distorsion harmonique de la tension phase-phase THD_U _{ab} (%)	$THD_U_{ab}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} THD_U_{abx}[1s]$
Taux de distorsion harmonique du courant THD_I _L (%)	$THD_I_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} THD_I_k [1s]$

Tableau 29

Remarque : N est le nombre de valeurs « 1 s » pour la période d'agrégation considérée (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 minutes).

9.4. RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ADMIS

Les types suivants de réseaux de distribution sont pris en charge :

- V1, V2, V3 sont les tensions phase-neutre de l'installation mesurée. [V1=VL1-N ; V2=VL2-N ; V3=VL3-N].
- Les minuscules v1, v2, v3 désignent les valeurs échantillonnées.
- U1, U2, U3 sont les tensions entre phases de l'installation mesurée.
- Les minuscules désignent les valeurs échantillonnées [u12 = v1-v2 ; u23= v2-v3 ; u31=v3-v1].
- I1, I2, I3 sont les courants circulant dans les conducteurs de phase de l'installation mesurée.
- Les minuscules i1, i2, i3 désignent les valeurs échantillonnées.

Réseau de distribution	Abréviation	Ordre des phases	Commentaires	Schéma de référence
Monophasé (monophasé 2 fils)	1P- 2W	Non	La tension est mesurée entre L1 et N. Le courant est mesuré sur le conducteur L1.	voir § 3.4.1
Biphasé (split-phase monophasé 3 fils)	1P-3W	Non	La tension est mesurée entre L1, L2 et N. Le courant est mesuré sur les conducteurs L1 et L2. Le courant du neutre est calculé : $i_N = i_1 + i_2$	voir § 3.4.2
Triphasé 3 fils Δ [2 capteurs de courant]	3P-3W Δ 2	Oui	La méthode de mesure de la puissance est basée sur celle des S wattmètres avec un neutre virtuel. La tension est mesurée entre L1, L2 et L3. Le courant est mesuré sur les conducteurs L1 et L3. Le courant I2 est calculé (aucun capteur de courant sur L2) : $i_2 = -i_1 - i_3$ Le neutre n'est pas disponible pour la mesure du courant et de la tension	voir § 3.4.3.1
Triphasé 3 fils Δ ouvert [2 capteurs de courant]	3P-3WO2			voir § 3.4.3.3
Triphasé 3 fils Y [2 capteurs de courant]	3P-3WY2			voir § 3.4.3.5
Triphasé 3 fils Δ [3 capteurs de courant]	3P-3W Δ 3	Oui	La mesure de la puissance est basée sur la méthode des trois wattmètres avec un neutre virtuel. La tension est mesurée entre L1, L2 et L3. Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3. Le neutre n'est pas disponible pour la mesure du courant et de la tension	voir § 3.4.3.2
Triphasé 3 fils Δ ouvert [3 capteurs de courant]	3P-3WO3			voir § 3.4.3.4
Triphasé 3 fils Y [3 capteurs de courant]	3P-3WY3			voir § 3.4.3.6
Triphasé 3 fils Δ équilibré	3P-3W Δ B	Non	La mesure de la puissance est basée sur la méthode à un wattmètre. La tension est mesurée entre L1 et L2. Le courant est mesuré sur le conducteur L3. $U_{23} = U_{31} = U_{12}$. $I_1 = I_2 = I_3$	voir § 3.4.3.7
Triphasé 4 fils Y	3P-4WY	Oui	La mesure de la puissance est basée sur la méthode des trois wattmètres avec le neutre. La tension est mesurée entre L1, L2 et L3. Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3. Le courant du neutre est calculé : $i_N = i_1 + i_2 + i_3$.	voir § 3.4.4.1
Triphasé 4 fils Y équilibré	3P-4WYB	Non	La mesure de la puissance est basée sur la méthode à un wattmètre. La tension est mesurée entre L1 et N. Le courant est mesuré sur le conducteur L1. $V_1 = V_2 = V_3$ $U_{23} = U_{31} = U_{12} = V_1 \times \sqrt{3}$. $I_1 = I_2 = I_3$	voir § 3.4.4.2
Triphasé 3 fils Y $2\frac{1}{2}$	3P-4WY2	Oui	Cette méthode est appelée méthode à 2 éléments $\frac{1}{2}$ La mesure de la puissance est basée sur la méthode des trois wattmètres avec un neutre virtuel. La tension est mesurée entre L1, L3 et N. V_2 est calculé : $v_2 = -v_1 - v_3$, $u_{12} = 2v_1 + v_3$, $u_{23} = -v_1 - 2v_3$. V_2 est censé être équilibré. Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3. Le courant du neutre est calculé : $i_N = i_1 + i_2 + i_3$.	voir § 3.4.4.3
Triphasé 4 fils Δ	3P-4W Δ	Non	La mesure de la puissance est basée sur la méthode des trois wattmètres avec neutre, mais aucune donnée de puissance n'est disponible pour chaque phase. La tension est mesurée entre L1, L2 et L3. Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3. Le courant du neutre est calculé uniquement pour une branche du transformateur : $i_N = i_1 + i_2$	voir § 3.4.5.1
Triphasé 4 fils Δ ouvert	3P-4WO Δ			voir § 3.4.5.2

Réseau de distribution	Abréviation	Ordre des phases	Commentaires	Schéma de référence
DC 2 fils	DC-2W	Non	La tension est mesurée entre L1 et N. Le courant est mesuré sur le conducteur L1.	voir § 3.4.6.1
DC 3 fils	DC-3W	Non	La tension est mesurée entre L1, L2 et N. Le courant est mesuré sur les conducteurs L1 et L2. Le courant négatif (retour) est calculé : $i_N = i_1 + i_2$	voir § 3.4.6.2
DC 4 fils	DC-4W	Non	La tension est mesurée entre L1, L2, L3 et N. Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3. Le courant négatif (retour) est calculé : $i_N = i_1 + i_2 + i_3$	voir § 3.4.6.3

Tableau 30

9.5. QUANTITÉS SELON LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

☒ = Oui ☐ = Non

Quantités		1P-2W	1P-3W	3P-3W Δ 2 3P-3WO2 3P-3WY2	3P-3W Δ 3 3P-3WO3 3P-3WY3	3P-3W Δ B	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	3P-4W Δ 3P-4WO Δ	DC-2W	DC-3W	DC-4W
V_1	RMS	●	●				●	●	●	●			
V_2	RMS		●				●	●(1)	●(1)	●			
V_3	RMS						●	●(1)	●	●			
V_1	DC										●	●	●
V_2	DC											●	●
V_3	DC												●
U_{12}	RMS		●	●	●	●	●	●(1)	●(1)	●			
U_{23}	RMS			●	●	●(1)	●	●(1)	●(1)	●			
U_{31}	RMS			●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I_1	RMS	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
I_2	RMS		●	●(2)	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I_3	RMS			●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I_N	RMS		●(2)				●(2)	●(4)	●(2)	●(2)			
I_1	DC										●	●	●
I_2	DC											●	●
I_3	DC												●
I_N	DC											●(2)	●(2)
V_{CF1}		●	●				●	●	●	●			
V_{CF2}			●				●	●(1)	●(1)	●			
V_{CF3}							●	●(1)	●	●			
I_{CF1}		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
I_{CF2}			●	●(2)	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I_{CF3}				●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
u_2				●	●	●(4)	●	●(4)	●(4)	●(3)			
F		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
P_1		●	●				●	●	●	●	●	●	●
P_2			●				●	●(1)	●(1)	●		●	●
P_3							●	●(1)	●	●			●
P_T		●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●	●(6)	●	●
P_1	Sour.	●	●				●	●	●	●	●	●	●

Quantités		1P-2W	1P-3W	3P-3W Δ 2 3P-3WO2 3P-3WY2	3P-3W Δ 3 3P-3WO3 3P-3WY3	3P-3W Δ B	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	3P-4W Δ 3P-4WO Δ	DC-2W	DC-3W	DC-4W
P ₂	Sour.		●				●	●(1)	●(1)	●		●	●
P ₃	Sour.						●	●(1)	●	●			●
P _T	Sour.	●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●	●(6)	●	●
P ₁	Char.	●	●				●	●	●	●	●	●	●
P ₂	Char.		●				●	●(1)	●(1)	●		●	●
P ₃	Char.						●	●(1)	●	●			●
P _T	Char.	●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●	●(6)	●	●
Q ₁		●	●				●	●	●	●			
Q ₂			●				●	●(1)	●(1)	●			
Q ₃							●	●(1)	●	●			
Q _T		●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
Q ₁	Sour.	●	●				●	●	●	●			
Q ₂	Sour.		●				●	●(1)	●(1)	●			
Q ₃	Sour.						●	●(1)	●	●			
Q _T	Sour.	●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
Q ₁	Char.	●	●				●	●	●	●			
Q ₂	Char.		●				●	●(1)	●(1)	●			
Q ₃	Char.						●	●(1)	●	●			
Q _T	Char.	●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
S ₁		●	●				●	●	●	●			
S ₂			●				●	●(1)	●(1)	●			
S ₃							●	●(1)	●	●			
S _T		●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
PF ₁		●	●				●	●	●	●			
PF ₂			●				●	●(1)	●(1)	●			
PF ₃							●	●(1)	●	●			
PF _T		●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
PF ₁	Sour.	●	●				●	●	●	●			
PF ₂	Sour.		●				●	●(1)	●(1)	●			
PF ₃	Sour.						●	●(1)	●	●			
PF _T	Sour.	●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
PF ₁	Char.	●	●				●	●	●	●			
PF ₂	Char.		●				●	●(1)	●(1)	●			
PF ₃	Char.						●	●(1)	●	●			
PF _T	Char.	●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
Cos φ_1		●	●				●	●	●	●			
Cos φ_2			●				●	●(1)	●(1)	●			
Cos φ_3							●	●(1)	●	●			
Cos φ_T		●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
Cos φ_1	Sour.	●	●				●	●	●	●			
Cos φ_2	Sour.		●				●	●(1)	●(1)	●			
Cos φ_3	Sour.						●	●(1)	●	●			
Cos φ_M	Sour.	●(6)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
Cos φ_1	Char.	●	●				●	●	●	●			
Cos φ_2	Char.		●				●	●(1)	●(1)	●			
Cos φ_3	Char.						●	●(1)	●	●			

Quantités		1P-2W	1P-3W	3P-3W Δ 2 3P-3WO2 3P-3WY2	3P-3W Δ 3 3P-3WO3 3P-3WY3	3P-3W Δ B	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	3P-4W Δ 3P-4WO Δ	DC-2W	DC-3W	DC-4W
Cos φ_T	Char.	●(6)	●	●	●	●(3)	●	●(1)	●	●			
Tan Φ		●	●	●	●	●(3)	●	●	●(1)	●			
Tan Φ	Sour.	●	●	●	●	●(3)	●	●	●	●			
Tan Φ	Char.	●	●	●	●	●(3)	●	●	●	●			
Hi_V ₁	i=1 à 50 (5)	●	●				●	●	●	●			
Hi_V ₂			●				●	●(1)	●	●			
Hi_V ₃							●	●(1)	●	●			
Hi_U ₁₂	i=0 à 50 (5)		●	●	●	●	●	●(1)	●(1)	●			
Hi_U ₂₃				●	●	●(1)	●	●(1)	●(1)	●			
Hi_U ₃₁				●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
Hi_I ₁	i=0 à 50 (5)	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Hi_I ₂			●	●(2)	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
Hi_I ₃				●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
Hi_I _N			●(2)				●(2)	●(4)	●(2)	●(2)			
THD_V ₁		●	●				●	●	●	●			
THD_V ₂			●				●	●(1)	●(1)	●			
THD_V ₃							●	●(1)	●	●			
THD_U ₁₂			●	●	●	●	●	●(1)	●(1)	●			
THD_U ₂₃				●	●	●(1)	●	●(1)	●(1)	●			
THD_U ₃₁				●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
THD_I ₁		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
THD_I ₂			●	●(2)	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
THD_I ₃				●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
THD_I _N			●(2)				●(2)	●(4)	●(2)	●(2)			

(1) Extrapolé

(2) Calculé

(3) Valeur non significative

(4) Toujours = 0

(5) Rang 7 max à 400 Hz

(6) $P_i = P_T$, $\varphi_i = \varphi_T$, $S_i = S_T$, $PF_i = PF_T$, $\cos \varphi_i = \cos \varphi_T$

9.6. GLOSSAIRE

φ Décalage de phase de la tension phase-neutre par rapport au courant phase-neutre.

$\overline{\varphi}$ Décalage de phase inductif.

$\underline{\varphi}$ Décalage de phase capacitif.

° Degré.

% Pourcentage.

A Ampère (unité de courant).

Agrégation Différentes moyennes définies au § 9.3.

CF Facteur de crête du courant ou de la tension : rapport de la valeur de crête d'un signal à la valeur efficace.

Composante fondamentale : composante à la fréquence fondamentale.

cos φ Cosinus du décalage de phase de la tension phase-neutre par rapport au courant phase-neutre.

DC Composante continue (courant ou tension).

Déséquilibre des tensions d'un réseau polyphasé : État dans lequel les valeurs efficaces des tensions entre conducteurs (composante fondamentale) et/ou les différences entre les phases de conducteurs successifs ne sont pas égales.

Ep Énergie active.

Eq Énergie réactive.

Es Énergie apparente.

Fréquence	Nombre de cycles complets de tension ou de courant par seconde.
Harmoniques	Dans les systèmes électriques, tensions et courants qui sont des multiples de la fréquence fondamentale.
Hz	Hertz (unité de fréquence).
I	Symbole du courant.
I-CF	Facteur de crête du courant.
I-THD	Distorsion harmonique globale du courant.
I_x-H_n	Valeur ou pourcentage de courant de l'harmonique de rang n.
L	Phase d'un réseau électrique polyphasé.
MAX	Valeur maximale.
Méthode de mesure : Toute méthode de mesure associée à une mesure individuelle.	
MIN	Valeur minimale.
P	Puissance active.
PF	Facteur de puissance (Power Factor) : rapport de la puissance active à la puissance apparente.
Phase	Relation temporelle entre courant et tension dans les circuits de courant alternatif.
Q	Puissance réactive.
Rang d'un harmonique : rapport de la fréquence de l'harmonique à la fréquence fondamentale ; nombre entier.	
RMS	RMS (Root Mean Square) valeur quadratique moyenne du courant ou de la tension. Racine carrée de la moyenne des carrés des valeurs instantanées d'une quantité pendant un intervalle spécifié.
S	Puissance apparente.
tan Φ	Rapport de la puissance réactive sur la puissance active.
Tension nominale : Tension nominale d'un réseau.	
THD	Taux de distorsion harmonique (Total Harmonic Distortion). Il décrit la proportion d'harmoniques d'un signal par rapport à la valeur efficace de la composante fondamentale ou à la valeur efficace totale sans composante continue.
U	Tension entre deux phases.
U-CF	Facteur de crête de la tension phase-phase.
u₂	Déséquilibre des tensions phase-neutre.
U_x-H_n	Valeur ou pourcentage de tension phase-phase de l'harmonique de rang n.
U_{xy}-THD	Distorsion harmonique totale de la tension entre deux phases.
V	Tension phase-neutre ou Volt (unité de tension).
V-CF	Facteur de crête de la tension
VA	Unité de puissance apparente (Volt x Ampère).
var	Unité de puissance réactive.
varh	Unité d'énergie réactive.
V-THD	Taux de distorsion harmonique de la tension phase-neutre.
V_x-H_n	Valeur ou pourcentage de tension phase-neutre de l'harmonique de rang n.
W	Unité de puissance active (Watt).
Wh	Unité d'énergie active (Watt x heure).

Préfixes des unités du système international (SI)

Préfixe	Symbole	Multiplié by
milli	m	10 ⁻³
kilo	k	10 ³
Mega	M	10 ⁶
Giga	G	10 ⁹
Tera	T	10 ¹²
Peta	P	10 ¹⁵
Exa	E	10 ¹⁸



08 - 2018

Code 693780A01 - Ed. 8

DEUTSCHLAND - Chauvin Arnoux GmbH

Ohmstraße 1 - 77694 Kehl / Rhein
Tel: (07851) 99 26-0 - Fax: (07851) 99 26-60

UNITED KINGDOM - Chauvin Arnoux Ltd

Unit 1 Nelson Ct - Flagship Sq - Shaw Cross Business Pk
Dewsbury, West Yorkshire - WF12 7TH
Tel: 01924 460 494 - Fax: 01924 455 328

ITALIA - Amra SpA

Via Sant'Ambrogio, 23/25 - 20846 Macherio (MB)
Tel: 039 245 75 45 - Fax: 039 481 561

ÖSTERREICH - Chauvin Arnoux Ges.m.b.H

Slamastrasse 29/2/4 - 1230 Wien
Tel: 01 61 61 9 61-0 - Fax: 01 61 61 9 61-61

SCANDINAVIA - CA Mätssystem AB

Sjöflygvägen 35 - SE 18304 TÄBY
Tel: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10

SCHWEIZ - Chauvin Arnoux AG

Moosacherstrasse 15 - 8804 AU / ZH
Tel: 044 727 75 55 - Fax: 044 727 75 56

中国 - 上海浦江埃纳迪斯仪表有限公司

上海市虹口区祥德路381号3号楼3楼
Tel: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07

ESPAÑA - Chauvin Arnoux Ibérica S.A.

C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta - 08025 Barcelona
Tel: 90 220 22 26 - Fax: 93 459 14 43

MIDDLE EAST - Chauvin Arnoux Middle East

P.O. BOX 60-154 - 1241 2020 JAL EL DIB (Beirut) - LEBANON
Tel: (01) 890 425 - Fax: (01) 890 424

USA - Chauvin Arnoux Inc - d.b.a AEMC Instruments

200 Foxborough Blvd. - Foxborough - MA 02035
Tel: (508) 698-2115 - Fax: (508) 698-2118

<http://www.chauvin-arnoux.com>

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE

Tél. : +33 1 44 85 44 85 - Fax : +33 1 46 27 73 89 - info@chauvin-arnoux.fr

Export : Tél. : +33 1 44 85 44 38 - Fax : +33 1 46 27 95 59 - export@chauvin-arnoux.fr